

MONUMENTE ISTORICE STUDII SI LUCRARI DE RESTAURARE

**COMITETUL DE STAT PENTRU CONSTRUCȚII
ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE
DIRECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE**

SUMAR

	Pag.
Grigore Ionescu, „O nouă cartă internațională privind conservarea și restaurarea monumentelor istorice”	7
Ion Dumitrescu și Rodica Mănciulescu, „Metode aplicate la restaurarea a două monumente gotice din Cluj, biserica Sf. Mihail și biserica Mathias”	13
Ștefan Balș, „Restaurarea cetății țărănești din Cîlnic”	38
Radu Greceanu, Eugenia Greceanu, „Istoricul și restaurarea bisericii fostei mănăstiri Cotmeana”	52
Mariana Angelescu, Gustav Gündisch, Albert Klein, Harald Krasser, Theobald Streitfeld, „Restaurarea unui monument de arhitectură din epocile romanică și gotică, în cadrul ansamblului de monumente feudale de la Sebeș-Alba”	90
Rodica Mănciulescu, „Restaurarea mănăstirii Cozia”	120
Virgil Antonescu, „Restaurarea câtorva biserici de lemn din Maramureș”	133

SOMMAIRE

Grigore Ionescu, <i>Une nouvelle charte internationale concernant la conservation et la restauration des monuments historiques</i>	7
Ion Dumitrescu et Rodica Mănciulescu, <i>Sur les méthodes employées pour la restauration de deux monuments gothiques de Cluj, l'église Saint-Michel et l'église Mathias</i>	13
Ștefan Balș, <i>La citadelle paysanne de Cîlnic</i>	38
Radu Greceanu, Eugenia Greceanu, <i>Histoire et restauration de l'église de l'ancien monastère de Cotmeana</i>	52
Mariana Angelescu, Gustav Gündisch, Albert Klein, Harald Krasser, Theobald Streitfeld, <i>Restauration d'un monument d'architecture des époques romane et gothique de Sebeș-Alba</i>	90
Rodica Mănciulescu, <i>La restauration du monastère de Cozia</i>	120
Virgil Antonescu, <i>La restauration de quelques églises en bois du Maramureș</i>	133

NOTE

	Pag.
Gr. I., „În legătură cu precizarea noțiunii de monument”	150
Radu Crețeanu, „Despre importanța studiului elementelor de construcție în datarea micnumentelor istorice”	152
Radu Crețeanu, „Un meșter necunoscut a lui Constantin Brîncoveanu”	158
Eugenia Greceanu, „Date noi asupra bisericilor românești cu absidă dreptunghiulară din reg. Hunedoara”	159
Ioana Cristache-Panait, „Datarea bisericii de lemn din Șinca Nouă”	162
Eugenia Greceanu, I. Cristache-Panait, „Contribuții la datarea etapelor de construcție ale bisericii ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Zlatna”	165
Oliver Velescu, „Vechimea bisericii evanghelice din Prejmer”	170
Toth Adalbert, „Contribuții la tipologia arhitecturii de lemn din regiunea Maramureș”	174
Moisescu Cristian, „Documente cartografice din sec. XVIII, privind dezvoltarea sistemului de fortificații al orașului Sibiu”	188

NOTES

Gr. I., <i>Quelques précisions sur la notion de monument</i>	150
Radu Crețeanu, <i>Sur l'importance de l'étude des éléments de construction dans la datation des monuments historiques</i>	152
Radu Crețeanu, <i>Un artisan inconnu de Constantin Brancovan</i>	158
Eugenia Greceanu, <i>Nouvelles données sur les églises roumaines à abside rectangulaire de la région de Hunedoara</i>	159
Ioana Cristache-Panait, <i>Sur la date de l'église en bois de Șinca Nouă</i>	162
Eugenia Greceanu, Ioana Cristache-Panait, <i>Contributions à la datation des étapes de construction de l'église orthodoxe de la Dormition de la Vierge de Zlatna</i>	165
Oliver Velescu, <i>Sur l'ancienneté de l'église évangélique de Prejmer</i>	170
Adalbert Toth, <i>Contributions à la typologie de l'architecture du bois dans la région de Maramureș</i>	174
Cristian Moisescu, <i>Documents cartographiques du XVIII^e siècle, concernant le développement du système de fortifications de la ville de Sibiu</i>	188

RESTAURAREA CETĂȚII ȚĂRĂNEȘTI DIN CILNIC

Ștefan Balș

Existența numeroaselor cetăți și biserici fortificate țărănești, răspândite în centrul și sud-estul Transilvaniei, constituie o trăsătură originală specifică arhitecturii sale medievale.

Țară de graniță, expusă oricând incursiunilor de pradă turcești și tătărești, ea s-a bucurat în acele timpuri de un regim special cu totul neobișnuit epocii feudale, regele însuși învoind și chiar îndemnând locuitorii să-și ridice propriile lor clădiri de apărare¹. Ruinele păstrate pînă astăzi ale acestor cetăți, așezate cînd pe cîte un vîrf de deal în puncte izolate și greu accesibile, cînd în mijlocul comunei, au rămas dovada existenței unei țărănime libere, hotărîtă să-și apere cu îndrjire libertatea și averea.

Durata ridicării și folosirii lor se întinde pe un interval de aproape șase secole. Începînd din veacul al XIII-lea, ca urmare a pustiitoarei năvăliri mongole din 1241, ele s-au înmulțit în anii următori din cauza permanentei amenințări turcești și erau încă în uz pînă în veacul al XIX-lea cînd au început să-și piardă rostul, fiind treptat lăsate în părăsire.

Desigur că puține dintre ele erau în stare să reziste în fața unui asediu organizat de trupe înzestrate cu arme grele. Erau însă destul de puternice pentru cazul obișnuitelor incursiuni de pradă, dînd posibilitate întregii populații a satului să se adăpostească în spatele înaltelor ziduri de piatră ale incintei. În mod obișnuit aceste cetăți erau alcătuite dintr-una sau două incinte concentrice, de plan neregulat urmărind profilul terenului, construite din zidărie de piatră brută și întărite pe alocuri și în special deasupra intrării, cu puternice turnuri de apărare.

Zidurile și turnurile erau prevăzute cu meterezele, drumurile de strajă și crenelele constituind dispozitivele de apărare obișnuite epocii. În interior, alipite zidurilor incintei, un rînd de clădiri cu etaje suprapuse, cu balcoane și galerii de circulație, erau folosite ca locuințe și ca loc de adăpost pentru vite în cazurile de nevoie.

Spre deosebire de obișnuitele cetăți ale seniorilor feudali ale vremii, cetățile țărănești sînt lipsite de turnul locuinței — donjonul — caracteristic primeilor. Uneori însă, în cazul trecerii cetății seniorilor în proprietatea comunei, donjonul este păstrat și adaptat pentru o nouă folosință.

¹ Vătășianu, V., *Istoria artei feudale în țările române*, p. 14.



1. Vedere generală a cetății din Cîlnic.

1. Vue générale de la citadelle de Cîlnic.

O asemenea cetate cu donjon este și cetatea din Cîlnic de curînd cercetată și consolidată prin grija Direcției Monumentelor Istorice (fig. 1).

În comuna Cîlnic, la 13 km sud-est de orașul Sebeș-Alba, în mijlocul satului de astăzi, se păstrează o veche cetate medievală. Cu toate lipsurile și degradările suferite și înfățișarea ruinată a zidurilor sale, ea apare încă impunătoare.

Zidită în două etape de construcție, cetatea cuprinde două pînze concentrice de ziduri înalte de piatră brută, de forme oarecum ovale, închizînd o curte centrală, în care se găsesc: o capelă și un puternic turn (donjon) de apărare. Turnul cunoscut azi sub numele de „Siegfried” și capela, ambele însă în forme diferite de cele actuale, după cum se va vedea mai departe, împreună cu incinta interioară întărită cu un turn peste intrare și cu un al doilea turn aflat pe latura opusă, făceau parte din vechea reședință feudală, alcătuiind nucleul inițial al cetății (fig. 2).

Istoria Cîlnicului datează documentar din veacul al XIII-lea cînd printr-un act din 1267, în timpul domniei regelui Ungariei Bela al IV-lea, fiul său Ștefan, duce de Transilvania, dăruiește pămînturi lui Chil de Villa Calnuc. Atunci, probabil, a și fost ridicată reședința din Cîlnic în prima sa fază, fapt confirmat prin recente săpături arheologice.

a fost întărită cu un bastion de formă semicirculară. În aceeași fază de prefaceri se înscriu lucrările de modificare a turnului locuință, în turn donjon de apărare, prin supraînălțarea sa cu încă două nivele și micșorarea ferestrelor transformate în metereze. Tot atunci, probabil, a fost refăcută și capela în formele actuale. Ulterior, în veacul al XVI-lea s-au construit — după obiceiul vremii — acel rând de încăperi cu etaj alipite zidului din incintă interior, înșirate de jur împrejurul curții și prevăzute cu metereze de tragere, atât de caracteristic la numeroasele biserici cetăți, ridicate atunci în Transilvania. Ultima fază de construcție, apare în veacul al XVIII-lea și la începutul veacului următor, cuprinzând câteva clădiri azi dispărute, printre care și locuința cu etaj alipită în fața capelei și dărîmată în cursul actualelor lucrări (fig. 3).

Cetatea este apoi părăsită și ajunge treptat în starea de ruină în care se prezenta în 1962 la începerea restaurării, cu incinta exterioară pe jumătate prăbușită și amenințată cu răsturnarea din cauza împingerii pământului din spate, cu incinta interioară dislocată în părțile superioare (fig. 4), cu majoritatea clădirilor alipite dispărute și cu turnul donjon grav avariat de cutremurul din 1940. Din cauza progresării procesului de ruinare a fost pornită o acțiune de stricte reparații și consolidări, urmărind menținerea pe viitor a zidurilor în formele prezente, fără nici o încercare de întregire sau reconstituire. După cum se întâmplă însă totdeauna la asemenea obiective inițiate cu scopuri modeste și limitate, lucrările o dată începute și zidăria cercetată, au



3. Locuința din fața capelei.

3. Logement accolé à la chapelle.



4. Incinta interioară înainte de restaurare.


4. L'enceinte intérieure avant la restauration.

apărut o serie de aspecte noi ce nu puteau fi prevăzute dinainte, care au împins volumul intervențiilor de la simplu la dublu.

Se vor expune mai departe câteva din problemele apărute și felul cum au fost rezolvate la diferitele corpuri de clădiri, precum și descoperirile făcute pe parcurs. Se vor arăta de asemenea în concluzii rezultatele obținute prin cercetările și săpăturile arheologice efectuate, care au adus unele precizări asupra vechimii monumentului.

Turnul Siegfried (fig. 5 și 6), de plan dreptunghiular, cu ziduri de aproape 1 m grosime, ridicate pe 20 m înălțime, cuprinde o pivniță cu boltă semicilindrică de piatră, legată cu exteriorul printr-o ușă spartă ulterior și o încăpere la etaj, accesibilă prin scări exterioare azi dispărute, care păstrează încă timpanele laterale ale unei bolți prăbușite, identică cu prima. Deasupra se mai văd grinzile unor foste planșee de lemn ridicate pe alte patru etaje. Un acoperiș în patru ape, cu învelitoare de țiglă, se înalță cu încă 7 m peste nivelul cornișei.

Nivelul superior al turnului în prima fază de construcție apare în mod vizibil în interior, determinat prin urmele tronconice ale hornului unui fost cămin, rămase încastrate în zidărie, care se ridică îngustându-se pînă la un anumit nivel, corespunzător unei retrageri a zidăriei în fațade. Această primă

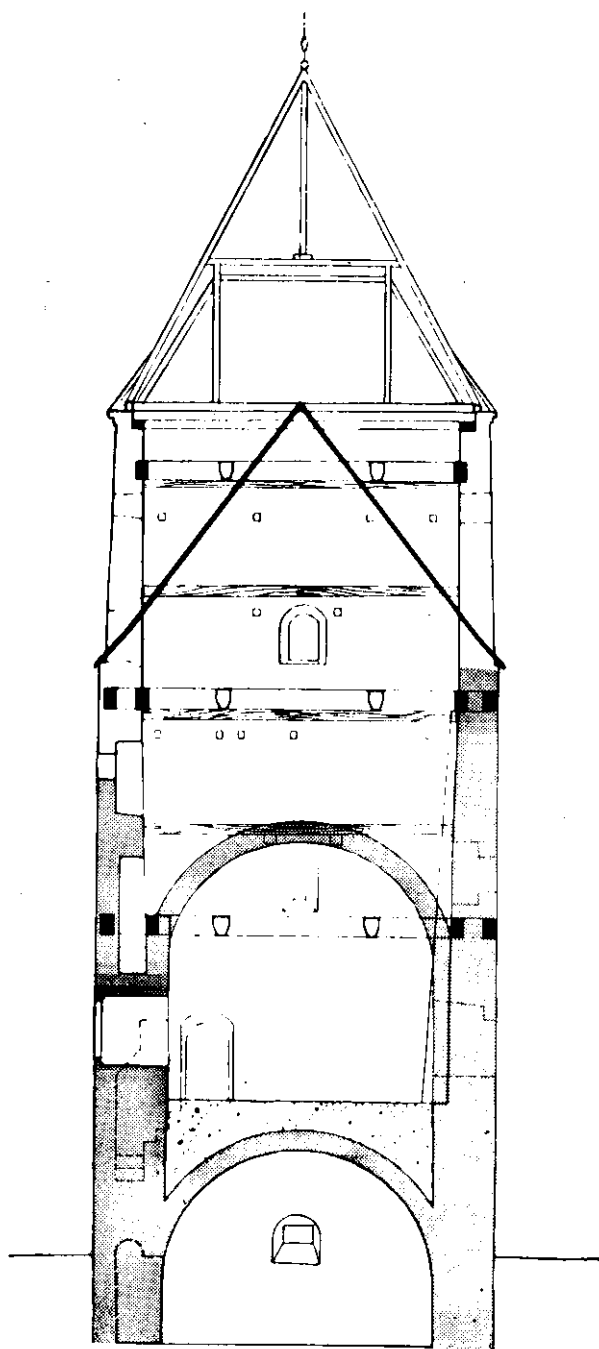

—Turnul Siegfried în etapa inițială

6. Turnul Siegfried, secțiune.

6. La tour Siegfried, coupe.

construcție cuprindea deci cele două încăperi boltite inferioare, adică pivnița pentru alimente și sala mare, deasupra căruia se mai găsea un etaj neboltit pentru locuințe. Sala primului etaj, pe lângă cele două uși exterioare zăvorâte cu druguri de lemn alunecând în grosimea zidului și accesibile probabil prin scări mobile de lemn, mai avea și un rând de ferestre de dimensiuni destul de mari, împodobite cu ancadrame profilate de piatră, prevăzute cu trafor treflat și colonetă mediană, din care unul este păstrat încă „in situ” pe latura nord (fig. 7). Deși lucrate rudimentar, prezența acestor elemente ne arată totuși o preocupare de finisaj, oarecum necorespunzătoare unui turn de apărare și confirmă folosirea inițială a clădirii ca locuință.

La începerea lucrărilor, turnul se găsea în foarte proastă stare, cu zidurile brăzdate de multiple și periculoase crăpături (fig. 8). Cu toate că nu afectaseră fundațiile, numărul și gradul lor de importanță, străbătând toată grosimea zidăriei și ajungând pe alocuri pînă la 20 cm deschidere în dreptul cornișei, arătau starea îngrijorătoare a construcției. Singurele elemente de legătură menținând stabilitatea celor patru pereți, rămași nețesuți între ei la colțuri pe toată înălțimea lor, rămîneau doar grinzile de lemn ale fostelor planșee, încă păstrate în zidărie în dreptul etajelor dispărute.



7. Turnul Siegfried, ancadrement de fereastră.

7. La tour Siegfried, encadrement de fenêtre.



8. Turnul Siegfried, crăpături în colțul de sud-vest.

8. La tour Siegfried, crevasses dans l'angle sud-ouest.

Soluția de consolidare a constat în prevederea unor centuri de beton armat înscrise în grosimea zidăriei la trei nivele, pe ambele fețe ale zidăriei (la interior și exterior), în șanțuri create prin spargerea zidăriei.

Șanțul pentru centura exterioră a fost săpat cu 10 cm mai adânc pentru a permite montarea unui placaj de piatră identică cu cea a zidăriei turnului, care să mascheze, conform cerințelor arhitecturale, elementul de consolidare.

Rolul acestor centuri este de a lega zidăria turnului în mod analog cu cercurile unor butoaie. Dat fiind forma lor dreptunghiulară în plan, efectul de încovoiere care apare în lungul fiecărei laturi a trebuit să fie preluat printr-o rețea de grinzii orizontale, plasată la nivelul fiecărui inel de centură¹.

Nu vom insista mai mult asupra acestei consolidări prin centuri și grătare de grinzii de beton armat aparente. Vom arăta, însă, că scopul urmărit prin această soluție, care a dat multe greutate în execuție și care a fost preferată unei consolidări normale prin planșee de beton armat, a fost dorința de a menține pe cât posibil aspectul impresionant al clădirii în interior, cu șarpanta, grinzile de lemn suprapuse și urmele diferitelor prefaceri ale pereților, prinse laolaltă dintr-o singură privire pe toată înălțimea lor. O asemenea soluție, lăsând liberă posibilitatea cercetărilor în ansamblu a tuturor etapelor de construcție și păstrând totodată aspectul romanic al ruinei, a fost socotită mai interesantă pentru vizitatori, mai apropiată de principiile restaurării științifice și mai evocatoare, în ciuda grinzilor de beton armat aparente care împiedică într-o oarecare măsură obținerea efectului dorit.

Cu ocazia lucrărilor de consolidare au fost făcute și câteva sondaje de natură arheologică. Astfel, a fost înlăturată zidăria ce închidea nișele celor trei ferestre la primul etaj, degajându-se vechile goluri arcuite. După cum s-a arătat, este probabil că și cele două ferestre de pe fațada sud, încadrând căminul, să fi avut și ele chenare și colonetă mediană de piatră, similare cu ancadramentul păstrat în zidărie pe fațada nord, care constituia pînă acum singurul element de datare a turnului. Au fost de asemenea degajate de moloz cele două galerii suprapuse prevăzute în grosimea zidăriei în colțul de sud-est. Prima, la nivelul pardoselii pivniței, se oprește după circa 1 m și nu pare să meargă mai departe. Cea de-a doua coboară pe trepte de piatră de la nivelul primului etaj și cotește spre vest, fiind și ea închisă cu zidărie. Este probabil că ducea spre o ascunzătoare amenajată în spațiul gol dintre extradadosul bolții pivniței și grinzile planșeului etajului, spațiu azi umplut cu moloz. Actualul acces la etaj a fost asigurat printr-o scară de beton armat cu înfățișare modernă, punând în evidență intenția de a nu înfăptui reconstituirea scării originale, ce probabil, după cum s-a mai spus, nu a existat decît sub forma unei scări mobile de lemn.

¹ Problema consolidării turnului Siegfried a fost tratată pe larg de inginerii *Pavelescu C.* și *Barbu Th.*, fiind publicată sub titlul: *Soluții constructive aplicate la restaurarea monumentelor istorice*, în volumul „Sesiunea științifică a Direcției Monumentelor Istorice, ianuarie 1963”, p. 105—106.

Capela

Descoperirile făcute la această clădire, în cursul executării simplelor reparații prevăzute, au fost pe cît de neașteptate, pe atît de interesante (fig. 9, 10, 11 a și 11 b).

Înainte de începerea lucrărilor, capela părea a fi un monument fără elemente valoroase, în afară de ancadramentul de piatră în arc ușor frînt al ușii de intrare și de cafasul de lemn din veacul al XIX-lea, cu panouri pictate, frumos exemplar de artă populară a regiunii.

Treptat, însă, au apărut următoarele surprize:

1. Cele două ferestre înalte în arc frînt din peretele sud al navei s-au dovedit a fi de dată mai recentă, înlocuind trei ferestre mai vechi de format dreptunghiular, ușor arcuite în partea superioară. O fereastră de același tip a fost găsită și redeschisă pe latura vest.

2. Sub acest rînd de ferestre, în partea inferioară a pereților și la mică înălțime peste nivelul pardoselii, s-a descoperit un al doilea rînd de ferestre de formatul metrezelor de tragere, cîte trei pe fiecare latură a navei, dovedind o preocupare de apărare similară cu acțiunea de întărire a așezării din cursul veacului al XV-lea.



9. Capela.

9. La chapelle.



10. Portalul capelei.
10. Portail de la chapelle.


3. La 50 cm sub nivelul dușumelei s-au regăsit fragmente dintr-o veche pardoseală de cărămizi așezate pe lat, formînd un desen de fișii alternativ înclinat în direcții opuse la 45°, precum și o treaptă de piatră între navă și altar.

4. În colțul de sud-est al navei, pe perețele arcului triumfal, au apărut sub tencuială două fragmente de picturi suprapuse, pe o suprafață de aproape 1 m². Cea mai veche formînd primul strat, mărginită de un motiv decorativ, reprezintă crupa unui cal în galop și este executată în siluetă simplă cu trăsătură groasă neagră pe fond alb. Cea de-a doua, aplicată peste prima, figurează capul și o parte din bustul unui Christ cu nimb circular zgîriat în tencuială. Deși coloritul este șters, pictura este de foarte bună calitate. O cercetare a acestor fragmente de către specialiști se impune, studiul celor două picturi putînd desigur ajuta la datarea clădirii.

5. În legătură cu datarea, s-a mai obținut încă alt element interesant, prin săpătura arheologică executată în vederea lămuririi traseului de formă incertă a absidei altarului. S-a constatat că există o fundație mai veche de plan dreptunghiular, sub perețele semicircular actual, a cărei vechime a putut fi stabilită cu certitudine ca fiind de la sfîrșitul veacului al XIII-lea, datorită unor monezi găsite în săpătură, emise sub domnia lui Bela al IV-lea și Ștefan al V-lea.



Zidurile de incintă

Respectîndu-se tendința de a se restrînge lucrările la strictul necesar, se prevăzuse în proiect o acțiune limitată de desfacere și refacere a zidăriei, în părțile superioare degradate de acțiunea ploilor și înghețului, menținîndu-se formele ruinate existente. În anumite cazuri, însă, lucrările efectuate au depășit mult prevederile inițiale. Astfel, incinta interioară pe latura de nord-est, de peste 7 m înălțime, a trebuit să primească o consolidare specială din cauza unei înclinări spre exterior de aproape 50 cm în punctul maxim. Soluția executată cu centuri de beton armat încastrate în zidărie și trei puternici contraforți exteriori de beton armat aparent (fig. 12) a fost de altfel destul de viu criticată după realizarea lucrării ca fiind un element nou, deformînd caracterul arhitecturii de piatră a monumentului. În ce privește incinta exterioară, ea a

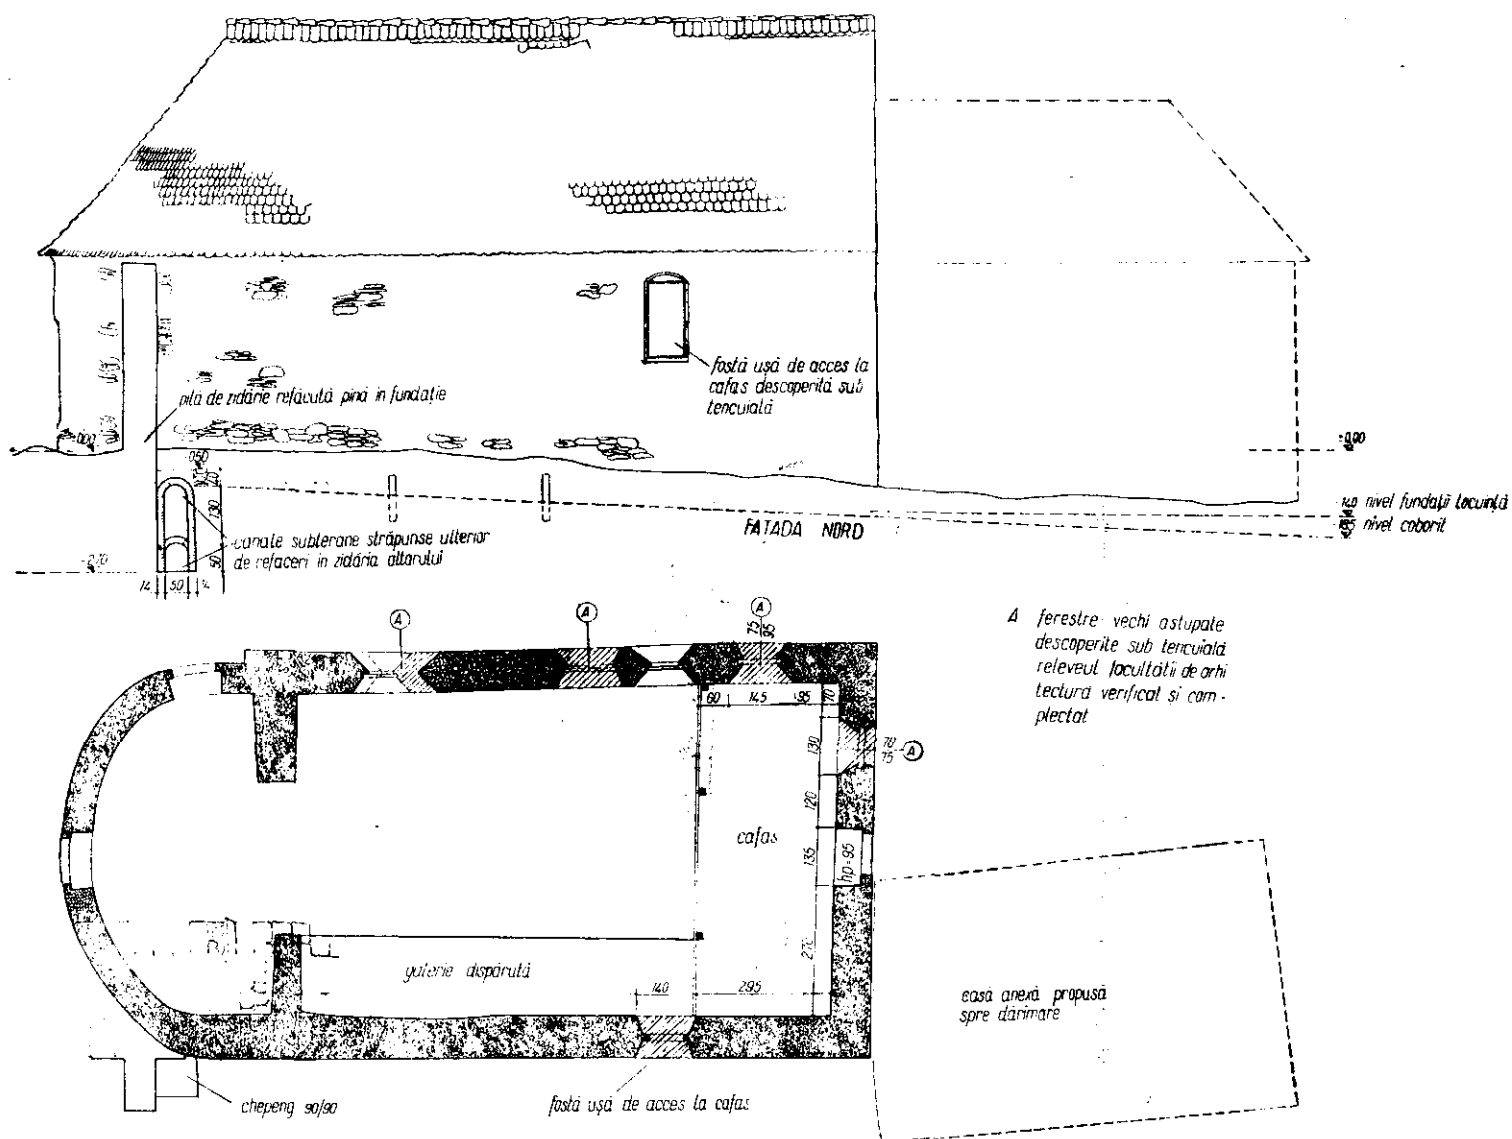

11 a. Capela. Fațadă nord, plan.

11 a. Plan et façade nord de la chapelle.

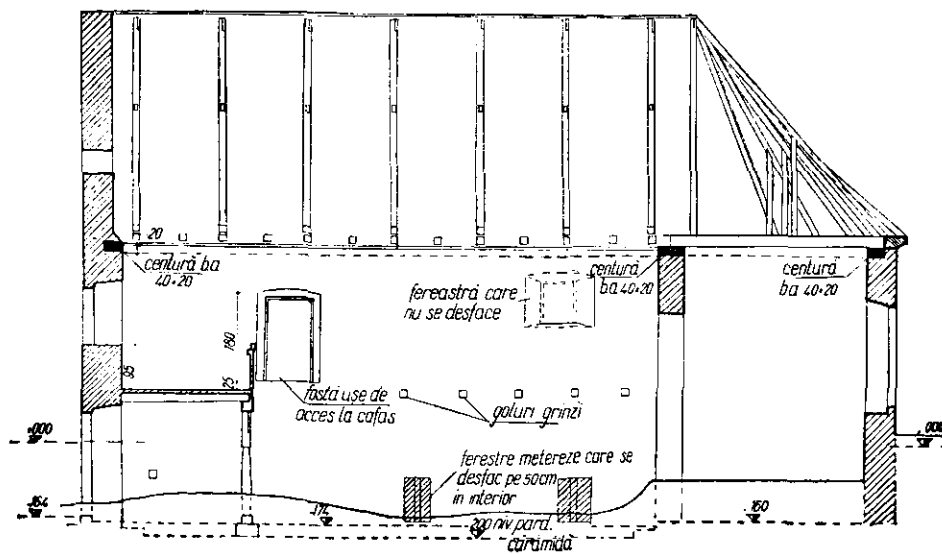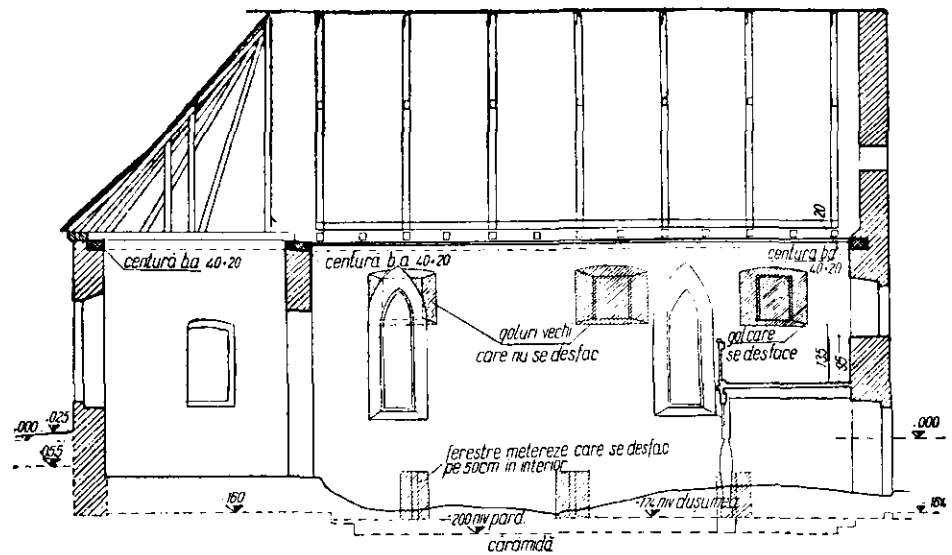

11 b. Capela. Secțiuni longitudinale.
11 b. Coupes longitudinales de la chapelle.



12. Incinta interioară după restaurare: latura nord-vest. Contraforturi de beton armat.

12. L'enceinte intérieure après restauration, côté nord-est. Contreforts de béton armé.

trebuit pur și simplu, pe aproape jumătate din perimetru pe latura est, să fie dată la pământ pînă la adîncul temeliiilor și să fie refăcută, din cauza unei accentuate tendințe de răsturnare constatată pînă la talpa fundației care a fost găsită înclinată spre exterior. Evident, s-ar fi putut renunța la orice consolidare, lăsîndu-se nestînjinit în continuare procesul de lentă distrugere a zidăriei. S-a considerat, însă, că această treptată dispariție a curtinei exterioare, știrbind aspectul unitar al cetății păstrat încă și astăzi, ar fi reprezentat o greșeală depășind vina prezentării unui zid refăcut din nou, sub eticheta de zidărie veche.

Este cazul, pentru aceia care vor vizita monumentul, să semnalăm un amănunt ce trece de obicei neobservat. Pe fața curtinei exterioare, la circa 5 m în dreapta porții de intrare, se găsește încastrat la partea superioară a zidăriei un cap de femeie executat în piatră, cu trăsăturile roase de vreme și abia vizibile, socotit de către localnici ca fiind capul împărătesei Maria Tereza.

Casa anexă și nivelarea curții interioare

În scopul degajării fațadei capelei, ascunsă de o construcție cu etaj datînd de la începutul veacului al XIX-lea, a fost aprobată dărîmarea acestei clădiri, fără valoare deosebită, amenajîndu-se o nouă locuință în cuprinsul cămărilor aflate lîngă turnul intrării. De pe urma dărîmării au fost recuperate o serie de



13. Capitel romanic.
13. Chapiteau roman.

blocuri de piatră de talie, printre care fragmentele ancadramentelor de ferestre menționate mai sus și provenind desigur de la turn, cât și un foarte interesant capitel romanic decorat cu croșete și un mic cap omenesc, ce făcea parte dintr-un portal romanic, probabil al vechii biserici parohiale a satului (fig. 13).

În ce privește curtea, față de marele volum de săpături necesar în cazul unei coborâri totale la vechile nivele și pentru a nu sacrifica copacii și vegetația existentă, s-a executat numai o coborâre parțială în dreptul capelei și turnului Siegfried urmărindu-se totodată asigurarea scurgerii apelor de ploaie spre exterior.

În încheierea prezentării subiectelor mai interesante desprinse din opera de restaurare a cetății din Cîlnic, vom arăta în câteva cuvinte rezultatele obținute prin cercetările arheologice efectuate. Trebuie însă subliniat de la început că nu s-a putut lămuri definitiv problema datării precise a tuturor clădirilor, săpăturile efectuate urmărind această problemă decît în limita admisă de lucrările necesare consolidării.

Secțiunile și cercetările arheologice făcute pentru prinderea legăturii stratigrafice a clădirilor au arătat în mod precis că zidul incintei interioare, fundațiile dreptunghiulare ale absidei capelei aflate sub pereții semicirculari actuali și turnul Siegfried în părțile sale inferioare, datează din a doua jumătate a veacului al XIII-lea. Au mai arătat, de asemenea, că incinta exterioară a fost ridicată pe escarpa unui fost șanț de apărare a cetății existînd în prima fază, precum și faptul că încăperile cu etaj alipite incintei interioare nu au o vechime mai mare decît veacul al XVI-lea.

Pe baza acestor date precise și pe studiul elementelor de arhitectură ale clădirilor se pot face în continuare următoarele presupuneri:

După 1430, cînd reședința feudală a trecut în posesiunea comunității, sub influența acțiunii generale de fortificare desfășurată atunci în Transilvania din cauza pericolului turcesc, au fost efectuate în cursul veacului al XV-lea lucrările de transformare a turnului locuință, în turn de apărare și refacerea capelei cu ziduri prevăzute cu metereze. Lucrările de întărire a cetății au fost apoi completate în cursul veacului al XVI-lea, prin dublarea incintei, construirea

barbacanei în fața intrării și ridicarea cămarilor interioare cu etaj. Acestea ar fi în linii mari etapele de dezvoltare istorică a cetății.

În starea actuală, zidurile ruinate ale curtinelor cu paramentele de piatră brută lipsite de tencuiala inițială, curțile interioare denivelate și acoperite cu iarbă, copacii crescuți între cele două incinte și starea de singurătate în care se găsește contribuie toate împreună să creeze acea atmosferă evocatoare și plină de farmec comună tuturor acestor cetăți părăsite de viață, pe care natura și-a repus stăpînirea.

Respectarea și menținerea acestei înfățișări, în măsura posibilului față de necesitățile tehnice impuse de executarea unor temeinice consolidări, a fost scopul principal urmărit de prezenta restaurare.

LA CITADELLE PAYSANNE DE CÎLNIC

(Résumé)

Ce monument, situé au milieu du village, ancienne résidence seigneuriale du XIII^e siècle, devenue au XV^e siècle la propriété de la commune, qui l'a agrandie, a fait l'objet, ces dernières années, de travaux de consolidation. L'étude comprend un bref aperçu historique, suivi de la présentation des principaux problèmes de restauration qui se sont posés pour les différents éléments de l'ensemble.

La tour Siegfried a été consolidée par des éléments en béton armé, sans réfection des planchers. Outre différentes réparations, la chapelle a fait l'objet de recherches archéologiques, dont les résultats ont été mis à profit par les restaurateurs. Les deux murs d'enceinte ont été consolidés dans leur situation actuelle de ruines, à l'exception d'une portion entière qui a dû être démolie et reconstruite intégralement. Le niveau de la cour intérieure a été partiellement rabaissé, en vue du dégagement de la tour et de la chapelle.

Les fouilles archéologiques ont fourni des données permettant de préciser la date de la construction.

BIBLIOGRAFIE

- Halavats, G. Kelnek vára (în *Arheologiai Értesítő*, u.f., XXVII, 1907, Budapesta, p. 205).
Horedt, K. Zur Siebenbürgischen Burgenforschung Süd-Ost forschungen, VI, 1941, München, p. 606.
Horwath, W. Siebenbürgischen-Sächsische Kirchenbürgen, Sibiu, 1940, p. 117.
László, G. Magyarországi Várpítészeti, Budapesta, 1955, p. 214.
Ionescu, Gr. Istoria arhitecturii în România, I, București, 1963, p. 195.
Vătășianu, V. Istoria artei feudale în țările române, București, 1959, I, p. 17.
Velescu, O. Cetăți țărănești din Transilvania, București, 1964, p. 24.