

Vințori, Heaut

9905

Mon, Heaut

Ordina de partea

Dispozitii, Soutier

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

195

195



05

1962

Lot Agapioz

Santier Munt Neamt

N^o 2

Dispozitii de santier din 21-08-62

- 1 - Se vor lua masuri pentru indepartarea si evacuarea molozului aflat sub plansele paraculisului din turnul elapotrit, pe $\frac{1}{2}$ de Est a incaperii praosului (ca 40 m³)
- 2 - Se va decapa tereniala la peretii partiturilor in exteriorul foisorului Vest al incintei Ecloria va fi rostita la fel ca si foisorul Nord.
- 3 - Se vor desface lesazile asezate pe nisip la coltul S-Vest al parajului asezat in fata intrarii beciului din aripa Nord. cf. indicatiilor date.

Sef proiect

ing. Dr. Rosaly

Am avut cunoastinta
[Signature]

[Signature]

Panther Mont - Neamt - Lot Agapia.

Diagnostice de panther N° 1
din 23-06-62

1. Se vor executa completările de pavaj din lespezi de piatră montate pe substrat de beton (DE 4 a) următoarele suprafețe:

- a) În fața intrării de sub-gangul turnului clopotniță - lăptărie interioară

$$3,20 \times 2,40 \times \frac{2}{3} = 13,20 \text{ m}^2$$

- b) Rond în jurul fontanei Wallace - exterioară = 20,00 m²

- c) Alee lângă colțul S-Vest al Vestimentării cu ieșirea spre cimitir cf. indicațiilor

$$17,00 \times 1,20 = 20,40 \text{ m}^2$$

- c Trepte în taler 3 buc. (trepte de grădini)

2. Se va vopsi tablă învelitoare în culoare griș deschis la fel ca și cupola turlei paraclei-sului Nord, la turnul octogonal

$$\text{m}^2 150$$

$$\text{Turle, baze, fronton bis. mică m}^2 120$$

$$\text{intrarea la beu și bucătăria m}^2 70$$

$$\text{idem balcon cu geamă m}^2 340$$

$$\text{m}^2 20$$

3. Se va desface țigla la învelitoare și se va reapeșea pe un strat de mortar de amulsie bituminosă așezat între și pe, în porțiunile arătate mai jos.

- a. Porțiunea între turn clopotniță și cor mugen

- b. Dolii foșia dealungul cor - pe 25 cm. lățime

- la obola S-Vest colț interior

- " " colț mugen

- " N-Vest foșia Sud Total 200 m²

4. Se vor executa alai suplimentare din lespezi de piatră așezate pe nisip cu rosturi mari între ele - lățime 60 cm.



- a. - olee între contrafort bisericii și arcada WC
aripa Nord
- b. - olee între colț, N-V bisericii și scară stăreției
- c. Platformă în fața scării bisericii Nord
 $m) 17,00 + 12,00 = 29,00 \times 0,6 = 17,40$
 $4,00 \times 5,00 = 20,00$
 $37,40 \sim 40 m^2$
5. - Se va completa gradinorea plărilor de
piatră artificială așezate peste fundațiile
vechi în curte. sol. $66,00 \times 1,20 = 79,20 - 80$
6. - Se vor înlocui porțiunile de plăci de piatră
artificială atacate de îngheț, cu plăci
identice inclusiv gradinutul $m^2 10,00$
7. - Se va bate pământul și, turna un strat
de beton la grosa de pe latura Nord-alestă
laterală și se vor remonta plăcile de piatră
inclusiv rosturile cu ciment alb. $m^2 1,00$
8. - Se vor lua măsuri pentru ancorarea jghe-
bului peste scara stăreției. ml. 2,50
9. - Se vor rostui din nou zidul exterior de piatră
și cărămi de la curtea din fața stăreției - colț
N-Vest - inclusiv scobitul rosturilor și spălatul
Rostul se va face prin fară petrecerea peste muchia
pietrei sau cărămizii. $m^2 120$
10. - Se va face un jgheab de cas 4 m. inclusiv
amunțtoarea, în colțul Sud al curții N-Vest,
pentru evacuarea între cele 2 strășime
11. - Se va rostui copertina zidului - parapet de
piatră pe latura Sud sol $100 \times 0,70 = 70,00$
parapet pod $30,00$
 $m^2 100$

- 12 - Se va desface Tencuiala parterului la fataschele exterioare ale foisorilor 2 - 3 (fatada Est) și 4 (fatada Nord) și se va rostui gisăria cu ciment alb. Rosturi pline la fataș pietrei și ceramicii.
- Operația se va face începând cu foisorul 4 și numai în cazul că rezultatul va fi satisfăcător se va extinde la foisorul 3 și apoi la 2. m^2 350
- 13 - Se vor desface cu grijă țigla la acoperișul ~~interior~~ intrării locului de sub treptă și intrării spre bucătărie și se va înlocui cu tablă galvanizată care va fi vopsită în griș (vezi art. 3) m^2 70
- 14 - Se vor planta 6 buci - colera și 6 buci ampelopsis - în locurile stabilite la fata locului
- 15 - Restul lucrărilor de completare se vor executa conf. anexelor A - B - C la procesul verbal de recepție din 7.12.61.

Se f proiect

arhit. St. Roșu

Notă

Prezentul ordin de șantier a fost dat în urma ședințelor ținute de către Com. Ing. V. Bumbăcea și directorul tehnic Com. Ing. V. Munteanu în ziua de 18.06.62.

arhit. St. Roșu

Suat Opuscul nr. 1. p. 1.
Executan

Dispozitii santier
1968

Santier
Munt. Neamt

Diagramă de santier N° 16
din 17-18 Noembrie 1961

În urma analizei stadiului fizic actual al lucrărilor, pentru terminare și recepție, se vor executa următoarele lucrări:

Obiect I - Lucrări de construcție la alimentarea cu apă.

- Put de capăt
1. Împrejmuire din sârmă ghimpată pe bolunasi
de 2m înălțime conform ES 11 a. pe o lungime
de 30,00 x 20,00 ml. Punerea în execuție
se va face după confirmarea ISCAS.
 2. Vopșirea capacului de acces la putul de
capăt și prevederea unui lasot.
 3. Montarea țevii de ventilație cf. proiectului
 4. La stația de pompare se vor executa cf.
proiectului:
 - Șpieli exterioare și interioare
 - Vopșitoria timpătoriei, grilajelor
și balustradei metalice.
 - Vopșitoria conductelor și aparata-
tajelor.
 5. La rezervorul de apă se vor executa:
 - Vopșitoria difectorului de ventilație
 - Șpierea exterior și interior a casei vanelor
 - Revizuirea prinderii sârmei ghimpate la înpre-
jurire.
 6. Se vor face probele de etanșitate ale rezer-
voului și se vor amanta organele SANEPID
pentru dezinfectie.
 7. Pe traseul conductei de refulare aductivă
se va compacta umplutura de pământ pe circa
80 ml, în porțiunile indicate pe teren.
 8. Pe porțiunea traseului, în punctul unde

conducta de aducțiune intră în ampriza obiectului forestier, se va efectua un sondaj în scopul determinării proximității structurii de pământ de protecție și a respectării condițiilor de avizare DMI.

Intervenții de instalații

- 9 - la stația de pompare se va executa:
 - Montarea electromotorului la una din pompe și cuplarea.
 - Instalatiile electrice interioare de iluminat și forță, cf. proiect DMI, poziția tabloului schimbându-se pe peretele de Nord.
 - Complectarea bulbanelor lipsă la toate flapsel.
 - Complectarea tabloului de distribuție cu automatele de protecție DITV, comutatoarelor manuale YΔ și siguranțelor 100 A, cf. disp. puncter 4/8-61
- 10 - la racordul cu casa de recepție se va executa schimbarea cu robinet și preaplin la aghiastator.
- 11 - la racord casa Sadovanu se va executa:
 - 1 robinet de trecere 1 1/2" de înlocuit
 - Izolarea rezervorului și conductelor din poș cu mazașug, montându-se la locurile de lemn existente.
- 12 - Se constată că racordul electric exterior atât din rețeaua fabricii cât și de la grupul electrogen, nu sunt încă executate
 (Valoarea lucrărilor 9.100 + 17.300 + 24.100 = 50.500 lei) - Materialele de instalație sunt aprovizionate în afara de 6 stâlpi de 10 m. lung.

(3)

Obiect II. Biserica mare.

13 - La pridvor:

- Montarea ușilor îmbrăcate cu tablă - $m^2 9$
- Complectarea pardoselii cu plăci de piatră $m^2 9$
- Desfocarea balustradei de fier și chituiră găurilor. $m 15$
- Transportul și depozitarea celor 2 blocuri de piatră de mormânt în lapidariul perigorin

14 - La Pronaos și Naos și Altar

- Complectarea pardoselii în locul sobelor cu plăci de piatră $m^2 2,00$
- Remontarea lepezilor de marmură $m^2 2,50$
- găurirea găurii capului inclusiv tencuitorul.
- Tencuirea zărilor la ferestrele absida Nord și altar. (2 buc.) $m^2 26$
- Etnavezi în culoare indicată $m^2 50$ pe tencuiala nouă.
- Montarea ferestrelor metalice buc 4
- Inclusiv geamuri și vopritoria în culoare neagră.
- Demontatul sobei de teracotă
- Reparatii de tencuială în urma demontării sobei la spațiile ușei.

15 - Fațade

- Poziționarea blocurilor de piatră de talie la soclu. $m^2 120$
- Plombarea lepezii de mormânt pe fațada Vest cu mortar de praf de piatră $m^2 1,20$
- Consolidarea prin injecția cu lapte de ciment-var a blocului de contrafortul N-Vest.
- Complectarea primei trepte cu 2 tasela la ușa de Nord.
- Umplerea cu lut a gropii la absida Nord-Tătuș.

(4)

- și acoperirea cu leșaj de piatră pe mortar de ciment
inclusiv rosturile cu ciment alb m² 1,00
- Complectarea cu țesut de piatră la soclul vestimantăriei
- Lucrările tencușii de ciment la soclu în stânga intrării
la vestimăntărie m² 4,00
- Disafaceră cercevelor exterioare la ferestra
din pre Vest la vestimăntărie, inclusiv rama.
- Lucrările varului și zugrăvelii la mezechimentele
de piatră la ușa și ferestra vestimăntărie.
- Complectarea treptei inferioare cu un țesut de piatră
trapezoidală.
- Umplerea coltelor intrând la soclu cu un țesut
de piatră de formă triunghiulară 55 x 30 cm.
- Rostuirea paramentului de cărămidă și piatră
deasupra ușii vestimăntăriei cca. 10 m²
- Reparații de zugrăveli interioare în aceeași
cobare, la șliturile instalații electrice de la
parter și etaj vestimăntăriei
- Recondiționatul și vopsitul obloanelor metalice
la ferestra etaj, în gri. 2 buc. 60/110 cm.
- Vopsitul cu minimum de plumb și vopsea de ulei
gri la ușa de intrare 1,00 x 1,80 m.
- Vopsitul grilelor la ferestrele vestimăntăriei. 2 buc.
- Vopsitul în cobare gri la ferestrela de la casă, 2 buc.
- Montarea scării metalice la pod pe neșperisul
vestimăntăriei.
- 16. La instalațiile electrice se va executa:
 - Echiparea policandrelor existente cu lumânări
artificiale.
 - Fixarea cutiei de lemn pentru protecția
tabloului în vestimăntărie.
 - Montarea a 4 proiectoare în spațiul cat. 1. tr.

D. 00000000

(5)

Obiect III

Chili - Făgăraș - Turnuri - Biserica mică17. Elanara Turn clopotniță

- Curățirea vîrniciei la chearul de piatră alupii $m^2 4,15$
- Complectări la pardoseala de cărămidă pe lat $m^2 14,00$
- Confectionarea și montarea unei rame de sticlă în geam la ferestrele spre mizer 2 x 0,30 x 0,80
- Complectări de tencuială la praguri ferestre $m^2 3,00$
- Vopsitoria usii la intrare $m^2 3,60$

18. Paraulis

- Vopsitul grilelor la 3 ferestre $m^2 14$
- Instalare 3 trepte de lemn 0,35 x 1,00 x 3

Instalarea electrică racordurile cu bobina
de lampă.

19. Vestibul paraulis

- Vopsitul balustradei metalice la balcon $m^2 6$
- Reparări de tencuială la spălatele uși balcon

19. Turn clopotniță

- Reparări de tencuială la plășurile pentru lumina electrică $ml. 40$
- Complectări la pardoseala de cărămidă pe lat la palierul intrării $m^2 2$
- Ramă de scurgătoare pe tot la ferestrele în partea superioară a turnului scării 0,55 x 0,65

20. Chili - Făgăraș - Turnuri - Biserica mică

- Complectări la tencuială de suprafață în camerele

45, 46, 84, 85, 90, 91, 86, 87, 88, 143, 169,

Sala muzeei, Biblioteca Total 240 m^3

- Pardoseala cărămidă pe muchie la Sala Muzeei

și Biblioteca + Trapeză (parțial) Total 450 m^2

- Beton de egalizare solului + coridor S-Vest 26 m^3

- Desfășurări parchet și planșeu grinzii la Sala Nord
Biblioteca 104 m^2

(6)

- Evacuarea moloșului înlem m³ 52
- Lucrările noi la camera 41 etaj și camerele 5, 6, 71
portier, precum și 4 brs. cu plase la beci S-Vest. 7,5 m²
- Tămplărie nouă ferestre și uși de brad în
camerile 52, 58, 72, Oficiu, Sala Bucăt, Anexa 2
Bucătăria Portier 9 m²
- Uși noi de stejar 2 brs. turn octogonal 3,6 m²
Ușă grilă stejar sub scara stăvilei 3 m²
- Găfuri la camerele 10, 46, 143 etaj 4 m²
- Chieșuri la beci și etaj birărie mică 4 m²
- Parchet de fag încl. șupumă și grinzisora în
camerile 45, 46, 53, 55, 56 etaj 128 m²
- Șupumă la brad în camerele 82, 84, 85, 90, 91
86, 87, 88, 143, 169 etaj și anexă bucătărie
portier 171 m²
- Sobe de teracotă în camerele 74, 143 etaj 200 cckla
- Sobe de ziol în camerele 13, 29, 30, 41, 66, 53
72, 73, 81, 84, 90, 91, 87, 88 etaj și în
camerile 61, 62 și anexa 2 bucăt, portier 34 m³
- Paridoale din plâmb și piatră antif. în sala sub
foisor Sud 15 m²
- Obloane mobile de brad la turn octog. 1,20 m²
- Grile la ferestre la camerele 11, 16, 26, 27, 58,
75, turn portier și etaj 358 Kg.
- Reparații parțiale tehnice în camerele
5, 3, 4, 14, 17, 19, balcon Vest, 24, 26, 37, 46, 48
53, 55, balcon Nord, 72, 73, 74, 81, 84, 85, 90,
91, 86, 87, 88, 92, 125, scara mijie etaj
și 14, 61, 62 portier 640 m²
- Scări metalice de acces la pool în camerele
10, 71, 125 și turn etaj 200 Kg.

- complectări geamuri la ferestrele noi și cercevele 18 m²
- Pardoseală beton camere 29 parter 12 m²
- Montat obleane și uși metalice la muzee și bibliotecă 32 m²
- Curățat și ceruit parabolul la sări muzee 36 m²
- Restruit giorăria de coronidă WC sub foisor Vest și gîd curte de lumină 119 m²
- Desfășurări de tencuieli idem 119 m²
- Imbrăcașul treptelor cu praf de piatră la sala sub foisor sud 3 m.
- Complectare treaptă piatră 30 x 60 cm,
- Vopsit deșumele în camerele 104, 105, 114, 121, 122, 125, 126, 130, 145, 146, 148, 149, 158, 161, 163 etaj și 300 m²
- Vopsit pereți în culoare de ulei pe glet ipsos la baza etaj (51) 9 m²
- Vopsit grile și balustrada metalică în ulei la camerele 138, 5, 11, 46, foisor Nord, 53, 123, 95, 115, 158 etaj și camera 13, 21, 22, 30, 32, 47, 48, 49, 51, 53, 61, 62, 71, 73, 75, 76, sala bucatărie, chelarie, anexe bucat. parter și 4 balcoane etaj 91 m²
- Complectări forăibere și revizuirii cercevele în camerele 3, 5, 9, 17, 19, 23, foisor Vest, 32, 38, 39, 45, 46, 55, 65, 71, 83, 92, 103, 115, 123, 124, 145, 148, 159, bis. mica, sala muzee etaj și 1, 7, 10, 13, 21, 22, 25, 43, 47, 55, 71, 73, 74, 75, 76, 77, bis. mica, bucatărie, anexe, intrare sub foisor sud, intrare Vest forăibere 122 revizuirii 35 m²
- Vopsitorie în ulei la gleturi în camerele 24, 46, 69, 143 etaj și 10, 46, 143 etaj 13 m²

(8)

- Vopsit de pungi și obiecte metalice în camerele
10, 45, Muzeu și Bibliotecă 42 m²
- Vopătorie teri la grupuri sanitare în camerele
14, 20, 41, 51, 77, turn, 107, 158 etaj 1:
77 panteră 36 m.
- Vărușeli parțiale în camerele
4, 7, 8, 17, 47, 68, 101, 92, 104, 105, 106, 113
111 etaj și vărușeli generale în camerele
10, 13, 11, 20, Balcon Vest, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 38
41, 46, 48, Poisor Nord, 53, 56, 57, 60, 66, 67, 72, 73
74, 81, 84, 85, 90, 91, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96,
WC turn, 143, Săle muzeu, scara muzeu etaj 1:
15, 16, 44, 45, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 73, Oficiu timpuri
anexa bucătărie, chilărie, depozit, camera și coridor J-Vest
panteră 326,5 m²
- Vopătorie de tamplărie usi, ferestre în camerele
10, 24, 25, 45, 56, 95, 99, turn, 20, 56, etaj 1:
1, 7, 10, 15, 25, 30, 32, 35, 43, 47, 53, 55, Oficiu,
biserica mică, anexa bucătărie, depozit, camere în
pala Bevilacqua și camera J-Vest 244 m²
- Vopsit tamplărie de deșeură în ulei
usc turn, scara muzeu (măsu arantă), Poisor Vest,
31, turn, 74, intrarea bis. mică, Oficiu timpuri,
sala bucătărie și anexa III bucătărie panteră 72 m²
- Perzaguri la deșeură în camerele
38, 39, 41, 67, 66, 72, 73, 74, 81, etaj 158 m.
- Curățat soche piatră la biserică mică 20 m²
- Parochis etaj
Tencușeli la botli cu mortar de var și cetti și
prof de piatră, inclusiv deșeură tencușeli
trundepite, executarea schelă și vârușeli
generale 50 m²

(9)

- Tropeaza
- Reparatii partiale la tencuiala pt. inchiderea siturilor
si repararea de tencuiala brucizata 100 m²
- Vărnici la generala 1000 m²
- Refacerea de mozaic, si pardoseli de cărămidă
pe muchie pe statură suprafata 320 m²

Fata de Vărnici exterioare

Foisor Sud latimea Est	40 m ²	
gang intrare partial	50 m ²	
Foisor Est 2 lăci x 70	140 m ²	
" Nord "	120 m ²	350 m ²

- Evacuare si transport molid 60 m³
 - Bolson Est vopsit in ulei colorare gri
pereti g. canelă cului si învelitoare de lăci
si în colorare rozie consolele 60 m²
 - Săpătură de pământ pentru degajarea
ferestrei la lăci 80 m³
 - Reparatii de tencuiala la parapet colt S-Vest
la colt tnat la perete intrare lăci, partea inf.
mura foisor tnat, spaleti unei ferestre în fata
Nord, colt lângă contrafort lăci octogonal
Nord 50 m²
 - Desăvârșirea tencuialii si rostuitul piatră la parapetul
olei intrării fata Sud 2 m²
 - Glafuri ferestre fata Sud 4 x 0,75 3 m²
- 21 - Finisaje la chilii după cum urmează:
- completarea garnitură sosea camera 5, Revizuire de
dupumele camera 16, completări bolnăci si cingele 16,
cârlige fixare obobane 30, 32; Consolidare stâlpi scara
la 47, înlocuire treaptă scara la 45, Remontarea si revizuirea
gratourile la sifon parobocata camera (77), completări la
parobocata pînă în fatada cindă foisor Sud, parate,

(10)

- completarea panduricii de căminuri pe locul sobei din anexa
1 bucătărie, voștăuș upitelor metalese la captorul de pînă,
montarea unei aparatură Victoria la fosașul grupului WC
gama intrare, voștăuș montatilor la poarta gangului, etc
conform inscrierilor din cratiul de rețevă anexă.

22 - Instalații chilii

- Se vor completa lucrările după cum urmează:
- 1 robinet la chiuveta camera 14
 - Închepătul cagămălii de laie și voștăuș Curbănelor
și fosașului la colțuri camera 51
 - Înlocuirea unei oglini și 1 lant WC grup sanitar turn
 - Montarea unei duze de păsare la camera 12 parter
 - Completarea lămpilor cu țigă lipse în
camerile 15, 16, 17, 19, 23, 44, 45, 48, 49
53, 56, 57, 61, 62 parter. 20 buc.
 - Completarea globerilor lipse la aplica 60W at
în camerele 14, 95, 8, 9, la miază, etc și
21, 25, 31, 41, 43, 47, 73, 74, 77, bucătărie,
și anexa parter. 21 buc.
 - Completarea unei oglini camera 52
 - Montarea a 8 capșe WC lipse grup sanitar parter
 - Executarea bagăturii la rezerva WC camera 77
 - Montarea unui robinet lipse la chiuveta bucătărie
 - Înlocuirea tubu Berghman cu tub Pantzer la gang
intrare-Isud,
 - Echiparea poliambulei la birou mica
cu lumină noți electrică

23 - Obiect IV - Canalizarea

La rețevă de canalizare menajeră executată
în anul 1960 nu s'au mai continuat lucrările în
1961. Urmează să se precizeze de către proiectant
ce muncă lucrări urmează să se execute

la stația de epurare. Rețeaua de colectare fiind terminată, urmează a se face verificarea căminelor și proba de punere în funcțiune.

Obiect V - Amplasarea curții.

- 24- Complexarea spațiilor pentru nivelarea
 în curte și executia fundatiilor vechi. 200 m³
 - Transportul pentru evacuarea pământului 100 m³
 - Evidența de piatră brută pentru înălțarea
 fundatiilor vechi 70 m³
 - Pardoșala din plăci prefabricate 100 m²
 - Pavaj de piatră brută la fundatii, lașuri și
 colectoare alai, precum și la fontana 80 m²
 - Robinet și capac metalic la căminul
 fontanei (biserică mică)
 - Reșterirea hidranului de grădina la nivelul
 curții, (baza curții engleze)
 - Prag de piatră la intrarea în baci de
 15 cm. înălțime x 1,60 m, inclusiv acoperirea
 porților gratar.
 - Pavaj de piatră brută prinșip sub-loggie 16 m²
 - Reșterirea și reșterirea cu mortar de ciment
 a treptelor de piatră leșeză, lipsă sau deformată
 la acare stăruie, loca, etc. 10 m
 25- Executarea tuturor plantătecher, prevăzute
 în planul anexă.
 26- Reșterirea poziției de montare a hidranților de
 incendiu exterioare, și echiparea cu accesorii af.
 proiectului.
 27- Montarea de ~~robinet~~ robineti de închidere și golire
 la fontanile de băut apă atât la cele din incinta
 mănăstirii cât și la cele exterioare, inclusiv
 construirea căminelor de acces și igolarea conductelor.

(12)

28 - Consolidarea pereților pot.

Se va executa în continuare cf. dispozițiilor anterioare, în scobea, cură, alești, breșoare, etc consolidarea pe restul suprafeței rămase de 1900 m²

29 - Se atrage atenția în mod special asupra lucrărilor exterioare unde se vor respecta condițiile tehnice de execuție pe timp friguros, și nu se vor executa pe îngheț lucrări de temelii, rosturi, etc.

30 - Întregul canton necesită o atenție deosebită pentru evacuări, depozite, mizerii, spații joase, pardoseli, etc, în vederea recepției

31 - Forțele de muncă necesare față de cele existente sunt calculate pt. terminarea la 31/XII-96

Meseria Existent Necesar Lișe

Instalatori

Electricieni	-	3	3
Sanitariști	-	1	1
Zidari-sobori	5	12	7
Dulgheri	4	7	3
Tâmplari	2	4	2
Fierari	1	1	-
Pietrari	2	2	-
Tuguri-Vopsești	1	5	4
Triciclisti	-	1	1
Muncitori auxiliari	17	40	23
Total	32	76	44

32 - Condiția ca această forță de muncă să poată fi realizată cere aprovizionarea integrală a materialelor până la 28/XI-96

Delegați D.M.I. Luat cunoștință
 șef. D. D. D. Șef. D. D. D.
 Șef. D. D. D. Șef. D. D. D.
 Șef. D. D. D. Șef. D. D. D.

группа Проектара

Dispositiv de santier N^o 140

(din București)

Urmasare la convocarea telefonica din 20-X-1961
referitor la nivelele fundatiilor bisericii dotamata
si cladirilor din veacul XVI din curtea manastirii
se precizeaza urmatoarele nivele:

- 1- Atât fundațiile vracului XVI cât și fundațiile bisericii Sf. Gheorghe, vor avea ~~nivelul~~ nivelul finit al pavoselii așezat la circa + 5 cm. ~~de~~ față de nivelul terenului pea lungul axului longitudinal Vest-Est, și vor păstra această cota constantă față de teren urmărind panta existentă.
- 2- Toate fundațiile zidurilor transversale în direcția N-Sud vor avea nivelul finit așezat la bolobos față de cotele respective ale axului longitudinal.

2 of project

archit. St. Mary

Primit

obligat / antier

ok got

2 Oct. 1961

Dispoziții de găritieră nr. 13
(din București)

Conform dispozițiilor Direcției D91 asupra referatului din 30 Sept. prin care se prezintă situația plinșilor chibitilor în colțul S-Vest - Muzee & Bibliotecă - atârnate de corpuri și conform dispozițiilor putând înțelegi Văditul din Institutul de Cercetări Forestiere, se stabilesc următoarele:

1. Se anulează art. 1 din dispozițiile de găritieră nr. 12 în ce privește reforarea parchetului de stejar. Deasupra substratului de beton existent, se va aşeza o paravansă din cărămidă găvrită STAS de colare găvrită fabricată la P. Lăra Neamt, aşezată pe muchie, costurile în sumă altă & c. c. c.

Înlocuirea parchetului de stejar se va face pentru toate camerele Bibliotecii & muzeei din corpul S-Vest.

Se va cere grația ca se va postea întoarce la noua pardosală, nivelul finit actual.

2. Intraz materialul lemnos al dispunului oarbe va fi dat pe foc. Intrazga cantitate de unghie tiră de mazăre aşezată pe toată va fi evacuată & aruncată în groapa la 2 km distanță, stropit cu apă & ars.

3. Se vor lua cele mai stricte măsuri pentru arderea materialului lemnos și din desfr.

cerca planșelor din întreaga ~~partea~~ incintă,
stat din colțul S-Vest cât și din aripile Vest și Nord,
proiectându-se în jurul instructurului alaturate

4. Excepție se va face numai pentru pisale de stegar
ale parchetului Muzeu și Bibliotecă. Lamele de
parchet vor fi așezate pe partea inferioară și vor fi depoz-
tate într-o încăperă, plată și bine uscată (cameră
baltă la etaj în aripa Nord lângă Turnul octogonal),
unde vor fi poartate în timpul iernii, în zilele astfel
separate încă să lase liberă ventilația lemnelor.
5. Se vor face corectări amănunțite la planșele
grupului de camere rămase neînlocuite în
cuprinsul laturii Vest (6 camere) întocmindu-se
un Proces Verbal amnat și de Horețul Mănăstirii,
după constatările făcute. În cazul descoperirii unor
urme de ciuperci amănunțind aceste planșe, se
va proceda de îndată la distrugerea lor, cerându-se
telefon proiectare întocmirea planșelor de către
amnat necesare refacerii lor. În același fel se va
proceda pentru cele 3 camere cu planșe de lemn
și pe aripa Sud, spre curte, în dreptul bucătăriei.

Sf. proiect

arhit. R. Bordenache

De acord, dispoziția de față
fiind o consecință logică
a rezoluției D.M. dată pe
dispoziția anterioară.

02.10-60 ss. R. Bordenache.

2-IX-94

Dispoziții de șantier Nr. 12
pentru șantierul M^{re} Neamț

1. În urma constatării apariției ciupercii în sălile bibliotecii și muzicului, și conform aprobării telefonice a Direcției DMⁱ - se vor lua de îndată măsuri pentru desființarea parchetului din umedele și ținând seama la aceste săli, săparea unui pant perimetral în zidărie, arderea gîtoarelor, turnarea unui strat de beton usor armat cu rețea de $\phi 6$ la 30 cm, și montarea din nou a parchetului pe suprafața carboană montată în asfalt. Dămele (frigurile) de parchet se vor arde în prealabil pe fața inferioară.

Pentru prevederea unei circulații de aer sub parchet, de asemenea carboană se va monta pe dulapi de 2,5 cm, zăgăzite în asfalt, iar frigurile de margine vor fi întrerupte din 3 în 3 m. Spații libere acoperite cu scările de tablă de aramă găurite de cca 8 x 10 cm.

Înlocuirea parchetului la bibliotecă se va face treptat pentru a permite mutarea cărților dintr-o cameră într-alta, începând cu sala din spate Sud.

- 1 - Materialul infectat din deșumeaua carboană va fi ars.

- 2 - Altele de circulația în curtea incintei se vor executa cf. art. DE 4 și, respectându-se tracarea pe teren fizic materializată cu torzi.


reput
AOS
28.09.61

- 3- Se va lua legatura cu Ocolul Sibiric Tj. Neomant
si se vor plasa coparii indicati in schita
alaturata, alegandu-se exemplare cat mai
frumoase si cat mai batrane posibile.
Plantarea se va face sub directa supraveghere si conform indicatiilor organelor
Ocolului Sibiric.
- 4- Se va așeza peste fundatiile vechi
din sec. XVI indicate in plan, o copertina
din dale de beton si prof. de piatra in
proportia 55 cm. strat beton B 90
1,5 cm. strat zgura ciment alb si prof.
de piatra in proportia 1 : 2 + 25 grame owl
de ocră. Dalele vor fi dreptunghiulare de
dimensiuni defectate (1/4 tipuri de formatură
aratate in schita alaturata) așezate
cf. schitei si vor fi montate cu
mortar de ciment marca 100/a.
peste gisăria de piatra.
Fundatiile existente vor fi supra-inaltate
la un singur nivel, astfel ca dalele
copertinei să fie ridicate cu 10 cm.
peste nivelul terenului in punctul cel
mai ridicat al acestuia (Vest)
Copertina va fi poartă o linie orizontala
in directia Vest-Est si va avea o uşoară
panta de scurgere spre exterior de 1 cm/1 m.
Dalele vor fi prelucrate cu dalta cf. indicatiilor
- 5- Se va inlocui pardoscula de cărămidă
prezintă la prima traversă a trapezului, cu
pardoscula din dale de piatra artificiale
ca mai sus, de format regulat 40 x 60 cm.
apezate cf. schitei, peste pardoscula de mozaic
existenta.

③

Nota Dolele prevăzute mai sus la cap. 4 și 5 vor fi prefabricate în cofraje geluite și vor fi vibrată prin bătărea cu muncă de mână, pentru mărirea rezistenței.

- 6- În camerele la etaj colt N-Vest se va face o paroloseala din parchet din friguri de lămă de fag de cea 1,20 m lungime pe 0,15 și 0,20 cm, lățime înclinată la 45° cf. schiței.

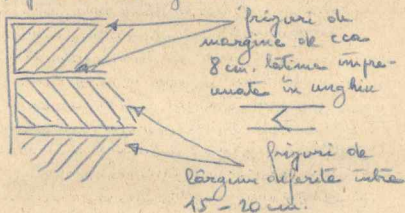

Parchetul de fag se montează în camerele 45-46-47-49-53-54.

- 7- Fundațiile existente la b-s. Ș. Gheorghe se vor desface până la adâncimea necesară pentru așezarea cu înălțime a unui pavaj din lespaz de piatră calcimă plată asigurate pe beton crud cf. art. D E 4 d., nivelul finit fiind la +10 cm. peste nivelul terenului în punctul cel mai înalt (Vest) ~~Pavajul~~ Pavajul se execută la orizontală cu ușoară pantă de scurgere spre exterior.

- 8- Se vor desface și reface turnichile la boltile și arcele paraculisului Nord-est.
- 9- Se va dubla câmpul esla de tablă de fier la toate ușile metalice antice din pod al cerinței organelor PC I.
- 10- Se va remonta icoana de lemn scoasă din năsa deasupra gangului intrării la turnul clopotniță.
- 11- Se va executa o șelă provizorie pentru îndepărtarea și remontarea icoanei turnului clopotniță la paracelis peste intrare, îndepărtându-se tot șelă vechea trecută peste inscripția de piatră aflată acolo.
- 12- Se va mai spor șelă la fosta crăciună noi precum și tot paracelisul pe latura Vest, cu o înălțime în turnul etajului turnului clopotniță sau turle crăciună noi, adică oam și un roz apă cum este în prezent brândușă.
- 13- Se vor confecționa și montare brândușă de beton armat prevăzută la fereastra în șelă cu cadranul de piatră și se va completa cu grădina timpului semicircular deasupra

delegat proiectare
arh. H. Roșu

Am avut consultat
[Signature]

la dispoziția marelui
fereastra etajului

5
Pier


19-III-61


Dispozitie de santier nr 11

1. In urma cercetarii situatiei planșelor atestate de experți și pe baza actului de constatare încheiat cu delegatul INCEP se va trece la refacerea planșelor pe mărura primirii planșelor de rezistență, începându-se de îndată la desfacerea planșelor de lemn din primele camere de pe aripa Vest, conform planșurilor predate șantierului.
Lucrările se vor executa conform documentației înlocuite. Nici o lucrare suplimentară nu se va executa fără aprobare prealabilă.
2. Se vor lua măsuri de navigație a invelitori în toate punctele în care pătrunde apa de ploaie.
3. Pentru protejarea fundației stâlpilor car-dacului Nord se va executa un trotuar de beton, lățime în cotul N-Est cf. indicatilor date. Trotuarul se va prelungea pe latimea Nord, p lățime de 30 cm. până la intrarea în baci.
4. Se vor modifica toate aruncăturile la jgheburii lăzându-se obiecte, fără cot.
5. Ferestrele la abside și treptele intrării se execută conform detaliilor predate șantierului.
6. Se modifică dispoziția treptelor în documentație pentru pardoseala camerelor N-Est înlocuindu-se olușurile de lemn cu beton presărat cu ciment alb și praful de piatră de ciment caș. Dispozițiilor p. 10 și 11 stării la baci se va face o platformă dreapta sprijinită pe un peraput.

Șantier
MUST

- 7- După terminarea gealurilor Perestreilor bisericii se vor închide golurile cu Perestrele provizorii până la montarea încadrărilor de piatră.
- 8 Se va înlocui ușa la pacierul reșiei de beton din poroscomidia bisericii noi, cu un chepanz orizontal. cf. indicațiilor ce se vor da.
- 9 Se vor prevedea gături pentru plante, la trotuarele de la punctul 3, de 40/40 în punctele stabilite.
- 10 Se va coborî parapetul din spate curtea engleză cu 25 cm montându-se copertina.
- 11 Se va prinde biblioteca mănăstirii spre păstrare, cu proces verbal întocmit cu părințele stareț al mănăstirii, toate monegile de sticlă găsite prin arhivare, indicându-se locurile unde au fost găsite.

Def. proiect arh. I. S. Saly
de acord 

Def. Saly


Santier Mst Neamt

Impozitie de santier nr. 9 (din Bucuresti)

27 Janie 1961

1. Instrucțiuni suplimentare referitoare la ferestrela
lucrării mari.

- a. În cazul în care sunt necesare unele modificări ale lucrărilor făcute la ferestrela de sud (3 lve.), lucrarea va fi oprită până la realizarea proiectantului.
- b. Tencușirea partilor de gâdărie refăcute la fereastră, cuprindând cele ce păstrează încă zugrăvirea veche, se va lucra cu un strat subțire de cal mult 5-6 mm. grosime de mortar cu var și prof. maxim de pănă pentru a se asigura în câștig și cu un amestec de oxid de colorare. Tencușirea se va pregăti și executa numai la scara proiectantului.
- c. Se vor pune în lucrare 3 bucati corozivante din piatra de talie deosebită singurătate lucată, care se va lucra cf. modelului lucatăi ochi deșepate (bucata în timpu plus), pregătindu-se o margine de piatra în afară chimarului, pe cele trei laturi. Să se dreapta stonpa de circa 15 cm cf. schitei



2. Conform dispozitiilor Diviziei din M. 8 se vor pune în lucrare următoarele lucrări de completare la curte și dilii:

- a. Lucrările generale a curții cu circa 40 cm pe partea centrală, cf. cbr. stabilită. De găzduirea în fața intrării înd a lucrării se va face cu grădă

Amplasament
22.06.96
Blasaru

pentru a nu se solice străinimii eventualelor trepte îngropate.

- b. Coborârea zărilor fundatiilor bisericii sf. Gheorghe, până la 10 cm. peste noul nivel al curții.
- c. Supraînălțarea fundatiilor vechi, până la nivelul exterior, nu se va face decât în prezența proiectantului.
- d. Treptele la intrarea și ieșirea sf. deșezilor date la plan laudat.
- e. Terminarea restaurării camerelor I-Vest pentru sf. domeniului și se va face împreună cu tor. ing. H. Lăzăre.
- f. Refacerea parterului - pe terasa - la intrare - a parterului trapez, cu ceramice nouă, rezistă pe mureș.

3 - Se anexază raportul către Direcția, în termenul la H.V. 761 asupra problemelor de mai sus, cu avizul Direcției. Aceste avize vor fi trecute pe copile rămase pe planșă, iar originales vor fi însoțite proiectului prin tor. ing. H. Lăzăre.

Def. proiect.

arhit. H. Maly

10 June
1961

Dispozitie de pantier nr. 8

Biserica Sf. Gheorghe

4. Bucătoria

- a- În vederea realizării parchetului și stăpului pivotant, se va monta o grindă din lemn destins, încastrată în zidăria. Se va folosi cea existentă care va fi prelungită prin înădire și brulnare.
 - b- Evacuarea apelor menajere de la bucatărie se va face legându-se de scurgerea cu canalul exterior existent pe latura exterioară Sud.
 - c- Camera anexă a bucatăriei spre curte va fi pardosită cu cărămidă la fel ca și bucatăria.
 - d- Se va executa în această cameră o solă de terocotă legată de copul existent, după ce se va controla dacă copul poate funcționa în bune condiții.
 - e- Tot în această cameră se va monta un spălator dublu, cu alimentarea cu apă și evacuarea la canal prin un sifon de pardoseală. Evacuarea se va lega cu canalul fântăni din curte.
5. Camera cuptorului precum și cele 2 camere anexe spre curte vor fi pardosite cu cărămidă de placaj aşezate pe beton la fel ca și la bucatărie. Pentru folosirea betonului existent se va prevedea supraînălțarea nivelului cu circa 3 cm, scurtându-se și ușile pentru noul nivel.
- 6- Se va monta în bucatărie lămpi subțiri necesare pentru manevrarea ventilatorilor.
7. Mijloc din cauza coborârii nivelului curții se vor adăuga 2 trepte la intrarea în mijloc cf. schiței.



- 8 - Copertina pozelui peste Maghermita, pe latura dinapre Vest, va fi desființată și reștituită la fel cu copertina Est.

Gaura existentă la capatul balustradei va fi umplută prin bătarea unor piloți de sticlă și umplerea cu bolovani și pietriș.

- 9 - Scări de incendiu La cererea organelor de inspectie PCI se vor prevedea scări metalice de incendiu încastrate în perete la fiecare cheping de acces în pool.

Pentru accesul în poolul brisericii menisă va prevedea o scară metalică montată pe acoperișul vestimentarilor, așa cum s'a arătat în dispozițiile de șantier anterioare.

- 9 - Toate pagile strasimilor la foisoare vor fi vopsite cu lagur de ulei curat.

- 10 - Se reînnoiește dispoziția din 17 Oct 965 referitor la stringerea blocurilor de piatră profilate

Notă Se vor prevedea dispozițiile de șantier anterioare în vederea executării celor ne-executate încă (pontate cu roșu 10-11)

ordn. Sr. maly

cu drept curent
[Signature]

DISPOZITIE DE SAȚIER NR 7.

7 mai 1961

Ing. Lazăr

Mihail

la

11 rea

Neamț

1. Ca urmare ordinului de Sațier Nr. 5 din 19. IV. 1961 și adrese PCI-Bacău Nr. 6238/1961 în urma cercetării pînă la suprema cu fișul de Sațier tor Hagnas St. Am constatat că o parte din zidurile antifoc din podul corpurilor de chibrituri caregimă marurilor tehnice P.C.I. și contravie arșului dat de P.C.I.

Pentru remedierea situației se vor executa următoarele lucrări suplimentare:

- a) Pe latura Nord la 2 ziduri din cele trei se vor introduce câte 1 orău complet conform celor existente și se vor decupa toate paneele, contragisele și piesele de lemn ce sînt așezate zidul antifoc, completându-se astfel pînă la toate pînile învelitoare de țigla.

La al treilea zid cel din mijloc se vor introduce câte 1 pag suplimentar pînă pane pentru a se putea termina și întrerupe.

- b) Pe latura Est se va executa la zidul indicat 1 ferma suplimentară la 30 cm distanță de fața zidului pentru a putea termina toate elementele de lemn și strîbat zidul antifoc.

- c) Pe latura Sud la 1 zid (cel din mijloc) se vor executa 2 orău complete din partea de altă a zidului pentru a termina elementele de lemn ale sîngantei și strîbat zidul.

- d) Pe latura Vest la 1 zid antifoc se va completa și da se poate cu concurs

până în bazele înclinate de țigla.

2. Să se facă ca în braconiera de tablă în jurul casului să se facă executate de calitate carapungătoare, permițând infiltrarea de apă pluvială în pod, și să se pregătească înclinația la casă și să se refacă pe toate porțiunile despăcate.

3. Intrucât la stația de pompare, în urma ploilor, peclute s-a constatat că se infiltrază apă prin pardoseală, care înseamnă că hidroizolația este insuficientă și se crează pericol de inundare în electropompele și vor executa următoarele lucrări de remediere pentru care se va emite notă de comandă suplimentară:


- a) să se realizeze înălțimea fundaturii electropompele cu 20 cm. conf. proiectului.

- b) să se execute o sașă de ciment de 2 cm grosime pentru egalizarea pardoselii.

- c) să se galea în cură Conf. CD 2 d cu 10 cm de pânză bitumată, foliat de cașor asfaltat și foliat bitum.

- d) să se turne pentru compunerea onlapsonne de 50 cm apă - arștat de beton armat B 90 (C 19) de 20 cm grosime cu armătură în plan în înălțime de 25 cm $\phi 8$.

- e) să se proteje hidroizolația verticală în tranșee 60 cm pe perete și înclinație cu un țigla de ciment mla de 7 cm grosime țesut cu mortar de ciment var $\frac{V}{1000}$

Luat comunitate  ing. pr. conf. 

DMÍ
Gruppo Proiettori


Centre d'Antiquités Neant

Dispositif de pontier sur 6
du 10-V-961 (Buenos Aires)

Urmasor. dispozitiilor nr. 5 referitoare la
ancadramentele de piatra la ferestrele birourilor
va comunica urmatoarele:

- 1- Confirmăm punerea în lucru a 9 încastrări montante identice ca profile și dimensiuni cu montantul vechi. $1,20 \times 0,35 \times 0,25$.

4 bucăți vor fi pt. dreașta și 5 bucăți
pentru stinge. Se așază ateu




Se atrage atenția
că montantul vechi
este p. obiect.

insae 0 - present anterior

Stăutul existent. Faltul nou nu se va executa decât în indicatelor ce se vor da la fața locului.

- 2 - Se vor executa deasemenea 4 bucati laze
la fel cu laza veche de dimensiuni mai
mari, astfel ca sa se potriveasca in montanti

falt



Folhel se vor
executa cf.
indicatiilor ca
se vor da la
ta locului.

3- Icoronamentele nu se pun în lucru.

Intreacă comisia de avizare, nu s'a prezentat încă asupra modelului ce se va alege (probabil că va fi modelul în timpuriu plin) și asupra naturii materialului (probabil că va fi piatră artificială.)

De asemenea nu s'a stabilit încă dacă fragmentele vechi vor fi puse în operă sau vor fi depozitate în muzeu.

4- În ce privește viitoarele forme ale ferestrelor, în interior se atrage atenția că proiectanții, și delegatul Institutului de Istoria Artei se vor deplasa la fata locului în jurul datei de 23 Mai pentru a face sondaj la fereti. Va fi deci necesară pregătirea unor schele 'upoare' la ferestrele propunute și altele. Ar fi bine ca și la această dată, până la terminarea lucrărilor de sondaje la fereti (circa 5 zile) să se închidă Biserica.

Sef proiect

arhit. It. Szaly

DMi
grupa Proiectare

9-V-961

(Santier M^{nt} Neamt)

la grupa Executie

Urmasa discutiei din 8-V in Directia
referitor la comanda ~~substituita~~ pentru luminarele
policandrelor Visericii M^{nt} Neamt, in urma
~~transformarii~~ lor in becuri electrice, rugam
sa se ia in vedere necesitatea procurarii
a 100 buc. suporti de luminari de 25 cm.
lungime si ϕ 3 cm. executate din material
plastic lacuit, daca posibil acesti suporti
sa fie de culoarea cerei naturale, alb-
galbuie. Comanda se face pe baza de
nota de comanda ce se va emite de catre
santier prin coordonator.

Sef proiect

archit. St. Rosu

am primit

09.05.961

Dispozitie de santier nr. 5

din 19-IV-61 (din Bucuresti)

1. In urma adresei DPC-1 - Reg. Baneu, in nr. 6633/10-09 asupra necesitatii inregulirii DPC-1-Mti in 09540/06-02-61, fat pentru proiectul de restaurare la Huet Neamt, se va cerceta jalul in care au fost executate toate gaurile anti-foc existente in pod spre a se constata daca aceste gauri sunt sectionate de elementele lemnose ale perantilor.

In cazul ca se vor gasi elemente lemnose ce strapung jalul, se vor lua de indata masuri pentru dispartirea acestora, fie prin proptirea pieselor taiate, cu coarsole de beton sau caramida sau elemente metalice incastrate in pd, fie prin opozarea unor stolpi de sprijin fixati de pd, completati in ambale caguri cu contravanteuri si electii ce se vor dovedi necesare.

De asemenea, in cazul ca jalul nu se ridica pana la nivelitare se vor lua masuri pentru supra inaltarea necesara, pana sub p-cile ca sustin tigla.

Pentru aceste lucrari se va emitte nota de comanda cf. de sprijinilor in rigura.

2. Pentru la incadrarea intela de piatra la ferestre stabilite prin dispozitie la lra, din 15/IV, se vor pune in lucru ca prima urgenta cei 6 montanti prezenti la punctul 1.

Jf proiect

Anexa
Planşa nr. 27 Proiect 756/450


arhit. H. B. al

15-N-961


Dispozitie nr. 4 bis - Biserica mare

Amplasamentele ferestrelor se vor executa dupa cum urmeaza:

- 1- Se vor executa 6 bruscii montante identice ca forme si dimensiuni cu montantii vechi existenti pe pantiar, cu aceleasi profile.
- 2- Se vor executa 3 bruscii laza, identice ca forme si dimensiuni cu laza veche montata in 1960 la ferestra alburilor Nord, insa lungite la ambele capete de schitei, si potrivite cu latimea B alburilor ca sa se racordeze cu profilele ~~montantilor~~ laza montantului.



existent



se modifica astfel

- 3- Se vor executa 3 blocuri pentru partea superioara din care =

a- 1 bloc cu timpla plan executat la fel cu cel vechi existent pe pantiar, ale carui profile se racordeaza cu profilele montantilor. Blocul se va monta la altar.

b- 2 blocuri cu golul in arc frant care se vor lucra din combinarea celor 3 blocuri vechi existente, completându-se lipseurile.

- 4- Se vor executa 3 ferestre metalice simple dintr-un gol in arc frant si unul dreptunghiular conform detaliilor.

- 5- Toate blocurile vechi existente vor fi depozitate la pantiar, arpa Vart in camera indicata delegat DMI arhitect. St. Rosaly

12-IV-1966

Dispoziții de șantier nr. 4


În vederea terminării lucrărilor, se dau următoarele dispoziții necesare completării documentației tehnice. Pentru articolele care nu sunt cuprinse în devizul aflat pe șantier, se vor emite note de comandă suplimentară, costul lor urmând a fi acoperit din art. neprevăzută de 5% al devizelor aprobate.

I. Amenajări exterioare

- a- Pentru protejarea conductelor de regulare și distribuție ale alimentării cu apă ce urmează să fie sustinute pe console metalice fixate în parapetul podului la trecerea peste râul ghimț, este necesară consolidarea zidăriei deteriorate a parapetului prin desfacerea și refacerea acestora pe o porțiune de $9.00 \times 1.50 \times 0.70$ m.

Se va executa de asemenea copertina de zidărie de piatră cf. celei existente, precum și înlocuirea pietrelor vechi.

- b- tichet de sprijin necesar neîncheiat din 1960 mărindul umpluturii terasei pe poteca Sud va fi completat după cum urmează:

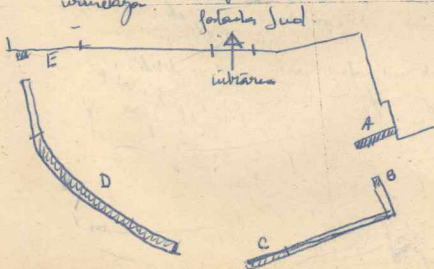

Pe porțiunea A se execută zidăria nouă pe fundatii de lng. actuale, pe o lungime de $4.00 \times 1.20 \times 0.50$.

Pe porțiunea B se completează capatul pe o lungime de $2.00 \times 0.70 \times 0.50$.

Pe porțiunea C se completează partea superioară pe o lungime de $6.00 \times 0.70 \times 0.50$.

Pe porțiunea D idem. pe o lungime de $25.00 \times 0.35 \times 0.65$ m.

- Pe capatul E se completează zidăria.

- Pe toată lungimea zidului se va face o copertină din zidărie de piatră brută, executată la fel cu cea de la pod.

- Se va completa umplutura pt. nivelarea terasăi
- c. - În împrejurul stăvilor înalte, se va prevedea nivelarea pământului pe o lățime de 3.00 m. cu pantă de scurgere spre exterior minimum 5%, precum și degajarea și îndepărtarea pietrei brute și molozului existente.

II - Chilia - Foișor - Turnuri


- d. - Foișor Sud - Se vor lăsa netencuite lăzile porțelii din fațada Est pe o înălțime de circa 50 cm, restul zidăriei de piatră brută. Acest lucru se va lucra și pe fața Sud, păstrându-se în partea terenului.
- e. - Se va executa înveltoarea poleii peste seara intrării spre trapeză și intrarea la bericul de vin, cu șita din lemn de brad, în cazul că nu există țigle suficiente pe pantă.

- f- Se va desface învelitoarea de tablă la balconul pe console din colțul S-Est. și se va înlocui cu învelitoare de țiglă existentă pe șantier. Tamplăria balconului se va reface în cubarea de ulci gri-albastri folosită la tamplăria interioară, iar consolele și tavaniul în cubarea roză existentă.
- g- Se va executa cu țiglă ca mai sus, învelitoarea la balconul aflat peste ieșirea din mijlocul fatadei Sud.
- h- Se înlocuiește la balconul metalic la ușa de la etaj lângă turnul octogonal, înlocuindu-se cu o balustradă metalică executată la fel cu cea de la arcadele lăsericii mici, montată în totul uzii.
- i- Se va răzui muchia de tencuială margininilor zidăriei de piatră a contrafortului turnului octogonal pe fața Sud, cf. instrucțiunilor date.
- j- Se va reface zidăria treptei platformei lângă intrarea la beciul cu vinuri (fatad Sud)
- III Bucătărie
- k- Se va executa consolidarea zidăriei de cărămidă la arce și bolți prin
- înfănușarea rosturilor cu pană metalică
 - injectarea cu grăunțe de ciment
 - refacerea zidăriei pe porțiunile tăiate sau dislocate, inclusiv teseria în strepi, în desfacerile
 - și proptirea și romanetele necesare
- Se vor reface de asemenea orcele trompelor Sud pe porțiunile tăiate, supraînălțându-se zidăria parapetului ferestrelor până la nivelul cheii arcului.
- l- Perdoșeala se execută cu rosturi alternate


IV Lucrări în fațada Vest

m. Se execută o săpătură de nivelare pentru îndepărtarea apelor de ploaie de lângă intrarea principală cu panta de scurgere spre exterior de cea 3% pe o distanță de 8 m. și o lățime de 4 m.

n. Se vor așeza pe ambele laturi a intrării ișchiburi de 10 cm. prevăzute cu aruncătoare de colt pentru a suprima scurgerea apei pe fațadă.

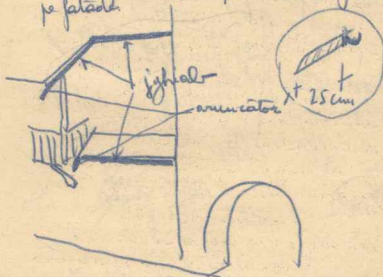

o. Se va ~~de~~demonta gardul de lemn existent de lângă intrarea principală și se va reface în fund pe traseul indicat în schiță.

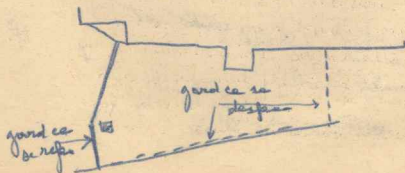

- p- Se va monta un acoperis cu învelitoare de
șita, peste acoperișul existent de incintă pe
perimetrul curții interioare N-Vest cf. schiței



capătina de piatră

lăți 25/5 cm.

capriori 5/7 punși cu clești

cosoroabe 10/12 fixate și

gătură prin școală de fier cu prăguri
cimentate.

V. Amenajarea curții

- a- Conform dispozițiilor Direcției date la fața locului
în ziua de 30/III-1961 se va executa partial
proiectul de amenajare din planșă Mb/1960 și Deviz XI/1960
după cum urmează:

- a) Lăcătușă și canalizarea se vor efectua conform
planului modificat la 11-13/IV-1961, care se
poartă șantierului în copie și face parte integrantă
din prezentul dispoziție.

- b- Pentru articolele de șiriz care nu sunt
cuprinse în documentația din 1961 și care
sunt indispensabile pentru efectuarea lucră-
rilor stabilite prin dispoziție de mai sus,
pentru această etapă, se va emite notă
de comandă suplimentară.

Acste lucrări sunt:

- Desfacerea și refacerea trotuarului pe 170m²
la biserica mare, pe laturile Nord și Est
la nivelul definitiv.
- Refacerea treptelor definitive la intrarea
în biserică pe latura Nord.

- Canalizarea pluvială definitivă în tuburi de beton și trei cămine de colectare, pentru asigurarea evacuării apelor pluviale în canalizarea nouă prevăzută în documentație.
 - Rigolă pietruită din pământ de piatră brută în beton executată conf. DE4 pe o lungime de 65 ml.
 - Trotuar de acces la intrările în muzeu și bibliotecă executat ca mai sus, 30 mp.
- Lucrările de mai sus au fost considerate necesare în vederea asigurării scurgerii în bune condițiuni a apelor de suprafață care se adună pe latimea Nord perimetrelor fundațiilor arcadeilor clădirilor pe această porțiune.
- Marcarea fundațiilor vechi rămase în urma coborârii nivelului la strictul necesar pentru evacuarea apelor prin jumătățile de sud a curții, prin șosea de protecție provizorie, cf. indicațiilor date în planș. schiță ter. R. Hotel din 24/III. 964.
 - Desfăcerea zidăriei parapetului și reazegarea neregulilor de piatră la scara coborârilor în fota trapezi-cult, S-Est. cf. indicațiilor date.

VI. Muzeu

Scara 1 pt. intrarea la muzeu.

- Podestele se vor pardosi cu dispunerea din stânduri de stejar.
- Sală de etaj se va pardosi cu parchet de stejar așezat în lung la fel ca la sălile din muzeu, (pe direcția E-Vest).
- Se va scoate tencuiala din jurul celor 2 ferestre la turn, din casa scării, liberându-se arca-

elementele de piatră.

- Camera de la parter și sala de acces din poartă
stării se vor pardosi cu cărămida de pardoseală
pe substrat de beton.

VII Bis. Sf. Gheorghe

- Se vor apoi din nou fetațale intrării.
- Se vor așeza în fața soclului antrotuan
pe toată lățimea bisericii, și, detaliului
pradat gantierului.

VIII - Fatașul Nord.

- Se vor desface, reavizui și completa obloanele
metalice existente la ferestrele parterului în
fata bibliotecii (3 buc.) și se vor refăce obloanele
lipă (2 buc.) după același model.

- Se va face o fereastră la parter - foisor Nord -
pe latura Est. și se vor pune în grilaj.

- Se vor completa grilele de fier la toate
ferestrele parterului, pe toată latura Nord
precum și la Est (turmă ortogonal și foisor).

IX - Biserica mare.

- Se va desființa capul vestimentării
completându-se înveltoarea cu tablă
de brama.

- Pardoseala pridvorului se va desface și reazega
la nivel pe jumătatea spre Vest, reazegându-se
lespejile de mormânt la nivel pe același loc și
completându-se spațiul pardosit cu plăci
ceramice, prin lespezi de piatră existentă pe gantier
sau, în lipsă, piatră de pipirig.

- Se va desface losul de lampă și consola de
fier de peste piscină.

- Se va copleși profilul superior la blocurile
de scări înlocuite, tăcându-se mai obliu cu
circa 1 cm. la fel cu profilul vechi.



- Se va prinde în copei marginile foilor de tablă de oțel de-a lungul peretelui bisericii la învîltirea vestimentară, Copeile se vor prinde de astereale.

Diverse

- Se va curăța piatra îndepărtându-se cu peria și spătlul, roșea frontonului peste intrarea principală în curtea mănăstirii
- Idem se va îndepărta vîrnișul la capitulele coloanelor din fatada bisericii cf. gheorghe
- Se vor completa tencuielile la partea inferioară a pereților gangului, fără a se aduce vreo stricătura puterii vechi, care se vor racorda cu tencuielile nouă.

- Se va degaja rășnătoarele la bacia de p. laterală Est, colorându-se pământul cu 1,50 m cf. schișei.



- Se vor spori din nou foisorarele Est și Nord la peretii parterului.
- La scara 2' mezan se vor face ultima treptă perpendicular pe gîndul scarașului. Balustrada se va face metalică, la fel cu cea de la scara 1.
- Se va confecționa și monta ușa la camera etaj 1. tîm clopotniță, cf. detaliului dat
- Panteră de la intrarea din curtea laterală Nord (spre Vest)

la foisorul din curtea laterală Nord.

delegat D.M.

arhit. Sr. Băy

cu lant cimentata

Stănescu

se acordă
a. tîm clopotniță
cu lant cimentata
cu lant cimentata

Dispoziții de șantier. din 26/III-1960

În mare scrisoarei arhit. Gh. Naumescu referitor la unele probleme la șantierul Mnt Neamt, se trimit următoarele dispoziții:

Biserica mare

1. Profilarea încăpilor să se facă la fel ca la chilii.
Se va respecta secțiunea 12/15 aratăta în proiect.

Chilii Sud

2. Scara cu trepte semirotunde se execută la intrarea în mușeu - vezi planșa nr. 8 Pr. 756/957 (alăturată)
- Notă În cazul cî noul nivel al curții care se va stabili după sistematizarea curții va cere o treaptă în plus, treapta va dubla poartea prevăzută în planșa de mai sus.
2. Placarea podelelor și ariei interioare se execută cf. planșei nr. 5 Pr. 756/958 (alăturată)
 3. Contratreapta nu se plăchează. Betonul se va tencui, cu mortar cu prof. de piatră.
 4. Se aprobă înlocuirea pietrei de Vama cu piatră de Pipirig, dacă va corespunde calitativ.
 5. Fidiurile în pod se vor tencui numai parțial, și anume numai la zidurile antifoc.
 6. Grilele forjate la ferestre se vor executa cf. planșei nr. 17 Pr. 756/958 (alăturată)
 - 7-8. Detaliile se vor trimite ulterior.
 9. Scara de incalzire se va executa ~~în~~ dreptul trapei prevăzută în planșeu. Dacă nu s'a prevăzut această trapă se remită la această scară.

Biserica mică

1. În exterior bazele turlei se execută pe plan octogonal cf. proiectului.

În interior diferența de la oval la pătrat se preia la nivelul primelor arce piezișe (inferioare). Arcele rîndului superior se înscriu pe plan circular. Vezi planșă nr. 28 Pz. 756/959

Plan etaj - în care ~~la~~ cilindrul în care se înscrie arcele piezișe inferioare este de formă ovală cu raza N-Sud de 2,90m. și raza E-V de 2,60m. pe cînd cilindrul superior este de formă circulară, tangentă la chila arcelor inferioare.

2. Se poate monta centura C1 cf. propunerii, legându-se însă neapărat cu stâlpii S1-S4.
3. Tămplăria și grilajul ferestrelor vechi vor fi refolosite.
4. Se aprobă introducerea țevilor de fier pentru montarea ulterioară a tiranților.
5. Nu se aprobă propunerea pentru modificarea proiectului pentru arcele de beton armat.

arhit. St. Osaly

A anexă

3 planșe nr. 5 Pz. 756/958

8 " 957
17 " 958

DMI

grupor. Proiectare

Către şantierele Mst - Neamt

Dispoziţie de şantier din 9/V-960

Referitor la procesul verbal din 5 Aprilie 960 încheiat între delegatul DMI şi şantier pentru aşezarea unui al doilea strat de carton gudronat peste cartonul vechi la învelitoarea şchilor, va facea următorul:

Aprobarea pentru aşezarea acestui strat suplimentar pe întreaga suprafaţă a înveltoarei a fost dată în 1959 în momentul când procurarea ţiglelor nu era încă asigurată. În starea de fapt comanda pentru ţigle fiind perfectată, livrarea lor urmând a se face în cursul lunii Iulie, această lucrare nu mai apare necesară decât în măsura restrânsă,

Ca urmare, conform dispoziţiei Direcţiei, şantierele va limita aşezarea cartonului numai la punctele de pătrundere a apelor de ploaie

arhitect şef proiect

St. Paş

Bucureşti 9-V-960

Pentru comunicarea

9.V.960

sub. L. Kammes

grupa proiectare DMI

12/vii. 960

Referat

pentru modificările cerute la
lucrarea nouă
Santier Munt Neamt

Se acordă
în local
a casei
bule
12.07.60

Luând cunoștință de dispoziția direcției
stată în urma cercetării lucrărilor la șantierul
mt. Neamt în zilele de 1/vii. 960, referitor la
desființarea cofasului executat cf. proiectului nr.
756/959 avizat de DMI, înaintăm alăturatele
schite cu soluția propusă în vederea acestei
modificări.

Se constată că o simplă dărâmare a
plasei cofasului nu este suficientă din
cauza înfățișării nesatisfăcătoare a pronasului
cu o bucată de plasea drept rămasă sub
galeria exterioară și cu arcele laterale
rămase desaxate față de acest plasea.

Se propune deci așezarea unor stâlpi
intermedieri și transformarea arcadei în
două arcade mai mici.

Direcția este rugată a aviza soluția
propusă, având în vedere că otrage unele
modificări la o lucrare deja executată.

Costul acestor modificări se evaluează
la circa 4000 lei.

sf proiect arh. I. Szag

Dispozitii de santier nr. 4

din 3-August 1960


In urma cercetării lucrărilor se dau următoarele dispoziții:

- 1- Se predau santierului alaturatele detalii schitate -
in vederea punerii lor in executie, si anume: -
 - ✓ Schita 1-2-3-4 pentru modificarea acoperisului la turnul octogonal.
 - ✓ Schita 5 pentru amenajarea intrării sub poștonul Sud și intrării la becul de vinuri.
 - ✓ Schita 6 pentru balustrada metalică la arcadele bisericii mici
 - ✓ Schita 7 - ~~8~~ pentru intrarea nouă pe latura Est
 - ✓ Schita 8 - pentru balustrada la arcadele catedra-cului spre curtea engleză
 - Schita 9 pentru treptele la intrarea bisericii mici
 - ✓ Schita 10 pentru usa de intrare etaj turn clopotniță
 - ✓ Schita 11 " " " " " "
 - Schita 12 pentru coș nou la bucatărie
 - Schita 13-14 pentru scara nouă la muzeu.
 - ✓ Schita 15 pentru modificări de goluri la muzeu.
- Schitele 13-14-15 nu se vor pune în lucru decât după confirmarea telefonică de Vineri 12/VIII
- 2- Lucrări în curs.


Biserica mare -

- a- Forpanta deja executată a fost controlată și găsită cf. proiectului, urmând a fi completată.
- Forpanta la absidele laterale se va executa fără vârf, conform indicațiilor date la faza locului, micșorându-se tot odată distanța lungimea consolelor la absida cu 25 cm. în scopul reducerii înălțimii acoperisului pe această porțiune.

- b - Se aprobă modificarea faței de proiect, a platoului 7R, pentru pârânda turlei bisericii, aşezarea centurii de betonarmat peste cornişa de piatră fiind motivată prin lungimea boburilor de cornişă care cuprind toată grosimea zidului.
- c - Se aprobă montarea unei pagii profilate între caprii, la fel ca pagia cardacurilor.
- d - Învelitoarea din tablă de oţel se va aşeza în foi de circa 2 m. lungime, cu încheieturi duble rotative pe orizontală şi cu încheieturi simple şi nereliefate pe verticală, cf. schitei şi indicaţiilor date.



Petrecherile din încheieturi vor fi de 10 cm, din înălţimea foaiei, partea vizibilă rămânând de 40 cm.




La întretărirea suprafeţelor conice cu cele drepte încadrând baza turlei, se va aşeza o oblie cf. indicaţiilor, astfel ca încheieturile să rămână orizontale.

La muchii încheieturile verticale se vor încheia pe muchie.

- e - Se vor scoate cartonul gudurat datat pe astereala, prestat, pe măsura aşezării tablei.
- f - Se aprobă montarea celor 2 cruci de la biserică Sf. Gheorghe, la cele 2 vârfuri la obliea altarului deşi nu sunt identice cu cele de pe pronaos şi naos.
- g - Înainte de închiderea podului se va proceda

la o curățire generală, îndepărtându-se lennăria, molașul și cărămizile rămase pe extradorul boltilor. Se va menține podina de circulație montată peste bolti.

Bazali crucii se vor face din sferă de tablă de aramă sudată pe cruce, cu un guler la partea inferioară trecut peste învelitoare.

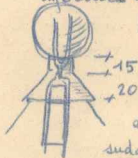

Diametrul sferei va fi de 35 cm.

Pentru braga crucii la turnă se

va păstra sfera existentă.

Pentru oprirea infiltrării apelor la partea superioară se va suda un capșeal de tablă de aramă de diametru 12 cm.



f. Pentru accesul în pod se va prevedea un chepeng între consolele coperșilor la streașina bisericii deasupra coamei acoperișului vest-vestmântăriei, și o scară metalică simplă de incendiu, prinsă de console în partea superioară și reghemată fix o plăcuță de fier la partea inferioară, direct peste învelitoarea de aramă a vestmântăriei.

- Biserica mică.

a. Se aprobă modificarea executată la intrarea în urma desființării cafosului.

b. Se va modifica niza bramelui peste pisanie cf. proiectului, cu înălțimea de la pisanie la profilul ancadrementului egal cu 1,75 m.

c. Pentru ferestra mărită în peretele Vest, se va folosi un grilej recuperat de la biserica dărmată, identic cu cel montat la ferestra altarului.

- d. - Se vor curăța capitulele de ghips de la coloanele fatadei, îndepărtându-se vârușala.
- e. - La arcușele din fatadă se vor monta balustrade de fier cf. schiței prevăzute.
- f. - Treptele intrării de asemenea se vor monta cf. schiței
- Turn octogonal.
- ff. - Se va executa modificarea acoperișului cf. schițelor prevăzute.
- b. - Învelitoarea se va face din tablă galvanizată care se va vopsi în verde. Încheieturile se vor face duble, culcate, astfel ca să nu rămână vizibile.
- Chirii
- a. - Se constată că țiglele batute nu sunt pruse în cuie, sub motivul procentului mare de spargeri. Se va face tot posibilul, lucrându-se cu grijă cu un cui subțire de oțel pt. perforare, în scopul asigurării prinderii în cuie sau legării cu sârmă a țiglelor.
- b. - Se constată că zugrăveala folosită în prima etapă la pereții fatadelor, nu corespunde tonului ales, datorită turnului clopotniței, și este prea roșie. Se va modifica pentru zugrăvirea următoare, amestecul de culoare astfel ca să fie identic cu cel de la turn.
- c. - Se aprobă folosirea lor balustrade nouă balcon făcut în formă trapezică, a balustrilor identici cu cei de la cearșaf, aflați depozitați pe șantier.
- d. - Se va începe, în înțelegere cu conducerea mănăstirii care va lua măsuri de mutare provizorie a lucrărilor, lucrarea de restaurare a

Încălzirea veche după cum urmează:

- Ridicarea copului nou în locul stabilit,
- Ridicarea schelei interioare și demontarea și depozitarea mașinii de gătit
- Desfășurarea planșului de beton armat din jurul copului.
- Desfășurarea copului interior.
- Desfășurarea tencuielilor coșurilor și afumate la arce și bolti.
- Tencuirea din nou (sau restucuirea și alăturarea) la pereți și bolti.
- Încălzirea pardoselii de beton existentă în pardosela nouă din plăci mozaicată albe (dacă posibil de format mare).

Notă 1) Schitele nr. 9, 12-13-14 notate mai sus la punct. 1 se vor trimite gândește prin tor. arh. Vasile în cursul săptămânii care urmează. ~~Se vor trimite de asemenea~~ Se vor trimite de asemenea detaliile pentru încadrările de piatră la ferestrele albidelor la biserică mare și detaliile pentru ușile la muzee, spre balcoanele exterioare.

2-) Până la sfârșitul lunii se va trimite gândește proiectul de amenajare a curții și spațiului înconjurător.

Sf proiect

arh. St. Balș

4-VIII-1960

Am primit
Rukh


Mont Neamt

Dispozitie de santier nr. 5
din 12 August 1960

În conformitate cu regulatia Directiei, referitor la modificările parantei absidelor laterale a bisericii, necesare în vederea degajării unor locuri de pietoni apărute pe lazele turle, se dau următoarele dispozitii.

În prezenta tor, arhitect Vasilescu, se vor face modificări parțiale la șarpanta din jurul lazelor, numai pe porțiunile cuprinse între scări și laze în dreptul absidelor scări și coamă în porțiunile E și S/Vest.

Această modificare nu se va face prin suprapunerea de pantă ci prin pantă rotunjită cf. schiței.

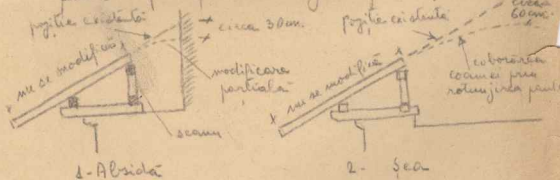

Pentru executarea acestor modificări

- Se vor desface și se va refăcea cuprirea și asterea de racord între panta stângă și panta vârfurilor ce încadrează laza.
- Se vor face modificări la necesare la șarnale pentru coborârea coamei.
- Se va opri montarea învelitoare de aramă pe porțiunile arătate mai sus, până la noi dispozitii.

În proiect arh. St. Rely

Primar
13-Aug-60
C. I. I. I.

10.08.60. Tr. arb. Bolo este mprea a pune în discuția proiectului problemelor ridicate și este referat și în sprijin celui de sub temele 1 a)
4 a, 4 b și 4 c - care au o importanță deosebită

În urma celor discutate împreună cu toți J. Balo, St. Balo și E. Vasiliu, urmează să fie modificată șarpanta pe absidile laterale în așa fel încât să fie respectate urmele descoperite pe laja

12-08 - ss. V. Poileiurescu

Raport asupra deplasării la Mnt. Neamt

cf. delegației nr. 155/29-VII-1960

În urma controlului lucrărilor în curs s'au constatat următoarele:

1. Biserica mare

- a) După desfacerea acoperișului în jurul bagelor turelei, au apărut la vedere unele fragmente de tencuielă veche, cu o zugrăvire foarte steară, imitând un aparciaj de corămbidă, care arată că șarpanta acoperișului original era mai joasă cu circa 35 cm. decât cea prevăzută în proiect.

Întrucât coborârea pantei nu ar fi posibilă decât prin refacerea întregii șarpante care este deja croită și aproape total montată, credem că urmele găsite pot rămâne cuprinse în interiorul podului. În cazul când se va decide totuși că o modificare este necesară, s'ar putea realiza un compromis prin desfacerea șarpantei numai pe porțiunea absidelor laterale și coborârea coamei cu 60 cm. pe aceste porțiuni. Această soluție înfățișată în schița alăturată, nu este încă de loc satisfăcătoare din punct de vedere plastic.

În cazul menținerii proiectului actual, se poate obține o coborâre pentru degajarea în mai mare măsură a bagelor, prin scurtarea consolelor streșiniste cu 25 cm. la absidile laterale și prin reamănarea străngerei caprioarelor într-un singur vârf. Această dispoziție a și fost dată prin ordin de șantier.

Se menționează că panta de 30° prevăzută în proiect reprezintă un minim acceptabil pentru învelitoarea de țiglă proiectată. Înlocuirea țiglei cu tablele de aramă a fost hotărâtă ulterior, după predarea proiectului.

b. În urma încercărilor făcute ca trunchiezi pentru model de montare a învelitoarei de acumăn, s'a stabilit ca execuția să se facă prin încheieturi simple culcate și bătute la încheieturile verticale și rolate și reliefate la cele orizontale. În acest fel se reduce riscurile de plesnire a tablei și se lasă liberă dilatarea foilor, Lungimea foilor se va menține de circa 2 m.

În elevația, acoperișul va apărea liniat ca foișii orizontale reliefate, distanțate între ele cu lungimea foilor, adică 50 cm., minus 10 cm. petrecere,

2- Turn octogonal În urma dispoziției Direcțiunii comunicată prin inginer Gb. Gheorghiu, s'au dat 'instrucțiuni' și detalii, pentru desăvârșirea formelor existente la acoperișul turnului și refacerea cu vârf înalt conform proiectului inițial.

3- Muzeu Au fost date de asemenea detalii pentru o nouă scară de muzeu precum și dispoziții pentru modificări de usi la înălțările muzeului, cerute de tov. arhitect Diaconu, care urmează să se pună în lucru după acordul prealabil al Direcției.

4- Chilii a) Odată cu lucrările începute la breștoiră pentru degajarea interesantelor bolti moldovenești prin mutarea acoperișului existent, a apărut necesară înlocuirea pardoselii de ciment sclivisit. S'au dat dispoziții pentru așezarea unor plăci de mozaic, deși normal era să se prevadă lespezi de piatră de talie, din considerente de igienă, mozaicul fiind mai ușor de ținut curat și mai puțin rece decât piatră.

b) Pentru pardoseala trapezei s'au prevăzut în proiect mici reparații parțiale. Întrucât se constată că ele nu se vor putea armoniza cu mozaicul vechi și vor apărea sub formă de corpuri inestetice

rugăm a dispune asupra înlocuirii totale a acestui mozaic turnant care este foarte urât și nepotrivit cu arhitectura sălii, fie cu lespezi de piatră de talie, fie cu cărămida șezată pe muchie.

- a) În privința desprinderii coordacurilor din jurul curții interioare, semnalăm aspectul cu totul nesatisfăcător rămas din lucrările executate anterior. Sistemul prevăzut în proiect cu scândurile de stejar bătute în lung și intercalate, necesită un material de lărgime egală și perfect uscat. În realitate materialul ce s'a putut obține ne fiind de dimensiuni egale a trebuit să fie bătut cap la cap, din scurtături, și nefiind uscat s'a umflat în numeroase locuri.

Credem că va fi neapărat necesară o revizuire generală, cu dispacerea, sortarea și ajustarea din nou a materialului, astfel ca dispunerea să corespundă calitativ cu celelalte lucrări executate.

- d. - Cu ocazia diferitelor lucrări în curs, s'a constatat existența pe întreaga latură de Sud a incintei, atât în interior cât și în exterior, a unei întinse rețele de canale și beciuri subterane.

da. Rog a se stabili dacă nu este cazul ca în cadrul măsurărilor de pământ cerute de sistematizarea curții să nu se facă sondajele necesare în vederea stabilirii traseului lor și în vederea întocmirii unui relevan complet.

arhit. St. Malý

Dispozitii de santier

din 22/IX - 1960

In urma vizitarii sanctuarului si
terei la lucrarilor in curs, se dau
urmatoarele dispozitii:



Biserica mare

1. Se va navigui si prin de ea carlige batute
in rosturile zidariei, portul de tabla ridicat
in jurul bazei turlei, care a fost lasat distan-
tat cu circa 3 cm. dand posibilitatea patrunderii
fidelor in pod.
2. Se vor lua masuri de completare a parapetelor
peste altar, prin contravantuarea populii dinspre
Est.
3. Logul de la vestimentaria se va scurta
cu 5 randuri de caramida, fiind prea
aproape de streasina. Se va scurta gulerul
de tabla si se va pune o carcasa deasupra.
4. Se vor face reparatii de zidarie prin refacerea
boandrucului de caramida deasupra ferestrei
Est, etaj. ^{vestimentaria} si prin rostuirea crapaturii in
zidarea Est.
5. Se vor pune in lucru lucrarile de restan-
rare a ferestrelor alsidei conform detaliilor
si instructiunilor date de santier.
6. Completarile de padoseala la pridvor, pentru
intocuirea actualilor placi de mozaic, se pot
face din lespezi de piatra locala (Pipirig) in
locul marmorei prevazuta in desig (art. 38)
7. Se vor monta niste poduri de circulatie in pod
peste bolti, care vor ramane definitive.
8. Se vor face reparatiile necesare la invelitoarea
de tabla de arama la vestimentaria. Fara zgichis
fara curten.

Chilii

1. La intrarea în beciul sub trapeză, se va infunda streșina peste intrarea, și se vor țeși capetele căpriorilor și ~~la~~ cosoarelor cf. indicatilor date.
2. Se va așeza o fereastră în zidul despărțind gangul, de încăperea vecină cu bucătăria, în vederea amenajării unei bucătării provizorii.
3. După reînălțarea bucătăriei, se va face în această încăpere un cuptor pentru pâine.
4. Se vor începe imediat după mutarea bucătăriei, lucrările prevăzute în dispozițiile de șantier din 3 August, referitor la restaurarea bucătăriei vechi.
5. Se vor executa paginile de protecție la partea inferioară a obdustrăcii foșoarelor cf. schițelor.

Foisor Est, Vest. Se va așeza un dulap de sticlă fixat pe console pruse în talpa



Foisor Sud - Peste reșalitul Vest și peste apărtoarea scării se va așeza tabla galvanizată.

6. Pentru scara Nr 2 muzeu, se vor aduce în planul predat santierului modificările stabilite la fața locului, giclindu-se arcele spre gangul portierului și tăindu-se o ușa nouă spre exterior.
În golul ulei se va monta tâmplărie identică cu cea de la ușa 1 muzeu.
7. Se vor curăți și spăla accesorimentele de piatră la cele 2 ferestre din sala scării 1 muzeu - înspre camera turnului clopotniță.
8. Conform aprobării Direcției DHI se vor desfășura lucrările celor 4 ferestre, portieră celt 1-Vest și se vor monta ferestre duble prevăzute cu gratii, pe toată înălțimea golului.
9. Pentru ușa se va executa modelul în scânduri groase batute vertical și ruse cu arc în cap lat, cf. modelului dat pentru ușa lângă turn clopotniță.
~~Accesorii de sticlă~~
10. Se aprobă înlocuirea ~~trapezului~~ placajului de piatră la scara 1 muzeu, cu placaj din dulapi de stejar de 4 cm.
11. Totuși montarea unui parchet de stejar în locul parchetului de piatră la podestul scării 1 muzeu.
12. Trapezul de beton la scara 2 se vor executa la fel ca la scara 1 și se vor plasa tot cu dulapi de stejar.

Biserica mica

1. Conform aprobării Direcției DMI se aprobă înlocuirea pardoselii de piatră la Biserica mică, cu parchet de stejar lăsat la fel și cu dimensiuni identice, cu parchetul parafisului de la bolniță.
2. Se aprobă montarea a 3 soluri de terasată în locul solilor de gips prezente și anume:
 - = 2 în năvle naosului și 1 în încăperea vestimentară.

A coparii

În lipa țiglelor de coboare deschise medii care nu au fost livrate la timp, se aprobă montarea pe toate aripi Noi, fața exterioară a țiglelor de coboare melisă existente pe acoperș.

2. Se vor face comectările necesare la farganta la corpul lucru de ex. înlocuirea lui, trebuie controlat.

1. În vederea trecerii conductei de apă deasupra podului peste Magheruș, se vor începe de îndată lucrările de consolidare la picioarele podului și bolta, la capătul Vest, desfășurându-se și reafăcându-se zidăria dislocată, ^{existență sud.} urmându-se.
2. Înainte de a se obține documentația pentru amenajarea exterioară, se pot executa următoarele lucrări:

- a. Coborârea nivelului interior al curții pe o adâncime generală de 70 cm, exclusiv spațiile situate de-a lungul căminelor și planșei lașt pe șantier.
- b. Zidul parapet marginii terasei exterioare sud, și, înălțările date, urmându-se.

Tura clopotniță

1. Se vor face reparațiile necesare la tencuielile coperite la încăperile stației turnului clopotniță peste parachis (stații II și IV)
2. Se vor face revizuirea și completările necesare la treptele de lemn la scara clopotniței înlocuindu-se treptele masive de lemn (cursă 4 bucati) cu scări lucrate la fel din lemn de stejari.
3. Ribul paraboloidal din dulapi de stație de 5 m la gârgul intrării, se face la cota dispunemelor vechi, imediat sub blocurile apăsătoare de piatră. A cotei blocurile vor fi subzolate cu zidărie de piatră. Sub dispunemă se va așeza un substrat de beton.

La trasa Iud

1. Porțile exterioare la gârgul Iud se vor face remontându-se la loc.
2. Cloșetul existent sub forșorul Iud va ~~construi~~ ~~sub forma de cloșet~~ ~~sub forșorul~~ ~~de se înălțarea a zidăriei~~, se vor amenaja 2 cabane ~~pe cloșet de scări~~ ~~menținut~~ și se va lega cu canalizarea exterioară, se vor amenaja 2 cabane.
Ușa de intrare se vor desface și remonte la noul nivel.

3. Paraboloidală în gârgul din fața intrării la chelărie se va face din dulapi de piatră. Treptele se înlocuiesc cu stejari.

Coarboaceni

Toată lemnăria de stjar a coarboaceniilor
interioare va fi curățită pe tighing, chintente și
vopsită cu ulei de în,

Parter colt J-Vest

Cele 3 camere și gangul din acest colț
se vor repara refăcându-se deșumezarea
din nou, refăcându-se tencuielile stricate,
vărmii se perată și bolțile și reparându-se
tencuielile - Ferestrele se vor reface cf.
dispoziției date mai sus. Se va monta 1 solă
de terasă folosindu-se copul existent,

sklegat

archit. DM1

archit. I. Bely

1960

Referat asupra lucrărilor de restaurare în curs
la Zăvelicul Mnt Neamt,

În urma deplasării făcute la canton în zilele
de 16-22 Sept. s'au cercutat lucrările în curs de
execuție. Cu această ocazie s'au examinat și
problemele de mai jos care necesită orientarea
Directiei D.M.

2. Ferestrele absidelor brucilor mari

Pentru stabilirea formelor și dimensiunilor gulerilor
și encadramentelor de piatră la ferestre, s'au făcut
cercetări la ferestra absidelă laterală Nord, deprecându-
se encadramentele de piatră și gulerul încastrat în zăvel
XIX care au fost modificate unele forme. Cercetările
au fost restrânse la o singură ferestra, pentru a nu
strădușii deplasarea și gulerul, lucrarea fiind în
falsitate.

S'au putut preciza, după unele guleri, formele
exacte ale gulerilor guleri. (achita 1 anca)

În ce privește encadramentele, au fost găsite
în capul paramanilor executate la dălie, 4 fragmente
care permit reconstituirea întregului encadrament

Totul examinarea profilului montanului și a
fragmentelor de coronament arată că ele nu sunt
identice, fiind inversate (achita 2 anca).

Tot arată se constată că nu există la frumuri
tute coronamentului, întrucât pe altă a băgărilor
profilului, caracteristică la toate ferestrele din
de absidelor brucilor lui Ștefan cel Mare,
de profilul fragmentele găsite sunt identice cu
acestea.

Acaste înseamnă :

- Fie că biserica Must Neamt este singurul monument al epocii în care profilele încadramentului nu prezintă acea caracteristică înmucipare a baghetelor
- Fie că e vorba de un encadrament posterior, deși, cu excepția bisericii din Baia din vremea lui Petru Rareș, înmuciparea baghetelor la ferestrele cu profile gotice, se regăsește în mod constant.

Propuneri. Dat fiind cele expuse mai sus, se propune refolosirea fragmentelor găsite care urmează a fi încorporate în encadramentele noi.

Diferența de profile între montant și coronament se va rezolva prin reconstituirea a două encadramente diferite, unul în două exemplare pentru absida laterală și unul pentru absida altarului.

2. Amenajarea curții

Dat fiind avizarea de principiu de către Direcția, a planului de sistematizare a nivelelor curții interioare și exterioare.

În scopul efectuării lucrărilor de zidărie și terasamente înainte de începerea ploilor, s'au dat următoarele dispoziții de șantier pentru care se cere aprobarea Direcției.

" Înainte de primirea documentației pentru proiect de amenajare a curții șantierul va putea efectua:

- Coloțarea generală a terenului curții interioare cu 50 cm. conform schitei de plan predată șantierului.
- Înaltarea zidului parapet de piatră, limitând curtea și terasa exterioară pe latura sud, folosindu-se piatra brută existentă pe șantier, ^{prevăzută în proiect}

C- Tot odată, în legătură cu trecerea conductei de alimentare cu apă peste pârâul Măgheruța s-au dat dispoziții pentru consolidarea ^{pulei}! Sui a vechiului pod de piatră a șoselei, de care urmează a se agăța această conductă.

Pentru consolidare vor fi necesare lucrări de subzidiere a paramentului pe circa 1 m. adâncime și de refacere a bolții dislocate pe circa 1 m. lățime pe latura Vest.

Toate lucrările de mai sus, mi s'au exprimate în actuala documentație a proiectului și urmează a fi introduse în noul proiect de amenajări exterioare.

Sef proiect

arhit. I. I. Mosol

Anexe 2 schițe



- 13 Sept. 1960

Referat asupra lucrărilor şantier Muzeu Național


schita anexă nr. 2,

Fragmente de încadrăminte de piatră
de ferestre abside.



fragment a.

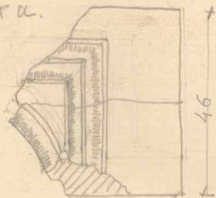

fragment b.

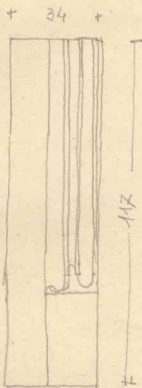

fragment c

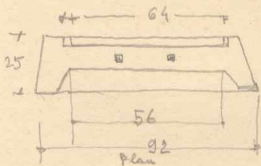


arh. St. P. al

23-IX-1960

Reparat asupra lucrărilor particulii Mst Neamț

Școlii anexă Nr. 1 . Fereastra absidei Nord

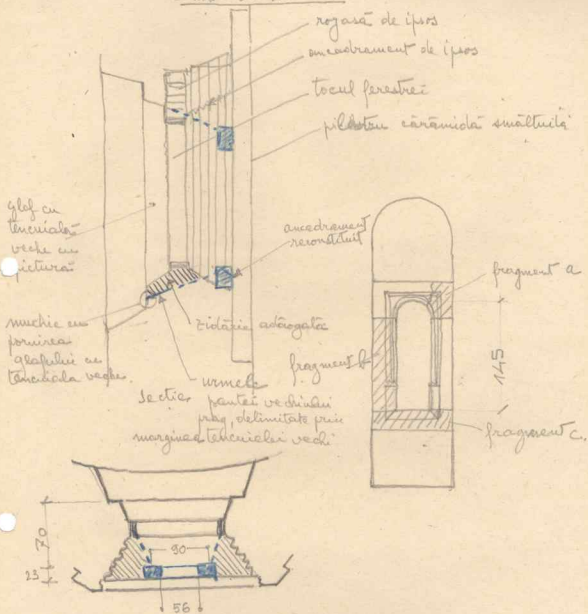

Plan

23 Sept 1960, arh. St. M. al

Antier Most-Nesest.

Dispozitie de antier, pentru sapaturile in curs,
din 30 Sept. 1960
di Bucuresti

Completarea la dispozitie de antier din 22 Sept.
antierul va lua toate masurile necesare pentru
strângerea si depozitarea tuturor fragmentelor
de piatra profilata care vor fi gasite in cursul
sapaturilor de nivelare ce urmeaza a se executa
in cadrul monumentului.

Se vor depozita de asemenea cele 4 fragmente
deja gasite precum si toate fragmentele despicute
sau in curs de desfacere, ce alcatuiesc ansamblu-
mentele de ipsos ale ferestrelor absidelor.

Conducerea antierului va raporta tot ce s-a facut la
administratia manastirii, pentru a da tot concursul
in ce priveste supravegherea lucrarilor de sapatura,
depozitandu-se toate fragmentele arheologice pe
baza de proces verbal scutit de conducerea manastirii.

sef proiect
arhit. St. Smely

Poimint originalu
17.10.1960 / *[Signature]*

Dispozitii de santier din 30 Sept 1960
pentru instalatia electrica la braseria mare.

In completarea dispozitiilor date pentru instalarea
luminii la braseria, in zilele de 21-22 Sept 1960, se
trimit instructiunile de mai jos:

- Instalatia se va executa cf. dispozitiilor verbale
date la fata locului, si a planului alaturat.
- Apa de intrare se lumineaza printr-un proiector
montat pe portina stropirii in fundatie, chiar pe
verticale axului intrarii. Proiectorul va fi asezat cu
geamul la nivelul fundaturii stropirii, astfel ca sa
nu fie vizibil si va fi inclinat putina spre peretele
fatarei, astfel ca razele luminoase sa nu cada
drept in jos, ci sa se prelungeasca pe zidarie.
- Conductele din pod vor fi legate de conductele
interioare prin străpungerea bolii la nivelul nasterii
arcilor transversale, străpungerea făcându-se cu teava
de otel cu sfredel astfel ca sa nu deterioreze pictura.
Străpungerea se va face din interiorul braseriei spre
pod. In acest scop se vor monta scările necesare
interioare la care se vor lua masuri de protectie a picturii
si a pardoselii.
- Racordul conductelor cu tabloul asezat in coltul
S-Vest al vestimentariei, se va face prin ~~pod~~ montarea
lor in pereti scari pana la nivelul cabotei bolii la
etaj, străpungerea bolii, prelungirea in podul
vestimentariei si străpungerea peretelui Sud al
braseriei in coltul S-E al absidei altarului,

În dreptul oricărui mare a rândului inferior,
astfel ca să nu apară deasupra acoperişului, şi să
nu deterioreze în nici un fel elementele de ceramică
decorative sau ceramicele smaltuite a fatadelor.

Răndul cu candelabrele mare al nărilor se va
face prin părţile superioare ale candelabrelor în colţurile
Nord şi Sud, ridicându-se conductele dealungul consolelor
până în colţul arelor mari, apoi dealungul pendivelor
până la chela arcelor şi de aici pe laturile de fixare
a candelabrelor.

Răndul tabloului cu conductele subterane se
va face prin străpungerea soclului de piatră, fiind
necesară dispunerea blocurilor şi reşazarea lor, în
vederea marşării conductelor.

arh. St. Rosali

Proiect 3, plan

Proiect original
17.8.1962


Ordin de șantier Nr. 4

din 24-IV-1959

1. Se predau șantiștii 13 lme. planșe și texturi de armătură la grunzi, pentru plăci și șarpantă la chilia.
2. Se aprobă lucrările pregătitoare de desfacere la acoperiș pe poartuna Vest.
Se recomandă șantiștii atăsarea lucrărilor din două puncte odată, imediat după primirea documentației și materialelor necesare.
3. Se vor lua măsuri pentru câștigarea arcilor dublovi la gâul intrării Vest, cu scânduri și hârtie sau țesături de protecție, pentru protejarea picturii.
4. Se va prevedea un strat de protecție din rogojină și un rând carton gulerizat, care să se așeze peste desumale, înainte de desfacerea tavanelor.
5. Planșoul peste gâul intrării Sud se va menține cu grinzile de lemn existente. Pe poartuna foră grunzi alăturate se vor prevedea umpluturi în oțelărie și nălog murdă la rândul grinzilor superioare, restul rămânând gol.
6. Se aprobă derămarea completă a tencuielilor interioare la camerele aripii Sud-Est, cantitatea suplimentară urmând a fi introdusă în anul deviz.
7. Se aprobă derămarea grădini interioare între Vest 1 și Vest 2 - totuși cozul nr. 3 corp Vest 2.

- 1- Subzidirea prevăzută la fundatiile zidului Sued, se va executa și în clădirea pe toată grosimea zidului, pe porțiunea gang-bucătărie, pe înălțimea de circa 4 m.
 - 2- Streșina cu câștitori de brad, în fațadele exterioare se va executa af. schitei date zăcărilor, inclusiv porțiunea balcon-regalit. Sued.
 - 10- Cornișă în fațadele exterioare se va menține cu modelul existent.
 - 11- Cornișă ceardacului interior, inclusiv porțiunea Nord. nu se va executa până la primirea detaliilor.
 - 12- Streșina la prichor trapeză se va executa după primirea detaliilor.
 - 13- În timpul cel mai scurt, pantenul va stabili un plan de lucru și va preciza intervalele necesare pentru vizitarea pantenului, pe care îl va comunica proiectanților.
 - 14- Nivelul coamsei acoperișului pe latura Vest, indiferent de cota din proiect, se va menține la nivelul acoperișului ~~interior~~ ~~Sued~~ ~~termenul de interior~~, arătat în proiect întrucât se cota 10 la ceardacul Vest.
- arhitect I. Baly
- 15- Tencuielile interioare nu se încep până la primirea proiectului de instalații, care se va reda la termenul și în contrast.
- I. Baly

Ordin de puntoare nr (2)

data 29/12 - 1959

1. Situația lucrărilor

Drupa Sud - Se lucrează la terminarea cotei care se poartă la Est, la streșina exterioară și la streșina interioară.

S-a executat autoghidarea prevăzută în desz și repararea și lucrări de elevație, după care la drupa de Vest și în fața acesteia s-au pus pentru montarea instalațiilor electrice.

Drupa Vest și Nord - S-a terminat planșoul peste stog și poartă la Turnul interioar - gol și s-a pus 10 B. (2562)

Se montează șarpanta pe acoperș poartă.

S-a pregătit autoghidul de la gol și s-a pus la parabol drupa Nord.

S-a desfacut șarpanta și planșoul până la cota N. E. și S.

S-a montat din acoperș parabolul în înălțimea de cotaș și s-a pus peste parabolul în înălțimea de 220 cm.

Pentru protejarea bolților de la poartă.

Se constată încetarea ritmului execuției lucrărilor justificate lipsa de materiale pentru lucrările de la poartă.

Constatându-se necesitatea intervenției beneficiarilor pentru obținerea unei urgențe a furnizării materialelor necesare execuției planșoulor. (cu circa 2 săptămâni).

Se lucrează la terminarea de stog și la construcția exterioară.

1. Observații și recomandări:

1. Capșorii la stăpini (interiori și exteriori) la asiguratul lor pe bobă nu vor fi chertați, chertarea se va face pe bobă, iar pentru asigurarea la aluniare, capșorii vor fi prinși în scobă în 2 prize - bobă.
2. În punctele de montare a capșorilor pe panee, capșorii deja montați cap în cap vor fi înțăriți în celula bobinei (secundar de 3 anguri) iar în portunulele nemontați trei vor fi apăsați straturilor și prinși în scobă între ei și în scobă în 2 de panee.
3. Nu se vor folosi piesele din materialul lăptos ~~afectat~~, recuperat, care vor avea chertor micșorând dinamicul sub acțiunile prevăzute în proiect (În special la popici panee.)
4. În nodurile unde paneele nu sunt apăsați în pînă, înțăriți și schimbare de direcție, apăsarea lor pe bobă și se va face prin mijlocul unor ancluri.
5. Se recomandă asigurarea executivă corectă a șuruburilor pe apăsarea tuturor punctelor instalației prevăzute în proiect.
6. În cazul ca pontorul nu va putea furniza capșorii de stăpini la dimensiunile fixate prin proiect (3,55-4 m.) se admite folosirea acestor piese cu lungimi mai mici asigurându-se fixarea lor prin piese intermediare conform indicațiilor date.

- 7- Nodeul (a) de joasă va 18 și 10 B. Trebuie 756/12-957
 se va realiza conform modificărilor indicate pe planșele
 de mai sus, lăsați să se realizeze de 15 cm între cele
 2. muchia copului.
- 8- Tăierea consolelor de lemn de stejar la balconul exterior, se
 va realiza cf. la cîmp Vest, conform planșei nr. 15 B proiect
 756/957; Tăierea consolei în secțiunea 2-2 fiindcă se
 identice în secțiunea 1-1 prin puna de stejar, fără a se
 prevedea încă și unghiuri de beton armat, amănunțit se
 art. 31/A.3. din dir. 2.
- 9- Lentura de beton armat peste zidul exterior spre curtea
 se sprijină pe fetele superioare la -3 cm. fetele de părți
 superioare a cosurilor înclinabile.
- 10- Lentura de beton armat la zidurile exterioare la trapă
 indicată în planșele nr. 102/R și planș. E de proiect 756/1958
 nu se mai execută.
- 11- Se va verifica și completa fixarea la suprafața executată
 pe cîmp Sud Vest până la zid trapă, conform arhitecturii din
 dir. 2. La suprafața cîmp. Sud Vest - porțina înaltă -
 joasă centrală (2 ramuri) va fi întrerădărită cu dală pe 4 cm
 grosime, montată în cruce cf. A. Andrei. Pentru necesitatea garantării
 și stabilității coeficient de 0,08 (material și muncă pe) din
 art. CH 3 d. Pe porțina joasă - trapă executată în
 1958, se va realiza o înălț. operație pe ramul porțina
 centrală. Se acordă coeficientul 0,04 la CH 3 d.
- Pe porțina peste trapă se va completa porțina conform
 proiectului. Se acordă coeficientul 0,30 la CH 3 d.

la controlul făcut pe șantier se constată necesitatea
înlocuirii următoarelor note de comandă :

- 1- Se constată imposibilitatea recuperării cantonului asfaltat pentru
protecția depozitelor, în totalitate, decuparea neputându-se
efectua imediat iar după decupare materialul rămas în sol
nu mai mare decât inutilizabil.

Analiza art. 35/A.S. a modificat astfel
materiale : Canton asfaltat 0,65 mp/mp.
cuiș 0,010

- 2- Demontarea ușilor și ferestrelor se continuă la întreaga
cantitate de uș. și ferestre existente pe șantier, majorarea
de se constată necesitatea prevăzută în domy art. 100/CT 22
(datură Est - Nord și Vest)
- 3- la urmarea executării acoperișului provizoriu peste
parcizi constatate la "lucru executat" pg. 1 de plan și
se introduce prin note de comandă următoarele
lucrări :

Încălezi	la C H 1 a	= mp
Isolarea	la C H 8 a	= mp
Carton gresiat	la C I 1 a.	= mp

- 4- Se modifică încheierea art. 22 domy supra lăd,
pentru schela la portinca subzidită între gârș și
trapeză, de la schela independentă ușoară (CH 26
la schela independentă grea (CH 26 c). Suprafața ef-
ectivă este :
- 5- Se modifică încheierea art. 79/ domy supra lăd
pentru încheierea gârșii de piatră la subzid.

de la CT4 la CT3b, pentru motivul că determinarea se face prin determinarea pe suprafața mare și pe porțiuni succesive intercalate, modificarea însoțind făcându-se din acest motiv pentru înălțimea din cantitatea reală existentă.

- 6 - Se ameliorează articolul 28/45 pentru cuprinsul, pentru Tencuș la Apale, cantitatea urmând a fi cuprinsă în art. 30/45 Tencuș extensiv la parți.
- 7 - Se va reface enumerarea corpurilor la cap. I-VIII (partea groasă) conform indicațiilor date la faza bunei, (2 coruri).
- 8 - Se aproba înființarea școlilor pe șantier urmând a se face articol separat prin dispoziția șantierului, înscris în normele republicane. Idem pentru buloane.
- 9 - Nu se admite depozitarea materialelor la o distanță mai mică de 1,50 m de șutul de piatră al bisericii.
- 10 - Constatarea se că la extragerea grupelor plangente de țărână sau rezultat un șut de secțiune mai mare decât cea prevăzută în proiect, necesitănd pe lângă umplerea cu beton prevăzută, și completarea cu grătar de ceramită ;
se dispune executarea acestei construcții, pentru înălțimile etc. cf. art. 13/4.5 din dispoziția NR 1 pentru șuturi cupr. Vgt. Nord-Est.
- 11 - Holozul rezultat din desfacere se poartă pe șantier urmând a se la șantierului depozitarea cupr. f. refolosiri în loc. Până la primirea depozităților se va lucra și transporta în vârbă, la distanța prevăzută în desig.
(100 m.)

12 - Se va executa umplerea cu beton armat cu 4 fire #12
circa 66 la 20. Tuturor conductelor goale in jurul
bazei coloanei bractaria (in pod). Incurarea se face
la art 2/C.96-6944 din Diviz 1108 - beton bet. A
B.5

13 - Se constata in procentul de recuperare al materialului lemnos
din amputa verbi (depozitatie) este mai mare decat cel
prevazut initial (30%) ; Se apreciaza ca este procent de
refolosire la circa 70%. Din acest material circa 40%
se pune in opera in situarea existente, aceasta fiind
acoperitoare fata de prevederile proiectului. Pentru refol
sarea restului de (30%) la piese ce nu pot fi introduse
in sectiuni prea mari (caprior, pane, p. contrap. p.)
este necesara cinghina acestui procent din piesele
rezultate prin demontarea sirpilor uchi. Intrucat
prin refolosirea unui procent mare de material existent
majorat se reduce pretul total al articolului de pozan
se dispune efectuarea operatiilor de cinghina, intocm
se pentru aceasta articol separat in cadrul pe baza
normelor republicane pentru cinghina de material
lemnos.

14 - Plata tuturor notelor de comanda suplimentare si
sa face din economii sau remunerari la cunosc
articole si din cota de 5% diverse si neprevazu
tur de diviz.

delegat KJER arhitect K. J. Joly
ing. H. / M.

loc amantat
et simit. H. / M.

Munt. Neamt

DISPOZITIE DE SANTIER N° 3
din 3 Iulie 1959.

A. - SITUATIA LUCRĂRILOR

Aușpo Sud se lucrează în situație
pentru montarea instalației electrice.

Aușpo Vest și Nord

S-a turnat planșul peste etaj:


- aușpo vest pe pozițiile zid $Z_1 - Z_2$ (vezi
plan 11 R).
- aușpo nord pe pozițiile zid $Z_2 - Z_3$ (vezi
plan 9 R).
- aușpo nord fixatate dintre pozițiile
dintre zid $Z_3 - Z_4$ (vezi plan 7 R); în
cealaltă fixatate se montează coboșul.

S-a executat mureștea aușpo vest
pe pozițiile turn intrare zid $Z_1 - Z_2$
și aușpo nord zid $Z_2 - Z_3$.

B. - OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI.

1. La precolentul codin de sentier (N° 2
din 29 Iul a.e.) proiectantul a cerut (pentru
a se reduce activitatea asprilor și să se asigure)
ca la montarea acestor să nu se cheltuiască, ci
să se cheltuiască doar de necesitate. Pentru a
împiedica alunecarea, asprilor se vor
face de la bază cu roabe în Z. Construc-
torul a dat recomandarea proiectantului.

toate reșemele căpriorilor, numai arăsură executându-se chitarea căpriorilor pe jumătate. Întrucât învelitoarea ce urmează a fi montată este grea, iar punta înfrântă destul de mare, pentru a se împiedica alunecarea accesorizului, cerem să se respecte cu strictețe următoarele:

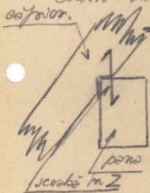

tutii aşezării ei se vor monta în continuare se vor chita 2-3 cm. (amf. schitei) astfel ca să se realizeze un umăn ce împiedică alunecarea lui. Pentru accesoriz se vor pune de bătă (respectiv pomo) și cu o reabă în Z.

— Căpriorii ce s-au montat jumătate acum în casă nu vor chituri se vor pune de bătă (respectiv pomo) cu este o reabă în Z pe fiecare parte.

2.- Căpriorii căpriorilor de stearmă jumătate în casă se vor pune cu carbolinim sau umbră în casă astfel.

3.- Stearmă căpriorilor de stearmă se vor corectura în lung cu sublinii conform proiectului (vezi pl. suportă 10 R)

4.- Pentru a împiedica alunecarea căpriorilor de stearmă (ajutată în de montarea greutății a punii, înclinată și

nu normate) naurele acestor copaci se vor
ancora de baze parapetilor cu fier beton
Ø 6 la cota 2 m. distanță, conform înăl-
țimilor date pe planșă.

5.- Pentru că santourile nu dispune
de simboluri groase de 2,8 cm., toate con-
ținuturile în lung a parapetilor (cuie
St. Andrei) se vor executa din dulapuri
grosi de 4 cm.

6.- Reparația expunerii de sticlă
pe puna o-a făcut în unele puncte de-
tecte (unele chiar mai puțin de 2 cm.).

7.- Pentru îndalțarea frunzei de
panta pe accentuata în celălalt Nord-Vest
(bta spre curte), se vor monta copaci
intermedieri sprijiniți pe puna de la
cota 8,90 m. și pe coșul de aer condiționat
(conform înălțimilor date pe planșă pe planșă
Nº 8 R / 8 V. 959). -


8.- Pentru corectarea aeroductului din curte pe laturile
Est-Nord și Vest, se va executa profilul pânzei inferioare
și detaliile din planșă Nº 1 din 6-VI-958.

9.- Vârșurile fatadelor prevăzute în desig nu se vor executa
decât în urma dispoziției proiectantului.

10.- Fierăria tamplăriei noi se va executa la fel cu
fierăria existentă.

11.- Se aprobă dărănarea pânzei superioare la grani-
~~ce~~ la care s'a constatat gârâie distocată.

- 12 - Se aprobă executarea unei scheme noi pentru montatul streșinii spre curte. Lucrarea se va încadra la art. C1126 al.
- 13 - Detaliile pentru acroșul lângă turnul clopotniță și turle paraclisului de pe latura Nord se vor pune, definitiv la data de 10 Iulie a. c.
- 14 - Coprișii la streșina azagată, peste acoperșul zidului în dreapta gârziului intrării, se vor desfășura și în locuri în coprișii mai lungi, scosi până la partea inferioară (a) a consolei balconului, cf. schitei

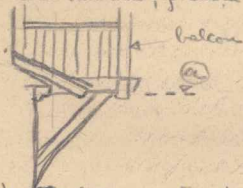

- 15 - Se vor așeza mortar din bucăți de geam subțire prins cu ipsos, la cheile arcelor crăpate la bolțile trapezoidale.
- 16 - În vederea dezinfectării chioșcilor anexa în fața aripii Sud, pântecul va lua măsuri pentru evacuarea și depozitarea în interiorul incintei a materialelor de pământ mol. Imediat după evacuare se va proceda la dezinfectarea lor. Țineți de pt. această lucrare vor fi cuprinsă în derizul etape II, costul lor se va încadra în articolul de deriz prevăzut în etapa I.

Atestată H. B. B.

Închis H. B. B.

1 c.
J. M. R.

Mont - Veant

(2)

Pr 756/III 1959

etapa 2. P.E.

Dispozitie de santiera (Nº 4)
din 19 August 1959

A- Situatia lucrărilor


- S-a turnat placa de beton armat în continuare până la porțiunea indicată în proiect pentru paracizul nou din mijlocul aripii Est.
- S-a terminat parapetul și învelitoarea de canton (trând) pe toată aripa Nord, exclusiv streșina cuardarului curții și porțiunea din jurul bagelor turlei paracizului Nord.
- S-a executat gîdăria bagelor inferioare și se lucrează la jureții turlei paracizului Nord în gîdăria de carismă și schelet de beton armat.
- Se montează parapetul pe jumătatea spre nord a laturii Est.
- Se lucrează la finisaje la aripile Sud - Vest - Nord.
- Se lucrează la instalațiile sanitare " " "
- Idem instalațiile electrice.

B- Observații și recomandări

1. Aripa Vest - gîdul prevăzut a se refăcea la grupul sanitar nr. 12 se va deplasa spre Sud cu + 97 cm. față de cei 2 m. prevăzuți în proiect, pentru a cuprinde fereastra existentă în șutul obiectelor, cf. schiței de mai jos. Din cauza umpluturii gîdul se va executa pe grîmă de beton armat atât la partea sat și la etaj.


(vezi schița pe verso)

GRINDA PARDOSEALA PARTER

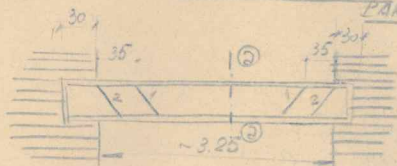


Beton
Bp40
Otel OL00

montaj 2φ10

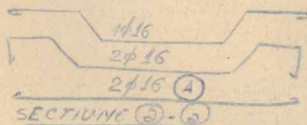

SECTIUNE (2)-(2)

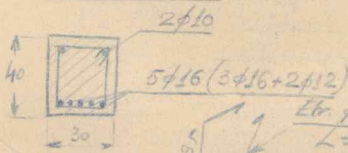


Etr. φ8 la 20 cm
L = 135

NOTA

Grinda la planseul peste parter
se va executa asemenea cu grinda pardo-
seala parter cu descriere la desenul anexat
(A) se va include 2φ16 cu 2φ12.

Fizorul se va lucra si tota parte inferioara
pe etaj. Podul de etaj nu se va
intra in planul de luc. arm. de la parter;
se va lucra executat cu lutz de cel 2 cm si
se va lucra in trunchi cu un muf.

2. Se va taia în zid o ușa la camera nr. 8 etaj (lătura Vest II planșă 5 p. 756/2 - 1957) cf. indicatilor tehnice în acest plan, pentru a permite accesul direct la closetul legat de camera 13.

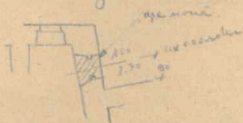

3. Peretele de scânduri împingând demontarea tavanelor de acacia și foșorului scării circulare lângă turnul elopotenței se va întoarce cu zidăria de piatră aparentă egalată pe un arc de piatră cu raza executată la fel cu arcuța foșorului Sud. și scării.




- Se va introducea un bolăndruș de beton armat peste golul ferestrei.
4. Se va desface solul de teracotă montat pe câlți în camera nr. 6 (planșă 5 p. 756/2) și se va întoarce cu solul de zid cu coloane identice cu cea existentă pe lătura Nord camera 4 (planșă 3 p. 756/2). Se va proceda la fel, cu solul de teracotă la camera 8, câlți N-Vest (planșă 4 p. 756/2).
5. Se va deschide o ușa nouă 100/215 identică cu cea existentă, la camera 7 (planșă 4 p. 756/2) între acți. 1 (planșă 5 p. 756/2) egalată a ușa celor existente.
6. Plinșul de lemn existent peste poartă în jurul scării percheșului se va întoarce cu plinșul de beton armat cf. detaliu ce se găsește în etaj se poartă se vor executa



Planșă beton armat

PLANȘEA PESTE PARTER

CAMARA 1

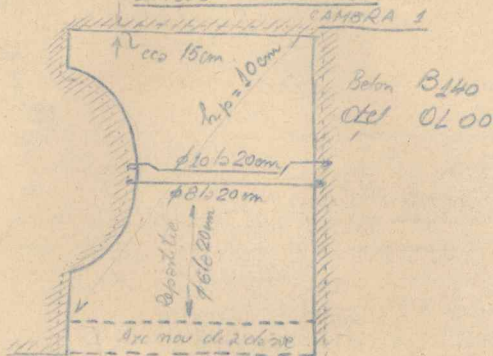

Planșă se va încastra în zidurile de
150cm. adăugându-se pe lângă zidurile
existente pe tot conturul planșii

un gîd nou pentru încălzirea apartamentului, în prelungirea gîdului
camerelor 10-11 c/o plîngei 4 (pîrîst 756/2) - Se reminte la
executarea sa să se păstreze în acest apartament 1.

La camera 10 se va deschide fereastra montată în această
plîngă.

7. Scările de lemn interioare existente se vor derama complet.
Tîndu se gîd cu plîngă de lemn, cu excepția
unor scări care se mențin


Vest 1 camera 5 (plîngă 5 Pr. 756/2)

Nord 2 camera 6 (plîngă 4 ")

camera 10-5 (plîngă 3 ")

Est 1 camera 32 (plîngă 1 ")

8. La înfrumusețirea acoperișului cu turnul octogonal se
va executa o șea învelită cu tablă, cu coama colorată
pînă la coama +40³⁰ la +30 cm de la nivelul pragului arcadei turnului
pînă la coama acoperișului, pentru a se intra în coama în
arcada etajului 3 al turnului.

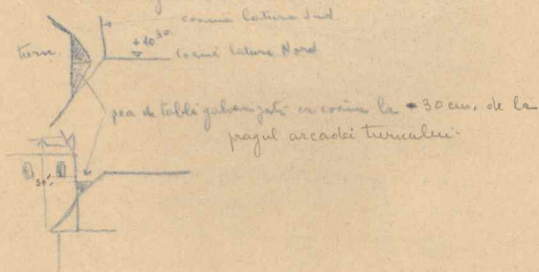

- 9 - Trînd în vederea perioadei de timp nefavorabil în continuare, se atrage în mod deosebit și insistent atenția executanților, asupra necesității luării de măsuri prin procurarea cât mai urgentă a cotelor, pentru evitarea infiltrării apei de ploaie de lungul capurilor și dobelor care compun proiectele în curs de execuție.
- 10 - Stâlpii de lemn ce se vor executa din nou la fațadele exterioare, vor fi identici cu cei existenți la ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ clădirea carbonăriei.
- 11 - Se atrage atenția executanților asupra obligației de a lua precauții pentru toate profilele exterioare (cornișe, capitele și baze coloane, menbramente, etc.) și interior (cornișe, capitele, baze, etc.) la brăzarea și gherogher înainte de dărănare.
- 12 - Se poartă atenția la starea existentă la fațada Est.
- 13 - Se poartă atenția la starea existentă la fațada Vest.
- 14 - Trînd în vederea stărilor proaste în care au fost găsite turnurile fațadelor Vest și Nord după montarea scheletului și a grădă estinderii lucrărilor de desfacere și refacerea atenuărilor pe întreaga suprafață a fațadelor.
- 15 - ~~Deoarece~~ Întrucât, în urma executării desfacerii capurilor și turnurilor plăcilor pe stâlpi, în toate măsurile de protejare, din cauza plăcilor continuate, au fost în mare parte deteriorate dispozitivul, astfel de pierdere să se desfacă și refacă aceste dispozitive deteriorate folosindu-se material vechi în proporție cât mai mare. Procentul de înlocuire cu material nou

- unceaga a se stabilii de catre dirigintele parchetului
16. La dispozitia corpului suel in regimul
trapezoidal (A) au mai delectat
a beluase rimestate. Se cere in mod
deschisat a pagini inclinati ce au au
\$14, adica monumum demonstrarea de
psect, si in plus au a putuare ocupati
so se balaceuase cu elemente minime.
17. Informat la data vizitei sunt omulii,
in laturile chitii est in portuina in care
se va muta bucuria St. George, au sa
putut accede pentru a se balaceu a
care de roudaje cu putu a mutura tra-
mulus si buclutula zidurile corbute son-
tienele va amanta din timp psectantii
data corb se vor executa fundatiile noi
in accente regane. Pe se vor putu tra-
ma fundatiile noi in accente regane
tra vizual psectantii.

Sunt avnitate

set

Presedinte

Totdeauna fin sau incipere putu

Delegati TESOR

Jr. Mary

Jr. Mary

Dispoziții de șantier nr. 7
din 15.05.1959.

A. Stâlpii lucrărilor.

- Se execută zidăria la fațada Vest și la zidurile
Cămină Nord a Cămină mică.
- Se execută fundația și stâlpii Est pentru
sustinerea zidăriei peretelui Sud a Cămină mică.
- Se termină fațada Est la chela.
- Se execută zidăria peretelui la forșura.
- Se continuă daramarea Cămină Sf. Gheorghe.
- Se continuă daramarea Cămină mică de
fata curii Sud a cheliei.

B. Rezervații și recomandări

A. Grădina mică

1. Se modifică nivelul cotei finisaj a pardoselii peretelui,
de la -3,70 la -3,59. Nivelul peste cota ± 0 rămân același
proiect iar cele sub ± 0 se măresc cu 34 cm. Arcada
laterală la poros rămân cu cheia la nivelul proiectat în
proiect. Ușa de intrare și cele 2 uși dreptunghiulare din
fațadă se coboară cu 34 cm. Se modifică în consecință
și înălțimea intrărilor cărămidă și placaj în planșă
R 1110. cf. indicațiilor date pe șantier.
2. Se aprobă intercalarea unei centuri - scafe suplemen-
tare de beton armat, sub primul rând de grinzi și peste
cele 4 axe mari de beton. Această centură circulară
se va arma cu 6 bare $\Phi 12$ și etrier $\Phi 6/15$

3. Logurile (din partea Vest) vor fi deviate spre Est cu 1 m., astfel încât să nu apară prea înaltă parte acoperiş. Devierea se va face de la nivelul axelor de beton în sus.

Paradis

4. Scosul de zid din faţa bazei octogonale a turlei se va prelunge lateral până în gâtul bazei, s. se va acoperi cu cărămidă aşezată peste o cornişă de beton, cf. detaliului dat pe planul celei laterale de zidare cuprin.



cornişă
cornişă profilată de tencuială



5. Se va prevedea articol suplimentar pentru vopseala în culoarea de alba a înveltoare de tablă la cupola turlei.


6. Teişoare Toţi stâlpii la teişoarele exterioare se vor executa după modelul stâlpilor strânguţi existenţi la cearcănelul clădirii interioare.

Grilă

7. Se aprobă modificarea amplasării cloşetelor la grupul sanitar Vest 2 şi la grupul sanitar Est 2, precum şi introducerea unei solbe la partea de etaj în cazul existent.


8. Se va prevedea un coş suplimentar deos peste acoperiş pentru încălzirea camerei adiacente altorului paradisului, pe latura Nord.

9. La încăperea parterului la turnul octogonal se va prevedea pardoseala simplă din beton salicrăit.
10. Se recomandă din nou desfundarea ferestrei între casa scării muzee și încăperea 1 etaj 1 turn clopotniță.
11. Se va dărâma tencuiala în schind pictat de pe fațade spre cucer a turnului clopotniță. Se va făcea tencuiala cornizei 1 la turnul clopotniță inclusiv denticolele de la partea inferioară.
12. Se va fixa corpul cosorului forsonului mic, încastrat în guleria turnului clopotniță, la fel cum s'a procedat la restul cosorurilor.
13. Se va apăta, curăța și de poză partea de moment găsită în zona Vest. parter - în cosorului etajului, colt cu turnul clopotniță. Se vor poză și de poză de asemenea toate pietrele profilate, înscrise sau fragmente de fațade de moment c.e. se vor găsi în curșul dărâmarilor.
14. Pentru iluminarea de lampă la trapeză, se vor respecta pozițiile indicate în proiect, folosind ca globuri pe tip de circa 4 m. lungime (până la nivelul cornizelor) cu becure de 150 Wati în loc de 100 Wati.
15. La toate forzarale se va prevedea câte o lucarnă tip pagura pe fațade exterioare, de 50 cm lățime aşezată la nivelul frânghiei de parter, cu $h = 30$.

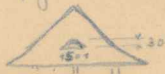

- 16 - Se vor lua măsuri pentru aducerea la nivel a pardoselii de piatră din forșorul parter în fața trapezei, supraînălțându-se puținca dinșpre Vest, la nivelul trotului dinșpre Est. Dacă va fi nevoie se va scurta tocul ușii de intrare la trapeză, păstrându-se un prag mai înalt cu circa 4 cm. peste pardoseala exterioară.

- 17 - Se va desface astereala parțial, și se vor scurta câșpiorii fetele laterale ale motul peste forșorul Sud deasupra gârgului de scurgere, coborându-se coama existentă cu 80 cm. Vârful ~~deșchis~~ dinșpre Nord, va rămâne ~~vertical~~, pe aceeași verticală originală?

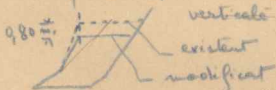

- 18 - Se predă șantierului 2 planșe cu schema modificării acoperizului, în vederea execuției machetei provizorii necesare urzării. Șantierul face eforturi cât mai mari pentru executarea machetei, fixând un termen de 20 zile de la primirea materialelor necesare, evoluat la 20 me. bilanș monede. Urmează ca D.M.1 să facă intervenția necesară pentru repartitia cât mai urgentă a acestor materiale.

- 19 - Intrucat pe șantier s'au semnalat noaptea temperaturi sub 0 grade, constructorul va trebui să ia din timp măsuri cu privire la turnarea betonului armat și execuția zidăriei pe timp friguros.

20. În remanarea constructivului s'a făcut la fața locului o verificare a materialului lemnos refolosit din vechea șarpantă și planșea de lemn de peste parter și s'a constatat corectitudinea cu privire la repartizarea acestui material în șarpanta nouă:

- Șarpanta nouă s'a executat 100% cu material recuperat, folosindu-se cea 230 mc. ($\frac{230}{34,80} \approx 6,60 \text{ m}^3/\text{zgo.}$ - acest procent fiind exprimat prin folosirea unor piese existente de dimensiuni mai mari ca în proiect)
- Din această cantitate de 230 mc. cea 35% a fost refolosită cu dimensiunile existente, restul de cea 65% fiind cioplită la dimensiunile compatibile cu piesele din proiect.
- Întrucât execuția șarpantei s'a realizat în bune condițiuni cu un material lemnos de bună calitate, proiectanții sunt de acord cu soluția adoptată, și își dau avizul favorabil asupra acestui articol, cuprins în nota de comandă nr. 2 din 20 Iunie 1959, urmând ca prețurile la acest articol să fie stabilite de diriginta și constructor pe baza normelor republicane în vigoare, de corecta calcularea a acestora rămânând răspundători diriginta și constructorul.

Delegat ISCAS

arch. H. Maly
H. Maly

Just. amputat
Sef proiect
H. Maly

Dispoziție de punere nr. 3

11 Noiembrie 1959

A- Situația lucrărilor

- S'a executat macheta de lucru pentru acoperșul
lucrării mari, în vederea asigurării de către comisia

D. A. 1.

- Se lucrează nouă la lucrarea la care
de cămăruță peste noaptea și se face.
- S'a executat și pentru fatadea Vist pentru la model
complez.
- Se continuă lucrările de fațadă la chela.
- S'a început montarea lucrării la fațadă
- 1-2-3-4.

B- Observații și recomandări

- În vederea asigurării machetei la acoperșul
lucrării mari, atât înainte cât și în timpul mi-
șării au fost necesare lucrări de rețipare și
proiectele prevăzute în proiect care au neces
modificări în proporția de 20 % din suprafața
totală.
- Pentru montarea machetei, desfacerea și modifi-
cările executate, a fost necesară executarea unei
schelă pe întregul et, Vist și Sud pe toată înălțimea
lucrării, care se învecinează la CH 26 c.
- În urma asigurării machetei care a avut loc
astăzi 12/XI se dispune de montarea machetei
și schelă, de care lucrările necesare pentru

lipirea laterala a zărilor fața de tabla înveli-
toare în orice moment necesar.

Se urmează dispoziții delegații DMT, se aprobă
executarea unui balcon în castelul în peretele
Nord al trapazei sub acoperișul pridvorului
pentru legătura orizontului Sud și Est. Balconul se
va executa conform detaliilor ce se vor trimite
de proiectant.

Se aprobă de asemenea executarea unui cupot
de fum în camera portului, colt S-Vest
sub bibliotecă, conf. planșelor ce se vor
trimite de proiectant.

Se aprobă extinderea dispoziției și refacere
tencuielilor la fatada turnului de potolitură,
pe întreaga suprafață, până la stropșura
(excluziv cornișă).

Se va desface tencuiala de pe contrafortul
la fatada Nord, lângă turnul ortogonal.

În vederea se găsește garanția și restanța.

Se va cobori maltimea zărilor de înaltă
în colțul N-Vest în dreptul curții de lumină
ca foraj.

Se vor refăce toate poartele la cupola turnului
de potolitură în tabla zărilor zărilor noi. Se va
desface 1 mp tabla colț pe fața bibliotecii mare
pentru a se constata dacă tabla este rezistentă
la înclinare, urmându-se cu constatarea.

într-un proces verbal consemnând de pământele stăru
de va controla deosebi stăru tabele la bulbă
supra.

Se va purcede la fel în învătarea turmei
reținuț. Regimul are tineri se va conștientiza
prioritar.

În faza intrării se va desfășura turmele
cu lăsa în jurul gârșiei și turmele cu
motiva de vârstă în relief pe fațete și
se va ține din nou în turmele simple.

delegații KJDR.

animator K. Muly

pe Mis

deist cunoștințe

de Sandei

Shady -

cap. C. 2. bo/AS. Desfaceri de lucru
de transformari prin excluderea adancurii rosturilor

Fora de munca: munca, ora $0,6 \times 3,50 = 1,82$ cap/pep

B - Chitii E-N-Vest

Copl. pentru art. 1/37 si 3/44 si 5/90 6/91 mgi mai usi,

Pentru art. 2/39 C/26 + 0,5 C/11 C. m/14,5 a transformari

in AS. Materiale: ciment kg $8,6 \times 0,71 = 6,10$

var pasta no $400 \times 149,55 = 1,26$

piap no $0,46 \times 91,66 = 1,22$

apt no $0,16 \times 1 = 0,02$ 11,60

Fora de munca

zidar 6 ora $0,07 \times 5,50 = 0,39$

" 5 " $0,58 \times 5,50 = 2,64$

" 4 " $0,64 \times 3,75 = 2,59$

munca, ora $0,93 \times 3 = 2,79$ 8,41

- 2 - In devizul suplimentar nu s-au cuprins lucrarile de manopera asumsa anterior: executarea scadelor, strinsul varurilor, reconstituirea materialului lemnos pentru parapetii, extragerea si transportul zgurilor pt. igelarea in pod, si in general alte operatiuni de manopera asumsa in devizul initial la capitolul materiale.

Proiectantul este de acord cu executarea acestor lucrari caso in fost necesare, pe santina si dispozitiilor de santina date anterior, urmand ca valoarea devizului de manopera asumsa intocmit de proiectant si beneficiar sa nu depaseasca costurile materialelor respective facuzate in devizul initial. Acest deviz de manopera asumsa nu necesita o alta probarea proiectantului.

- 3) Din cantitatea de pământ și moloz rezultată din
strămutare și săpături, se va folosi pentru nivelări în
jurul muntelui cantitatea care se va dovedi necesară.
Lucrarea se va încadra cf. art. 87/TSD1 c + TSD2 c.
din decr. ISAS Chile Sud - 1959.


delegat ISAS.

arh. J. Baly

Ordin de zantica #34

din 15-V-1953

1. Se va executa zidul cofor suplimentar notat in planul acoperisului pe 37cm. grosime
2. Sa aduna modificarea dimensiilor balconului exterior, apasandu-se dulapii perpendicular pe perete, batute pe 2 grupe suplimentare de 8/40.



- 3)- Sa vor prevada portiere de tabla aramata la coșuri.
4. Ancorarea prevăzută pentru coșuri în planșă. Fi se va executa numai la cele 2 coșuri noi din sala de sedinta. Aceste coșuri se vor face de 50x70 cu un furt p. ventilatie.
5. Ușile dintr-o sală de muzica (2 buc.) se desființează, lăsându-se numai arcele de treacă h = 2,50 sau cerculare la partea superioară.
6. Scara de acces existentă care se suprimă, se va dărâma, refăcându-se balta în prelungire pe toată întinseala fundul camerei.
7. Scărilor laterale la streșin se vor face foltuite cu folt simplu.
8. Tavanul clădirii se va face cu scânduri batute clăturate cu șipuri peste încheieturi.
9. Ferestrele se vor completa cu rândul de carcasa lipsă apasate pe totul existent.

10- Se va demonta scara de fatasa existenta si
se va refaca scara pentru montarea consolei
si balconului.


11 functionarul va completa de urgenta formularul pt lucr de puter
abit 15.03.09 Au luat cunostinta

[Signature]


Ordnul de gantier nr. 3
din 20-VI-1958

1. Se aprobă reamintirea la closetele proiectate la etaj între turn și mușey, prevăzându-se o singură cameră. Se vor menține însă ventilatoriile ridicate până în pod pentru closetele de la parter. Se va modifica planul de beton armat pentru placa tavanului.
2. Ferestrele de la parter în fațadele Vest și Sud. (total 6 buc.) se vor modifica după următoarele dimensiuni.

golul ferestrei 0,85/1,15


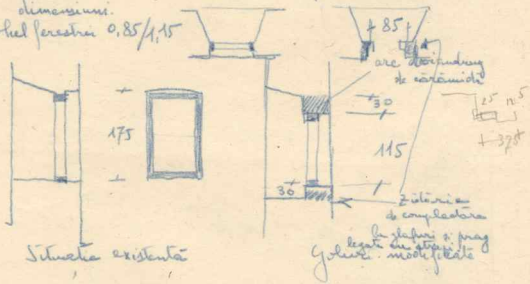


3. Toate ferestrele la curcubul interior și la balcon la etaj vor fi prevăzute cu solbancuri cf. schiței la fol cu solbancuri vechi ce se mai păstrează la 4 ferestre din fațada Sud-balcon.

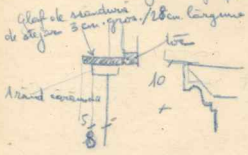

4- Coșurile b₁-b₂-b₃ și C & C' se vor ancora suplimentar cf. schitei

$$2(1+1.40) = \frac{4.80 \times 5}{24} \text{ m.}$$

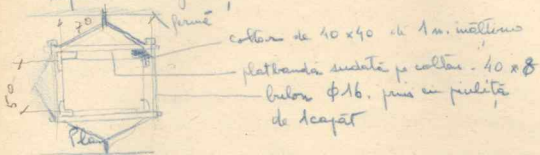

diagonale din fier φ 14
Sudate de platbandă.


1. m.

schita

Ancorarea se face orizontal
legând corsetul metalic de șarpantă
cu un fier φ 12 prins în punctul a.
Prinderea de lumină a șarpantei se va
face printr-o platbandă L care să înalte camera




- 5- Coșul b₁ se modifică după următoarele:
- a- Se sapă în peretele etajului camera și se pune un șant pentru coș nou
- b- Se ridică zidăria în sus până la nivelul coșului, inclusiv coșul pentru țigle.
- c- Se distruge coșul existent până la nivelul

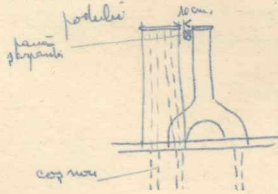


Noul coș se va spaza
la o distanță de 10 cm
interval între șarpante
existente.

6. Arcada gâului pe fatada Sud se va deplasa spre Vest cu 60 cm. astfel ca să ajungă în axul distanței între stâlpii balconului de la etaj.
- Se va clădi toată zidăria de cărămidă nouă existentă în jurul golului actual,
 - Se va propti zidăria de piatră superioară și se va desface tocul de lemn existent
 - Se va realiza o arcadă semi-circulară la partea superioară, de aici și deschidere cu golul existent însă deplasată spre Vest cu 60 cm, pe toată grosimea și
 - Arcada va avea următoarele dimensiuni

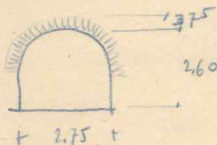

7. Se va desface zidăria deteriorată în colțul spre Est al golului actual și existentă în gang și se va realiza din nou cu piatră și cărămidă fiindu-i se măsurile necesare pentru proptirea.

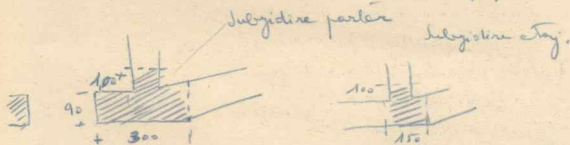

8. Se va clădi zidăria în consolă ce ține sub cornișă la colțul fatadei Sud din dreptul gâului.

- 9- Se vor lua urgente măsuri pentru completarea
 fierării lipsei la pârânda existentă;
 10- Transformarea pârândeii la cormă se
 va face astfel



înălț. 10. m. așez

la cunoscută

~~la cunoscută~~

Proiect de gantier nr. 4

din 14-VII-1958

1. Subzidirea începută la zidul coltului dinspre Est al gangului de intrare din fațada Sud va fi continuată în același conținut până în dreptul zidului locatories.
2. Se aprobă ștedul cum a fost executată în mod provizoriu modificarea coamei, mărindu-se suprafața de racordare mai mult decât fusese stabilit prin ordinea de pantier nr. 3 art. 10. Urmează ca această modificare să fie executată definitiv, cu popi, contrafise, clești și șevale necesare. La definitivare se va înălța ceva mai mult capatul coamei dinspre Est racordându-se direct cele două puncte extreme.
3. Se va executa deplasarea ușii stîndu-se la coridorul spre doctetul Sud (exterior) cf. indicațiile din planul etaj planșa 1 și 756 PE-1957.
4. Se va mări la lățimea de 95 cm. golul ușii executate pentru camera: fața WC etaj mezan.
5. În cazul aprobării beneficiarului, se poate înlocui planșorul peste gangul de intrare executat cu grinzii de lemn, printr-o placă de beton armat.

delegat ICOR. arh. St. Bely

ferit Constantin
~~Stănescu~~

Ordin de Sântă N° 5

data 13.08.1958.

Se constată că dispozițiile luate de președintele la data de 28.05.1958 și postarea din 10 această dată. Se recomandă recomandați arhiva și în instanțele constructoare să se le oculte de îngrijire.

La Stația sud a pârâii, deoarece scaunele au fost montate înclinat, au fost înclinate. Se recomandă să se introducă a pârâii suplimentară sub acest capăt, respectiv ch. 6-2 astfel încât să se -

Amplasamentul lucrului din pârâie au este important din punct de vedere tehnic. Se recomandă să se realizeze pârâia cu amplasamentul acesta ca urmare.

- Se constată că alegerea și dimensiunile caprio-
rilor de stejar ^{la stația} nu este executată conform proiectului,
caprio-^{trăgători} fiind mai scurți și înclinați de caprio-ri de
brad cu pârâie, și antierul motivează această
modificare prin lipsa de material de stejar la dimensiunile cerute. Motivul fiind de forță majoră, se
adaptează această derogare, se va avea în vedere
la măsurarea totală și la înălțimea definitivă, această
modificare în cadrul lucrului de stejar

Induzirea și executat conform indicațiilor
date la fața locului (Tatăda Sud, zona de intrare)
Rosa de lemn armat peste zăpezile de intrare
și desfacerea planșelor de zăpezii nu se va face
decît cu acordul departamentului cultelor.

Modificarea caamii a fost executată în buna
conștiință.

delegat I.S.R.
arh. St. Bule

[Signature]


dusă spre
[Signature]

Inst. Neamț


Ordin de punțier nr 6.

din 27-VIII-1958

1. La cercetarea șantierului se constată că nu s-au executat completările la carpata deșeură prin arderea de punțier anterioară. Se cere cât de urgentă executare a acestor lucrări, inclusiv pană suplimentară.
2. Stâlpii de stăp la balconul exterior se vor ancora în talpa prin platbande dreptunghiulare spate și spate și solite, prinse cu buclă sau holțșuruburi.




3. Idem la partea superioară vor fi prinși de corodare prin colțuri laterali, executate pe punțier din fier lat îngropat în beton și spate în axul stâlpului.

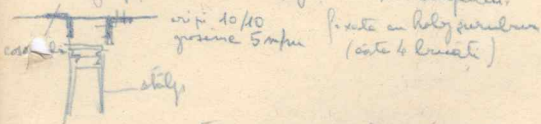

4. Mina curentă se va prinde lateral de stâlpi cu fier colțuri la fel ca la coordonul din suprașea.
5. Se vor lua urgente măsuri de tensionare a cablurilor de ancorare a corurilor.
6. Lucrările se vor realiza toate la același nivel fără de picături stropire.

- 7- Ancorarea ferelor de plasă de beton se va face cf. de tehnologie aratăte în planşa de rezistenţă, aşazându-se înăa bucoanelor la perimetru la parte superioară.



8- Se predau planşierul

- 1- Planşa 9 Detaliu balustradă scara metalică
 - 2- " 9a și 9b Detaliu fier forjat
 - 3- Planşa 51 instalatie sanitara
 - 4- " 52 " " }
 - 5- Detaliu tmplărie apă WC.
- } în 2 exemplare

elaborat ICSPR

arh. S. Balg

[Signature]

luat cunoscute,


[Signature]

În sălile de muzică se vor face solus de ză
după modelul ce la va da-

În sălile din ampie sunt se vor face solus de branset
cu următoarele dimensiuni:

Camera 1	(1,5+2,5)	7	tranduri	= 56	luc. cablu
2	(2+3,5)	8		= 80	
3-4	(2+3,5)	9		198	
5	(2+3,5)	8		88	
6	(2,5+3,5)	8		96	
7-8	(2+3,5)	9		198	


arh. S. Balg Total 716 luc. cablu

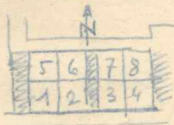


Ordin de sentință N: 7
don 17. Oct. 1958

Se fac următoarele recomandări
 sentințului:

1.- Balustrada de lemn 12×12 lbale
 se va pune de șirul coridorului în ultim
 de cap, și cu cârlă 20×8 $L = 140$ prind
 cu 4 balșurului, a în schiță:

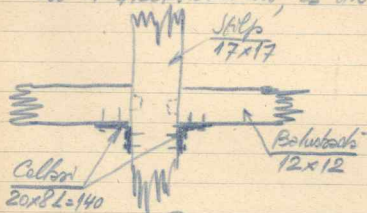

2.- Porneala coridorului de peste
 corosile balcoanelor se va face pe acestia
 cu tubare $\phi 12$ conform schiței:

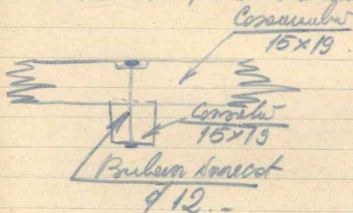

3.- Având în vedere timpul îndelungat

si intaiet Santicul care are de coe-
cutat elemente de beton armat, turna-
rea acestora se va face treandur-se seama
de purescute reconstructiunii M.C. cu
puterea la turnarea elementelor de
beton armat pe timp de inghet. Santicul
se va aprofunda din timp in zapadina,
cercet, clauze de calea etc...

4. - La data de 12 Oct. z.c. s-a plecat
la Parcursti, de la stelu sortimentului M^{re}
Hont, Clona Alacelu plavale:

- a. - plasa peste ~~suprafata~~ etaj cap
fud contornare (al M^{re} 107 M)
- b. - plasa selu omiseri si salu?
- c. - plasa selu M^{re} - -
- d. - plasa selu M^{re} - - -

5. - Conform minutu incheiat la data
de 17 Oct. z.c. la Santic M^{re} Hont TCSO
va pleca la data de 22 Oct z.c. de la
cu puterea la acceptiune de sud-vest
Santicul va urma cu atentie lucrurile
de modificare a acceptiunii fiindu-se
toate masurile cu puterea la reconstitua
camerelor, ~~si~~ fiind atentionat respon-
sabil de cure accident sau nu.

- 6. - Grilezul la balustrada se va face cu
sistemul de fier existent pe ganturi

h. în fier 14x14.

7. Se vor descrie și de tăcere în zidurile anti for
din pod care vor fi încheie cu uși metalice.
8. Se vor respecta toate prescripțiile P.C.I. afiate
în origul proiectului dat de D.A.V. Direcția
monumentelor istorice
9. Lăcăvișele exterioare, care au fost găsite putred
la revizuirea vor fi înlocuite cu altele noi.
Trăgându-se particular de a înlocui toate
cercușele exterioare poate fi acceptată
nimeni din a obține aprobarea beneficiarilor
Pentru aceasta proiectul va trece în compa-
ratie între costul revizuirii proiectului în
deviz și costul lucrărilor noi.
10. Se predau particular planșele cu sub,
Tămplăria ferestrelor noi, ușa de intrare
în muzeu

delegat: K.S.O.B.
ad. St. M. M.

[Signature]


[Signature]

Munt Neamt

Ordin de punter nr. 8

dis. 11-958.

- 1) In urma disparitiilor date de catre delegatul Nitrop pentru continuarea lucrărilor de modificare la acoperșia trapezei, santierul va începe de îndată cu cercetarea și refacerea conform proiectului 756/.
- 2) Diferența între panta acoperșiei trapezei și panta acoperșiei executat, pe partea nord de la punctul (a) (vezi planșă nr. 3) în aer, se va pierde spre Est prin ștercula înclinată pe o distanță de cel mult 5 m.

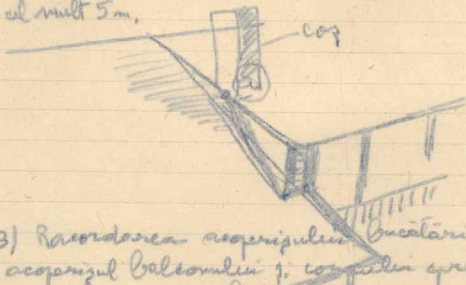

- 3) Racordarea acoperșiei lucătării cu acoperșul balconului și corpului spre Vest se va face fiind balconul în coama în dreptul grădii antifor. (vezi schiță și planșă nr. 3)



delegat IC50R
arh. St. Maly

- 4) Lucrul trapezei și lăsa să se vor depozita în grădă în vederea reînălțării.

10/07/58

din 21.V-1957

În urma executării punții, se constată necesitatea
executării următoarelor lucrări neprevăzute:

- ① Tabachieri de acces la partea superioară a cupolei
aghiasmatorului. X
- ② Ușa pe balamale de acces la partea inferioară
a cupolei aghiasmatorului. X
- 3 - Detalii pentru ornamentarea broștei la gâtul
de acces al aghiasmatorului. X
- 4 - Scorde și agrafe de bronz pentru prinderea
elementelor de punție ale bazei interioare la
aghiasmator, în locul pițelilor metalice de
fier prevăzute în desig.
- 5 - Scofă de mozaic la partea inferioară a
bazei.
- 6 - Inscricție nouă săpată în piatră, pe
leșpedea bazei care se pune din nou. X
- ⑦ Pentru tencuiala exterioară se admit încercările
eventuale necesare din cauza neregularității
pistriei, pentru ajungerea la un singur nivel.
- ⑧ Grădina nouă să fie consolidată și detaliată. X

Chilii

1. Se va prelua mână curentă metalică conform
detaliului la arcada în dreptul curții engleze. X
2. Se va modifica parapeștele scării colorând la
canta engleză cf. detaliului. X
3. Se va desface pardoseala pridvorului din
lata brăzei și se va aduce la nivel cu treapta
din fața Est, prevăzându-se pantele și scurșurile
necesare.

4 - Se vor executa peragoze la legile stolpilor la
ceardacuri;

5 - Profilul domului de tencuială la etaj pe latura Est
a galeriilor nu se va mai executa mai departe,
urmând a fi definitivat după executarea acoperişului

^{nou.}
delegat ILSOR. arhitect dr. Galy

 ILSOR

Se/ de marm. 

Această Pantofă a fost restaurată în anul 1957
de Ministerul Cultelor și Mitropolia Moldovei
sub stăruirea -- Melchisedec --

Ordin de punere

du 1.VII - 1957

S'au executat la aghiasmator

- Tencuielile interioare până la arcade. Se va desface brâul de cărămidă deasupra arcașelor care delimitează noșterea fostei cupole de zăpezii. Se va racorda tencuiala peretilor cu tencuiala superioară prin încărcare sau cioplire respectându-se pe cât posibil neuniformitățile găuririi astfel ca să nu se obțină o grosime prea mare de tencuială.
- Tencuiala exterioară a cornișei.
- Umplutura și betonul de egalizare la interior.
- Căle două uși de acces la pod.

S'au executat la chibui

- Tencuielile exterioare la cerdacuri.
- Nivelări provizorii în curte.
- ~~Fașonul~~ Est și cerdacurile inclusiv învelitoarea provizorie.

Lucrările restante cuprinsă în deviz la faza 1

se vor executa în continuare concomitent cu faza 2.

Lucrări la faza 2.

- Se execută aripa Sud și S-Vest (arhondaric) până la turnul clopotniță (exclusiv).
- Se vor începe de îndată desfacerea acoperizului, balcoanelor și plaselelor peste etaj. Se va sorta și depozita materialul recuperabil care se va prezenta cu proces verbal mănăstirii, spre păstrare, în vederea refolosirii în lucrare.
- Sanitarul va face în termenul cel mai scurt propuneri pentru eventuale lucrări neprevăzute în deviz,

- pentru a putea fi examinate de proiectant.
- de aproba dăruirea parțială a zidului de îngrămire exterior fatada sud, pentru necesitățile de acces ale parterului. Se va lua înse și aprobarea Mănăstirii.
- delegat ICSOR.

arhit. dr. Saly

Șeful parterului
Hauwren
1 iulie 1977

Proiect de pentru

din 16-Aug. 1957

Situația lucrărilor

A. Apăsământ

- 1- S'a înlocuit crucea
- 2- S'a executat turnurile interioare și exterioare
- 3- S'a executat vopsitul înveltoarei pentru la mobil inferior al cupolei (de sus în jos)

B. Chili

- 1- S'a desfacut acoperişul colţului N-Vest de la turnul eliptic până la gârful intrării Sud (inclusiv)
- 2- S'a desfacut planşaul peste etaj și dispozitivul peste boltile parterului, pe acciapi portina.
- S'a stăruit și sortat materialul lăptos rezultat din desfacere, în vederea refolosirii.
- 3- S'a desfacut bolsoarele exterioare.
- 4- Tabla înveltoarei s'a predat mănăstirii
- 5- S'a executat cofraj pentru circa 50 mp

S'a predat șantiernului planșala de rezistență pentru portina în curs de execuție

- 1- Planșaul peste etaj planșă 1R
- 2- Detalii grinz peste etaj 2R
- 3- " " " " 3R

idem planșala de arhitectură pe acciapi portina

- 1- Plan etaj
- 2- Plan pod
- 3- Plan acoperiş
- 4- Secția 1
- 5- Secția 2
- 6- Secția 3
- 7- Secția 4
- 8- Secția 5

- Sântorul va întocmi în termen de 15 zile graficul planului de lucrări al Sântorului care va fi contrasemnat de proiectant și va fi afișat fa-
bricul Sântorului. Planul va suferi modificări în
cazul nepredării la timp a planșelor proiectului de
execuție care determină procurarea materialelor.
- Sântorul va întocmi un tabel al materialelor
sortat și recuperat și va putea fi refolosit și îl va preda
în copie proiectanților pentru proiectarea parapetelor.
- Copul de pe latura Vest arhonderie, așezat în consolă
pe zidul transversal se va dărâma complet și refăcu-
tă nou.
- La curtea angloză se va executa palierul inferior
al treptelor conform proiectului.
Nivelul pardoselii curții executat grosit va fi
colorat conf. proiectului la v. 25 cm și treaptă la
fața intrării becenului. Acoperșul deasupra ulei
se va executa cu grindă brânduz de cister-
arnat.
- Tronșia aghiasmatorului se va vopsi cu vaită de
coboare lemnului natural v. de soare (galben
rozicatic la gardul poartei din fața mănăstirii (N-Vest)

dezignat ICSOR. arhitect. Dr. P. M. S.

proiect 16.000.000
planșă

Ordin de pânier

Mușt Neamț

din 20 Sept. 1957.

Situația lucrărilor

Apăsământ

1. Terminat vopsitul în vechitosea
2. Executat reparația pentru conductele de alimentare și evacuare

Arborețarii

1. S'au executat coprajele
2. S'au executat montarea fierului la grinzii, conture și circa 35% din plase.
3. S'a turnat betonul la conture.
4. Se execută fundația la corpul de legătură între turn și mușea.
5. S'a chituit lemniașii coardărilor la circa 90% și s'a început defurarea

Planuri preluate sunt arhivate în 2 exemplare.


- ✓ 1. Plan etaj scara 1:50
- ✓ 2. Plan acoperiș "
- ✓ 3. Fațada vest "
- ✓ 4. Fațada sud "
- ✓ 5. Fațada est și secții III-III
- ✓ 6. Secțiunea I-I
- 8. Scara mușea planuri
- 9. " " secții
- 10. Grup sanitar mușea
- 11. Detaliu mănecă grup sanitar, orizontal
- 12. Scara elicoidală
- 13. Detaliu stâlpi balcon exterior.

Se aprobă planul de lucru al pânierului

La baza pilonului aghiasmatarului se va executa o scafă de mozaic
conform schiței:



delegat IC.SOR

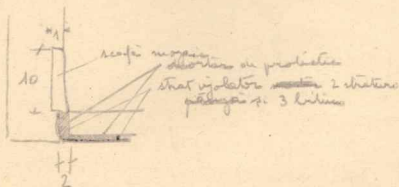

ST. P. only

am primit 21 kpi 1911
flavimim

Ordin de pantier

din 24 Oct. 1957

Situația lucrărilor

1. Se execută substratul de beton la trotuar și bordura de piatră în jurul agfluatorului
2. Să executeți șirpanta din lemnuri de brad la supra-
luc și câștig provizoriu peste cașdacul timpuriu așezat.

Se predau planurile următoarelor planșe

1. Arhitectură N° 14 Secții prin balcon și cașdac
" 16 Detaliu balustrada balcon
" 17 Detaliu lucarnă și acoperiș
2. Reglementa N° 10 Plan șirpanta modificator
" 11 Plan ferma laterală Vest
" 12 Detaliu noduri ferma
" 13 Grupa console la balcon

Pentru terminarea lucrărilor în etapa 1957 se atrage atenția pantierului că în lipsa țiglelor prevăzute la învelitoare se va executa pentru iarnă 1957-58 o învelitoare de carton gresiat. Nu se recomandă în nici un caz folosirea fie chiar provizorie, a tablei galvanizate, ventri recuperate din desfacere.

2. Se recomandă baterea cuilor la șirpanta cu pablocare și ~~se~~ respectarea întinării a lucrărilor de cure așezate în proiect.
3. În lipsa scândurelor de 2" necesare pentru fermele acoperișului și porciului, se aprobă folosirea scândurelor de 2 1/2". Plăți pe pantier.

dilept K. B. O. R.

arh. H. M. A. G.

Suntul în lucru
placare

Nº 1

20-VI-96

Ordin de pantiere.

- Se dispune deschiderea pantierei
la Mst Neamt pentru
a. Terminarea lucrărilor la
coordonatele cunoscute
b. restorurarea aghiematurului.

Lucrările vor începe cu desfundarea
pantierei și nivelitoare la aghiematur
pentru stabilirea nivelului de dorință
a zidăriei.

ndit. I. Maly

Luat actului

Ing. Man

27-VIII-1956

Proiect de gantion nr. 4.

Lucrări executate

Aghismentul zidăria executată în întregime.

- Căptuşele bolţii executate şi vopsite 75%.

- Fierăria pregătită

- Tălaşa gata turnată la dimensiunea necesară.

Lucrări interioare

Fundaţia executată:

Zidăria ridicată 50% stăpni pământ

Tratament de conservare a faţetei în
rotărie uşnătoare.


1. Nivelul ± 0 al leturii lor Vest-Nord şi
Est este variabil, în funcţie de nivelul
tălpii existente care a fost aşezată la
niveluri diferite. Nivelul ± 0 se
stabiliseşte la +3 cm. fata de marginea
superioară a talpii.

2. Ferestrele etajului se vor aşeza la
fata zidului cu pervaz perpendiculari
la fel ca ferestrele existente supra Nord
şi Vest, adică invers fata de cele
stabilite în desing unde se prevedea
mutarea celor de la fata zidului spre
interior.

3. Se va executa la etaj perete Nord

4. Se va desface si reforme gulerile de caramida a perapetului Trapeziei in axul grosimii gulericii. Se va folosi caramida dublu presata de buna calitate,

5. Se remuță la scară exterioară prevăzută în plan la pavilionul central din fațada E st. Se deschide în schimb înă o arcadă în Nord de acest pavilion.

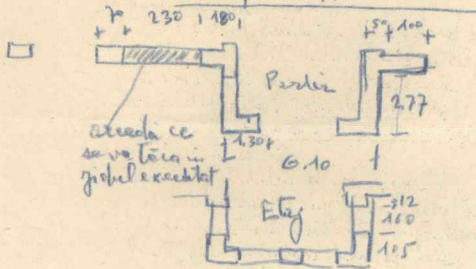

6. Cota curții engleze = -10 cm.
 font de pișcul intrării la baci
 Planta de scurgere spaș exterior
 1 cm/m.
7. Ferestra bacinii 2 se gidește
 complet la fata zidului
8. Se va face completarea zidăriei
 la arcul intrării bacinii
9. Balustrada - parapeț la
 curtea engleză + 40 cm peste
 nivelul pământului. Va avea
 o copertină din piatră de
 talie deasupra.

arh. St. Balg

Luat actenta
 kg. Manone

20-VII-1956

Ordin de paznic nr. 6

Se poate senti undele profunde egantive de
petra de sub talpa de stajor a ceratului

Se vor executa sondele de tencuiala pe
foam, latime si pe toate inaltimile pînă
la cumpă

Est turn octogonal

- trapaza

- intru intrarea si balcon

Nord - intru turn si closet amenajat

- intru cele 2 closete

Vest

- intru closet si balcon fier

- langa arcade intrare

- in dreapta intrare

Sud - in dreapta gongului (bratarul)

- trapaza

Total 11

La Primăria m. ca se va face un sondaj de
adâncime si grosimea zidăriei pe fatada
sud la prinos


int. st. m. reg

Post Neaut

Profil carpentier de poutre la
ceardecu

edit. St. Moly

20-VII - 1956

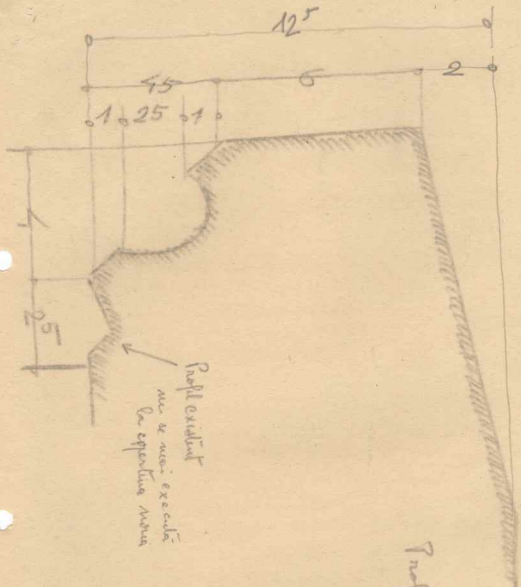

26. VI. 1956

Ordin de punte nr. 7

La proiectarea punteorilor pleșoale

nr. 8

9 Seccie prin cardanuri


10 Baza trapez

11 Seccie la baza trapez

Se precizează și profilele coșurilor și corpurilor

Aghisment

Se va executa o centură de beton armat suplimentară în canalul descoperit la baza parapetului stâlpului, înălțimea se va face cf. detaliilor ce s'vor furniza la urgență.

Curtă

- Se va da jos turnul pe toată suprafața fațadelor exterioare ale turnului.

- Idem pe toată înălțimea turnului de intrare și turnului octogonal.

Nivelul pardoseli pe latura Est parter se fixează la nivelul actual actual

(- 3,54 față de ± 0 Est)

Se dispune parapetul trapezului coborând la curtea engleză și se refac pe fundația de 1 m, adăscul executat în trepte.

Se modifică panta taluzului prelungindu-l cu 2 m.



- Se desface și refacă zidul de sprijin mărginit curtea angloaze spre Nord, deplasându-l spre Nord în axul în axul stălpului și spre Vest cu 2 m. cf. planului modificat.
- Se zidește ferestra trapezi - portă - care este tăiată de zidul exterior al cazărmii înăuntru se ripă interioară.



- Umplutura se va face în zid de 50 cm. gros. Zidul la ferestra tăiată de scară de lemn E. S.



- la vor execută cu cea mai mare urgență grinză arcuie suplimentară sub fereastra mică dintr-o boltă arcuie de sub planșeu. Grinzile vor fi încastrate în stâlpii peretelui și stâlpii și vor fi armate cf. detaliului ce se va transmite de proiectant în cel mult o săptămână.




- Grinză grinză vor avea 15 cm. la cheie și 25-35 cm. la încastrare.

Turarea betonului se va face lateral pe ambote-fata sub planșeu, cu beton (finit) și bure impănăit.

- Se va desface și refacă periboscarea de piatră de la partea din față intrarea la loggia trapezi stând în fața de sursele spre exterior de cea 3 cm/m.

- Se desface complet placa de beton armat la palierul etajului la scară rotundă și se refacă cf. planului încastrat de se armatură în grosimea peretilor.

- Se vor executa câte 3 sonde (la capete și la mijloc) la fundația N. g. Vest



2. Est la fundatiile stâlpilor pentru controlul adăncăcii fundației.

- Se vor tăia cărămizile în două pe laturile Est & Nord pe porțiunea unde nu a fost montată copertina;

- Stâlpii de sticlă se vor face pe laturile Est în continuarea cu modelul executat la capătul N-Est.

- Se vor executa sondaje de adâncime la lăcina mării la absida laterală Sud & Est între coborâșii tăindu-se golăria pentru a vedea dacă există cum al doilea parament plasat de cel actual.

- Nu se mai execută în acest an

a. Tencuiala exterioară la etaj

b. Plasașul calcamului Nord al arhondaricii

c. Complectările parapeții la fagurarea ce încadrează turnul clopotniței

- Se vor executa probe de tencuială exterioară cu mortar în dogajul:

100 kg. ciment

0,400 mc. var trecut prin sită

0,700 mc. nisip

adăos de praf de ocră galben

pentru tencuială colorată ca se va da peste guraș. Tencuială va fi de circa


0,6 cm grosime, bine trântit & schimbat cu matrișă;

2. Istoria de pateri se va redine la
trapezi - toate laturile Est - laturile
N-E st. de la scara de pateri.

abt. St. Mary

Planurile printe în 2 exemplare
de pateri vor forma 2 cărora
separate din care unul înbrăzît
în mapă va rămîne în permanență
la biroul paterului la dispoziția
organului de control.

duat înmăntat
de pater
by ~~St. Mary~~ (Antim)

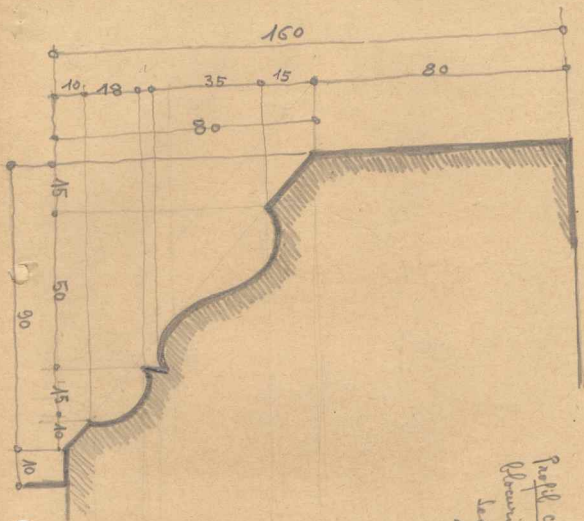

Profil courbe thermop
l'acari pectus de l'olive


Section 35 x 16 cm.
cigarette in 5 feet
proplate in 1 foot

confit: 5f. 1r. 2dy

25-18-956



Myrica maritima fr. foliata Nord.
 et intermedia fr. ciliata N-Vest
 calan Vest

calum Vest

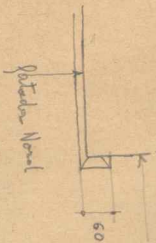


Jeune 1 = 1

Profil A

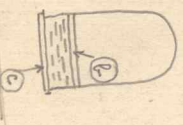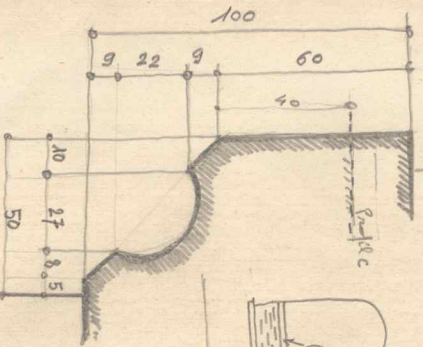


Profil corpului


a - Acetiv exteriora

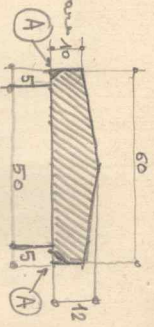

b - poveret trapez

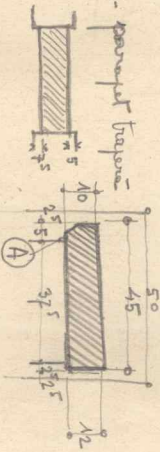

c - galf poveret trapez

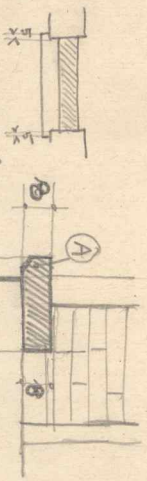

Scara 1 = 1


anul. 11. 1956

25-IX-1956



incalzire lateral

ca. 5 cm.

Scara 1 = 10

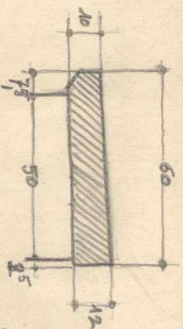

Scara 1:10

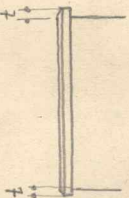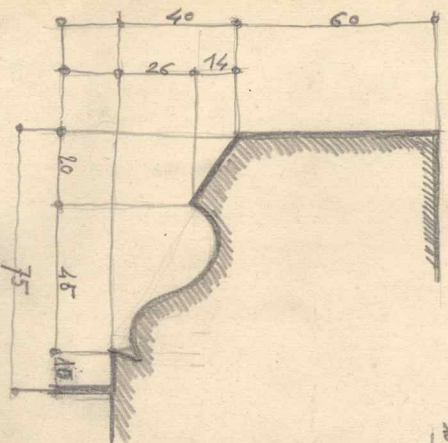

Profil corespunde la oca de
legieră, încastrat lateral
cu plăcuță cu 7 cm,

anlt. 51.7.7.7.7

25.18.956

Scara 1:1

Numărul și data dispozițiunii de șantier	Textul dispozițiunilor de șantier și semnătura dirigintelui Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații ale șefului de șantier sau tehn. șef
4-10-956 5-10-956	<u>Ordin de șantier nr. 3</u> <u>Canta interioară</u> 1- Se amână lucrarea prevăzută prin ord. șantier nr. 7 pentru întărirea plăcii cu grunz de beton sub planșea peccim 2: detărmarea plăcii la scara rotundă. 2- După aceea la scara scurta ext- ricare se va face din dulapi de stejar de 5 cm. grosime, nut și lăcher, lăchete în lung hormentat altădată. Dulapul pot fi de dimensiuni diferite atât la lărgime cât și în lungime iar scândurile nu vor fi alternate. a/ În porțiunile în care diferența între plăci 2. lăchi, este mică lucrarea se va executa astfel:  Utilizând dulapi lăchi marginis exteriori se va face un cadru (3x5) în care se vor pune scânduri sub lăchete. Scândurile se vor lăchi prin pipet de 3. F lăchete de lăchi și se vor pune în ghermale deșerta în gher

Numărul și data dispozițiilor de șantier	Textul dispozițiilor de șantier și semnătura dirigintelui Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații ale șefului de șantier sau tehn. șef
	gungșoarele vor fi puse la capete în suprafața lungă paralelă cu talpa Bardasului, iar la mijloc se vor pune pini mustați de sarmă legată de fascala laterală din placă. gungșoarele vor avea din 0,75m. din ax în ax, câte 3 de tranee. Într-un din ele se va pune un strat de moloz, lăsându-se un spațiu liber de 2 cm. sub ele. b. - În porțiunile unde diferența între placă și talpă este mare, gungșoarele vor avea în înălțimea corespunzătoare ajungând până la 2,3 cm, înălțimea în cazurile maxime (cașa Vest). În această variantă nu se mai pun mustațele de sarmă. c. - În cazurile unde diferența nu este (Material Sud) se va face varianta prevăzută la a, deoarece spațiul între talpă și fasciculată este de 9 cm și pentru a se evita gungșoarele de 3 și dimensiuni de 4 cm. Notă - Toate gungșoarele vor fi date cu carbidul. - După dispunerea vor fi puse de gungșoare prin haly puculaci. - Stratul golit de pământ lăsat se va lăsa lateral în spațiu pe gungșoare și pe pământ pe înălțimea de 5 cm.

Numărul și data
dispozițiunii
de șantier

Textul dispozițiunilor de șantier și semnătura dirigintelui
Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații
ale șefului de șantier sau tehn. șef


3 - Talpa carucantului va fi ancorată
de placă printr-un fier lat sudat
la un capăt de armătură plăci și
jume în lăbna de talpa la capătul
celălalt.



Acolo unde placa nu este încă
turnată (capăt Est) fierul se va
aseza înainte de turnarea betonului
în lăbna cărora fierul se va aseza
prin spargerea plăcii.

Amplasarea se va face, câtă vreme
pe mijloc de tracare.

4 - Măna curentă a balustradei se va
prinde de stâlpi prin 2 fieri cornier de
30x30x6 mm și în Holz șuruburi
formalele vor fi îngropate în beton.




Accesoriu lucrare alocuiește articole
de devig prin care se prevăd ancorarea
entre mână curentă și baza balustradei.

5. Sura de lemn exterioră (calt
Est și supra Sud) se va prinde la
partea superioară de grinda de
beton și subție de lemn jos.

Nr. și data
dispoziției
de șantier

Textul dispozițiilor de șantier și semnătura dirigintelui
Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații
ale șefului de șantier sau tehn. șef


Sutia

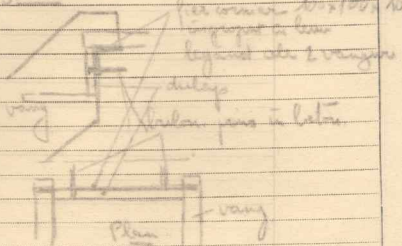


6-



Mană inventă la scara de
piatră așezarea a va face din
lemn de stejar 12x12cm profilat
și detaliat, fixată pe fiecare lat printr-un
lateral în gulerul prin prăguri.

Pier
rotund
Ø20

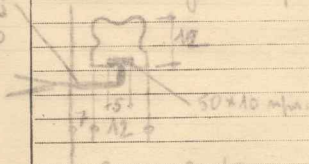

7. Porțile brazei se va face
cu o diferență de 2 brațe între
ceardacul Est și brațul de brațe
între plăci de beton și ceardacul Sud




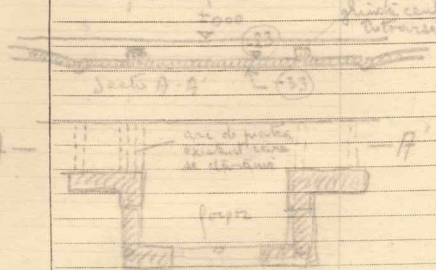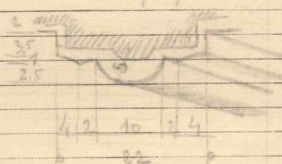Numărul și data dispozițiilor de șantier	Textul dispozițiilor de șantier și semnătura dirigintelui Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații ale șefului de șantier sau tehn. șef
	8 - Planșeul la fațada laterală Est se modifică după cum urmează:  Planșeul nr. 8 se modifică în consecință 9. Terminala Terenurilor la partea se va executa cu mortar dozat peste un 3 Terenul de grosime cineva 8 mm. se va face pe grinzile unei purlă (la interval de cel mult 24 cm) și se va salaria cu mortar. Pentru a asigura întreaga pereche bolților va fi o tablă. 

Numărul și data
dispozițiilor
de șantier

Textul dispozițiilor de șantier și semnătura dirigintelui
Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații
ale șefului de șantier sau tehn. șef


10. Forajul de pe latura Nord se
modifică prin dărâmarea zidurilor
de zid de la etaj și înlocuirea lor cu
stâlpi de lemn. La fel ca la forajul Est,
se păstrează

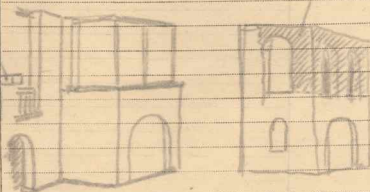

11. Se reamănă la cioplirea copertinei
de patru a cerdacului aceluia unde este
deja montată.

12. Se vor desface de îndată terciile
la porții și turlele lăsarilor mici

13. Compara trapeza de ciment af. schile
căpuș

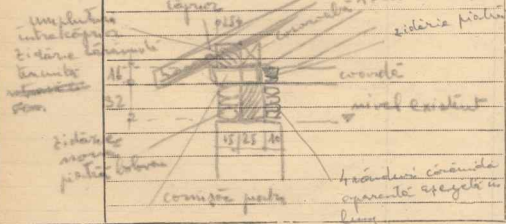

Numărul și data
dispoziției
de șantier

Textul dispozițiilor de șantier și semnătura dirigintelui
Data și semnătura de luare la cunoștință, precum și eventualele observații
ale șefului de șantier sau tehn. șef

14. După dărâmarea temeliei
la turnul clopotniță se va executa
restaurarea zidăriei cu excepția
ultimului etaj pentru care se va
face o hotărâre ulterioară,

arh. Ș. Zău

Luată cunoștință -
Șef șantier
by *[Signature]*
05.10.76.
18/11


15. Arcada de piatră la capatul Est Troapei
se dărâmă și se deplasează în așa
dimensiunile arătate în planul nr. 10
modificat la 5.11.

În partea superioară centura se
înlocuiește cu 4 rânduri cărămizi spornici
pe mijlocul centurii și cu 2 rânduri
piatră ardează deasupra în spatele
cornizei.

5/5.76 arh. Ș. Zău

Prof. Neau's
 4-X-956
 out of 5. P. 200, 7
 ' sub placei clay curdles
 Profile measure

Beton
 2
 25
 2
 25
 35
 2

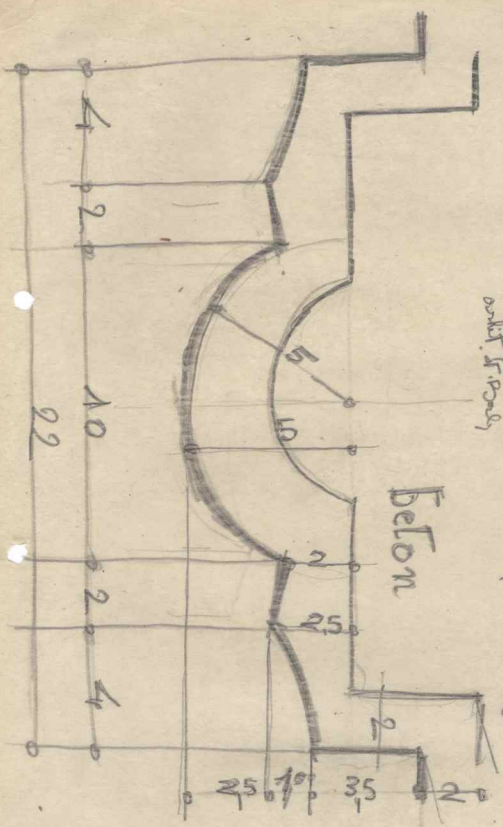


24-X-956

n de gauri Nr: 10

1. Se amalează dispozitia in 10 din ordon
marg cu deramarea oracilor de piatra
de la fororul Nord
2. Se modifica profilul nervurilor despa-
titoare intre coltita tavanelor coardacului
cf. detaliul dat pe gauri.





3. Se modifica portiunile de tavan la colturi
dupa un urcarea
surse turn dohotita
Latura Vest



are existent de caramida
se va da jos tencuiala si se
va restitui zidaria care va
ramane aparenta

- a. Se va inlocui nervura cu un arc de
zidarie de piatra lucrata aparent
- b. Se va face un arc de zidarie cu
mai sus, in prelungirea peretelui

- ⊠ p.
Portiunea dintr-un arc se va
modifica prin adosul unei retele de
sarmă care se va tencui, pentru a
adece tavanul la suprafata orizontala
la nivelul  primarii nervu-
rurilor



capetele arcelor vor fi încastrate în
 zidăria stalpului și în zidăria peretelui
 spațiul între partea superioară a zidăriei
 arcelor și pilastru se va umple bine cu
 beton înaltat la refuz.

Scara exterioră
Laterale Vest



existent




modificat

perete nou care se va adăuga
 pentru închiderea golului de
 sub scara. Ușa va avea
 dimensiunile celui existent sub
 scara.



conform cu
 înălțimea existentă



— În locul neramăi (C) se va
 face un arc de piatră la fel
 cu arcele a și b.



— Spațiul între grinză și
 arc se va aduce la orizontală prin
 punerea de fier tencuie, la nivelul
 peretelui neramăi (C)

Colt N-Vest




arc de piatră care se va executa sub placă la fel ca a - b - c.

nervura existentă

portina curbă care se va coborî la orizontală prin răsărit metelich la fel ca mai sus.


Beciu latăru Nord



Arceuri e și f care se vor executa sub placă la fel ca cele de mai sus.


~~Placă~~
nervura existentă

Foisor Nord

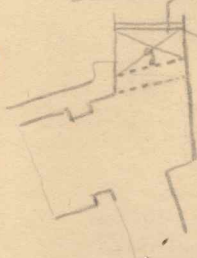


portina de lemn curbă care se va aduce la orizontală ca mai sus.
arc g, de piatră care se va executa ca mai sus.

Colt N-Est



arc h care se va executa ca mai sus.

portina de lemn care se va coborî la orizontală

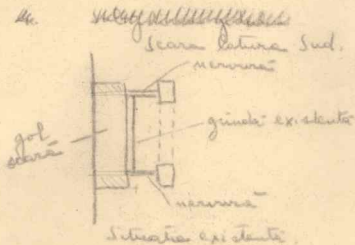

Nervurile tăiate de golul scării
se vor prelungi până în perete.
Golul scării va fi redus între cele
2 nervuri astfel prelungite.


Eventual aceste nervuri pot fi
transformate în grinde ceva mai multe
decât nervurile existente.

4- Sulzidirea peretelui din fața
becului la scara engleză


Sulzidirea se va face pe toată lungimea
curții în dreapta și stânga intrării în becu
în felul următor.

- Se vor face săpături sub toată
grosimea zidului pe o adâncime de 1 m.
pe porțiuni succesive.
- Se va face sulzidirea cu beton turnat
sau cu zidărie de piatră liurată cu
mortar de ciment. Zidăria se va
scota în afara feței zidului cu 25 cm.

- a. Se va desface zidăria plecată la fața
potului în elevație și se va monta zidăria
nouă la grosimea determinată plus un 25 cm
cf. schitei. La partea superioară se
va pune o copertină de
piatră

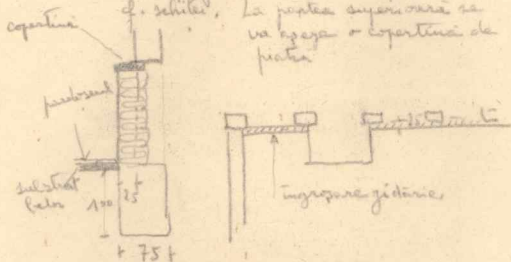

5. Paroscutul coordonului la poartă

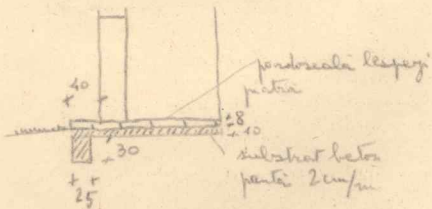

Lezurile formând răscolul exterior
vor fi șezate cu pietre cioplite
la margine.

6. Se vor lua măsurile imediate pentru
 tirarea cu mortar ^{ori} și a tencuielii
 cu presă de alingaj aceluia Est la
 gârziul intrării, care este desprinsă
 de gârziu. Lucrarea se va executa
 cf. instrucțiunilor date la fata locului.

7. Ferestrele etajului vor fi toate
 apazate la fata tencuielii cu pervay
 profilat ~~la~~ înore lătat pe lățul
 existent, pe laturile Vest-Nord-Est.
 Pe latura Sud și S-Vest vor rămâne
 băgute în năp cf. situației existente.
 Pentru aceasta este necesar

- a. Ferestre la care apazate doar cu pervay
 lipso, lăc. 16 latura Vest
 " 4 latura Nord
 " 2 latura Est

- b. Ferestre care trebuiesc scoase în
 afara la fata gârziului și având lipso
 pervay. lăc. 4 latura Nord
 16 latura Est

- c. Ferestre cu pervay care trebuiesc
 impuse spre interior până la fata
 gârziului lăc. 2 latura Nord
 " care acanta pervay.
 lăc. 6 latura Vest
 " 1 " Nord

luat la cunoștință
 Motons
 24-8-56

arhit. I. I. I.

Ordin de Santier Nr. 23

- din 1 decembrie 1955. -

Cercetându-se santierul se dau următoarele dispozițiuni:

1. - Nu se va mai executa nici'o lucrare de zidărie crand în vedere timpul înaintat, cu excepția grăzii de beton armat la balconul Trapezii care se va executa conform detaliei de execuție expediată din București.

Pentru aceasta lucrarea se va respecta toate prescripțiile în vigoare foto de lucrări executate în timpul războiului. —

2. - Se executa doromanaa grăzii îngrat sub balconul Trapezii

3. - Se executa coperturile de vatră în fațadele lipsă și anume pe arpa sud între intrare și Trapeză precum și la cele două fosișoare și pe toate laturile est. Coperturile se vor executa conf. proiectului și cercetându-se dispozițiile din ordinul de santier Nr 18 și Nr. —

4. - Se pot continua lucrările de lemnărie confecționându-se toți stolpii și balustradele necesare. - Stolpii se vor executa conform modelului

5. - Se vor executa cele 2 scări de lemn exterioare conf. detaliilor expediate din București

6.- Nu se continuă înfundarea șanțului
priodvotului care va rămâne deschis până la
reînălțarea șanțului. -

7.- Se anulează dispozițiile 21-22 din
ordinea de sautier Nr. 18 referitor la tenacitate
față de celălalt și la demontare fantomă; înlocuind
aceste dispoziții nu au primit încă aprobarea
C.S.R.C.-ului

8.- Se execută cloromania șanțului pe o
față de 0,60 m. Câtine se toale înaltă, una
brăzdică mică. -

9.- Nu se vor mai continua lucrările
la Căminul englez până la șanțul planului
definitiv. Să se angajeze înău șanțul
apelor de ploie care se vor face prin
intermediul canalului existent. -

10.- Se va executa Comita de pârâu la
Trapa conform proiectului

11.- Se anulează dispoziția Nr. 3 din
ordinea sautier Nr. 18, referitor la demontare, ex-
cutându-se treptă din lemn provizoriu. pt.
timpul iernii, până la redeschiderea sautierului. -

12.- Diferența de nivel de cea 20 cm. la
placa de beton, anga rest între șanțul și șanțul
se va executa prin suprabetonare. Cu aceasta
lucrare se va executa în anul 1956. -

Delegat ICOR,
J. M. M. M.

Am fost
constatată
J. M. M. M.